

B 131, 1 مندرجہ ذیل تعلق کو مدنظر رکھ کر کترن کتنی ہیں
(a) ملی میٹر میں کٹ کی گہرائی (b) ملی میٹروں میں ملنگ کی
جائے والی سطح کی چوڑائی (c) فیڈ کی شرح (d) ملی میٹر فی منٹ
کترن کی مقدار۔

فیڈ کا انتخاب (Selection of feed)

ملنگ کے عوامل کے لیے فیڈ کا مطلب فیڈ کی شرح ملی میٹر فی منٹ ہوتی ہے۔ یہ
ملی میٹروں میں وہ فاصلہ ہے جو ٹیل یا جاب ایک منٹ میں طے کرتا ہے (B 131, 1)۔
فیڈ کی شرح کا انحصار کٹر، جاب کے میٹریل، کٹائی کی گہرائی اور مطلوبہ سطحی معیار پر ہوتا
ہے (T 130, 1)۔ مشین پر زائد بوجھ سے بچانے کی خاطر فیڈ کی شرح گاہے بگاہے معلوم
کرتی پڑتی ہے۔ جاب پر سے ایک منٹ میں بڑی سے بڑی کترن جو کٹر کاٹ سکتا ہے پر فیڈ کی
شرح کا انحصار ہوتا ہے۔ تجربات سے کترنوں کی مناسب مقدار مکعب سنٹی میٹر فی کلو واٹ
(cm³ per kilowatt) مشین کی استعداد میں تعین کی گئی ہے۔ (T 142, 3 صفحہ 142)

$$V = \text{بڑی سے بڑی ممکن مقدار کترن مکعب سنٹی میٹر فی منٹ}$$

$$V' = \text{جائزہ کترن کی مقدار مکعب سنٹی میٹر فی کلو واٹ منٹ}$$

$$P = \text{مشین چلانے کی استعداد کلو واٹ میں۔ (kW)}$$

بڑی سے بڑی ممکن مقدار کترن فی منٹ برابر ہے۔ جائزہ مقدار کترن فی کلو واٹ فی منٹ میں مکعب سنٹی میٹر فی کلو واٹ منٹ ضرب مشین کی چلنے
کی استعداد۔

$$V = V' \times P \text{ cm}^3 / \text{min.} \quad "V" = \text{بڑی سے بڑی ممکن مقدار کترن مکعب سنٹی میٹر فی منٹ}$$

مثال: 350 - 600 نیوٹن فی مربع ملی میٹر طاقت کے سٹیل کی پلین ملنگ کے لیے جائزہ مقدار کترن 12 سینٹی میٹر مکعب فی کلو واٹ منٹ
T 142, 3 ہوتی ہے۔ 2.5 کلو واٹ مشین کے چلنے کی استعداد والی مشین پر ایک منٹ میں کتنی کترن اتریں گی۔

$$\text{حل: } V = V' \times P = 12 \text{ cm}^3 / \text{kW min} \times 2.5 \text{ kW} = 30 \text{ cm}^3 / \text{min}$$

کترن کی مقدار V (B 131, 1) کٹ کی گہرائی (a)، ملنگ کی چوڑائی (b) اور فیڈ کی شرح (s) سے بھی معلوم کی جاسکتی ہے۔

$$V = \frac{a \times b \times s}{1000} \text{ cm}^3 / \text{min.}$$

$$s' = \frac{V \times 1000}{a \times b} \text{ mm} / \text{min.}$$

مساوات نمبر 1 اور 2 کو ملا کر لکھنے سے فیڈ کی شرح ملی میٹر فی منٹ s' =

مثال: پلین ملنگ سے st. 50.11 سٹیل پلٹ کو ملنگ کرنا ہے۔ کٹائی کی گہرائی 4 ملی میٹر، ملنگ کی چوڑائی 80 ملی میٹر اور مشین کی
استعداد کام 3 کلو واٹ ہو تو فیڈ کی زیادہ سے زیادہ ممکن شرح معلوم کریں۔

حل: 1 کترنوں کی بڑی سے بڑی ممکن مقدار "V"

$$V = V' \times P; \quad V' = 12 \text{ cm}^3 / \text{kW min.}$$

$$V = 12 \text{ cm}^3 / \text{kW min} \times 3 \text{ kW} = 36 \text{ cm}^3 / \text{min}$$

2 فیڈ کی شرح s'

$$s' = \frac{V \times 1000}{a \times b} = \frac{36 \text{ cm}^3 / \text{min} \times 1000}{4 \text{ mm} \times 80 \text{ mm}} = 112 \text{ mm/min.}$$

ملنگ مشین پر عموماً چند ایک خاص فیڈوں کی شرح ہی سیٹ کی جاسکتی ہے۔ جیسے:

480 - 276 - 167 - 99 - 57 - 33 - 20 - 12 ملی میٹر فی منٹ۔ اس لیے مندرجہ بالا مثال میں فیڈ کی


شرح 99 ملی میٹر فی منٹ منتخب کرنی ہوگی۔

لے P (طاقت یا پاور سے لیا گیا) کا کردگی کے لیے فارمولے کا مختلف DIN 1304 کے مطابق ہوتا ہے۔




کھردری اور ختمی ملنگ : (B 132, 1) (Rough and Finish Milling)

کھردری ملنگ کے دوران کم سے کم وقت میں زیادہ میٹرل اتارنا ہوتا ہے۔ اس لیے فیڈ کی شرح زیادہ منتخب کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد ختمی یا فائنش ملنگ کے عمل کیلئے 0.5...1 ملی میٹر تک میٹرل باقی رہ جاتا ہے۔ ملنگ کٹر کی معیار کے متعلق کٹائی کی رفتار کم رکھنی پڑے گی۔ (T 130, 1)

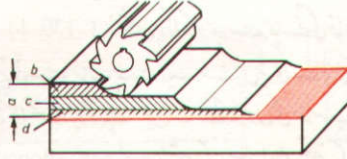

B 132, 1 (بائیں) : کھردری اور ختمی ملنگ۔
(a) کٹائی کی گنجائشیں۔ (b) پہلا کھردراکٹ۔ (c) دوسرا کٹ
(d) ختمی کٹ (0.5 ... 1 ملی میٹر گرائی تک)
B 132, 2 (دائیں) : ملنگ کے عمل کے دوران

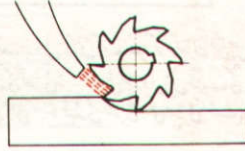

ٹھنڈا کرنے کا عمل۔

ختمی ملنگ میں جاب کی پیمائش اور اس کا مطلوبہ سطحی معیار درست ہونا چاہیے۔ اس مقصد کیلئے کٹائی کی رفتار زیادہ اور فیڈ کی شرح کم رکھنی ضروری ہوتی ہے۔ اگر کٹائی کی گنجائش بہت زیادہ نہ ہو تو جاب کو ایک ہی کٹ میں درست اور ہموار کرنا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں کٹائی کی رفتار اور فیڈ کی شرح کی درمیانی قیمتیں منتخب کرنی پڑیں گی۔

ملنگ کے دوران ٹھنڈا کرنے کا عمل (B 132, 2 T 142, 2 صفحہ 142) (Cooling during the milling operation)


ٹھنڈا کرنے کے موزوں ترین طریقے سے جاب کی سطح کا معیار اور ملنگ کٹر کی معیار بڑھتی ہے۔ مزید برآں کٹتی ہوئی سطح پر تیزی سے گرتا ہوا ٹھنڈا کرنے والا مائع جمع شدہ کٹروں کو ہٹا دیتا ہے اور اس طرح کٹر اور جاب کی سطح کے درمیان رکاوٹ پیدا نہیں ہونے دیتا۔

ملنگ کے اصول :

- 1- صحیح مشین منتخب کرنا چاہیے۔
- 2- صحیح موزوں ٹول منتخب کرنا چاہیے۔
- 3- ملنگ کٹر کو صحیح چلنا چاہیے۔
- 4- کٹر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
- 5- جاب کو مضبوطی اور حفاظت سے باندھنا چاہیے تاہم غلط طریقے سے نہیں باندھنا چاہیے اور کپڑے والے موزوں کا بے استعمال
- 6- چکر دل کی تعداد اور فیڈ کا صحیح انتخاب کرنا چاہیے۔
- 7- فیڈ لگانے سے پہلے یہ پڑنا چاہیے کہ جاب یا ٹیبل کسی جگہ ٹکراتے نہ ہوں۔
- 8- ٹھنڈا کرنے والا مائع بروقت استعمال کرنا چاہیے۔

ملنگ کے دوران حادثے کی روک تھام : (Accident prevention during Milling)

- 1- چلتے ہوئے ملنگ کٹر کو انگلیوں سے کبھی نہیں چھونا چاہیے۔
 - 2- کتریں یا برادے کو انگلیوں سے نہ پھانسیں بلکہ برش یا برادے ہٹانے کی کھوشی استعمال کریں۔
 - 3- ہمیشہ مشین کو روک کر پیمائش کریں۔
- ملنگ کئے لیے صرف وقت معلوم کرنا :

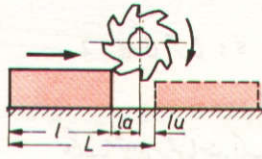

B 132, 3- ملنگ کیلئے طے شدہ فاصلہ

$$\text{کٹائی کا وقت} = \frac{\text{ٹیل کا طے شدہ فاصلہ (میلی میٹر)}}{\text{فیڈ کی شرح (میلی میٹر فی منٹ)}} \times \frac{1}{60} \text{ min}$$

طے شدہ فاصلہ (L) جاب کی لمبائی (ل)، فیڈ کی چھوٹ اور زائد چال (ل اور ل) پر منحصر ہوتا ہے (B 132, 3)۔

مثال : 42 : ٹیل کی 250 ملی میٹر پٹی پر پلین ملنگ سے کھردری ملنگ کرنی مقصود ہے۔ صرف وقت معلوم کریں۔

معلوم : $l = 250 \text{ mm}$, $l_a = 30 \text{ mm}$, $l_u = 5 \text{ mm}$, $s' = 100 \text{ mm/min}$


حل : $L = l + l_a + l_u = 250 + 30 + 5 = 285 \text{ mm}$

$$t_m = \frac{L}{s'} = \frac{285 \text{ mm}}{100 \text{ mm/min}} = 2.85 \text{ min}$$



ملنگ پر ہموار سطحیں بنانا : (Milling of plane surfaces)

تقریباً تمام پُرزوں پر ہموار سطحیں مختلف مقاصد کے لیے بنائی ہیں (B 133, 1)۔ اس مقصد کے لیے ملنگ کے علاوہ پلٹنگ، خراہنے سے یا گرائنڈنگ سے بھی مشیننگ کی جاسکتی ہے۔ سطح کے معیار کا انحصار پُرزے کے استعمال پر ہوتا ہے۔ سطحیں مثلاً کھردری و ختمی یا عمدہ ختمی ہو سکتی ہیں۔

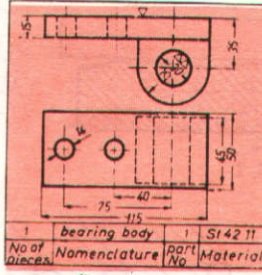


B 133, 2 - ورکشاپ ڈرائنگ

B 133, 1 - (دائیں)۔ ہموار سطحوں کی


مثالیں۔ (a) مل کر پھلنے والی سطحیں۔

(b) سیلنگ سطح۔ (c) پھلنے والی سطح۔

دہرہ رستے۔

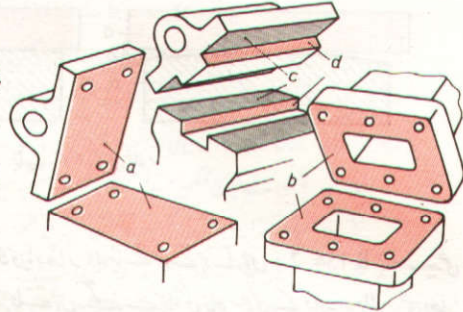

ترتیب عمل :

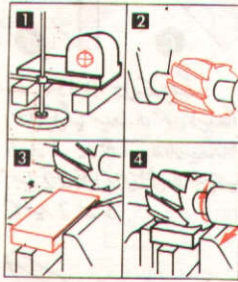

نمبر	عمل	ٹولز
1	مارکنگ	اوپنچائی خط کش
2	کٹر باندھنا اور ہم مرکز چال کو جانچنا۔	پلین ملنگ کٹر 63 x 70 N
3	جاب کو پچڑنا	مشینی بانگ
4	سطح کی ملنگ کرنا	

ناپنے اور جانچنے کے آلات : ورنیئر کیلیپر، سلامی کنارے والی فولادی سیدھی دھار۔


مثال :
ورک آرڈر : ویلڈ شدہ بیرنگ باڈی (B 133, 2) کی سطح کو ملنگ کے ذریعے ہموار کرنا مقصود ہے۔ یہ فرض کیا جاتا ہے کہ صرف افقی ملنگ مشین دستیاب ہے۔ اس لیے پلین ملنگ کا طریقہ منتخب کیا جائے گا۔

سطحی ملنگ : (Surface milling)

سطح پر ایک ہی عمل میں کھردری ملنگ کریں گے۔ جاب کو پچڑتے وقت مارکنگ لائن یا کیچنے گئے خط کے مطابق سیدھا کیا جائے گا۔ کٹر کے قطر اور رفتار کٹائی پر کٹر کے چکروں کی تعداد کا انحصار ہوتا ہے۔ ٹیبل کو اوپر کی طرف چلانے سے کٹائی کی گہرائی سیٹ کی جاتی ہے۔ ملنگ کرنے کے بعد کیچنے گئے خط پر چنچ کے نشانوں کے دائرے آدھے نظر آنے چاہئیں۔ کراس سلائڈ اور گھٹنے (Knee) کو سیننگ کے بعد لاک کر دیں۔ 100 ملی میٹر فی منٹ تک فیڈ منتخب کی جاسکتی ہے۔ کٹائی کا عمل شروع کرنے سے پہلے کیرئج کو لمبائی کے رخ چلا کر جاب کو کٹر کے قریب تر لانا چاہیے۔ تب فیڈ لگائیں اور ٹھنڈا کرنے والے مائع کا پمپ چلائیں گے۔ ملنگ کے دوران مشین کو بند نہیں کرنا چاہیے ورنہ جاب کی سطح پر غیر ضروری نشان بن جائیں گے۔

جاب کی سطح کو جانچنا :

ہموار پن کو سلامی کنارے والی فولادی دھار کے ساتھ خالص روشنی گزرنے کے طریقے سے جانچا جاسکتا ہے (B 133, 3)۔

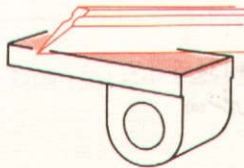


B 133, 3 - جاب کی سطح کے ہموار پن کو جانچنا



ہموار سطحوں کو جانچنا : (Testing of Plane Surfaces)


خلا سے روشنی گزرنے کا طریقہ : (The light gap method)

ہموار پن جانچنے کے لیے فولاد کی سیدھی دھار کے پتلے کنارے کو جاب کی سطح پر رکھتے ہیں۔ غیر ہموار گلوں کے خلا سے روشنی نظر آئے گی (B 134, 1)۔ خلا سے روشنی گزرنے کے طریقے سے جانچنا بہت درست ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ ٹرننگ کے بعد اور اچھی روشنی میں 10 ملک کاروشن خلا بھی نظر آ سکتا ہے۔

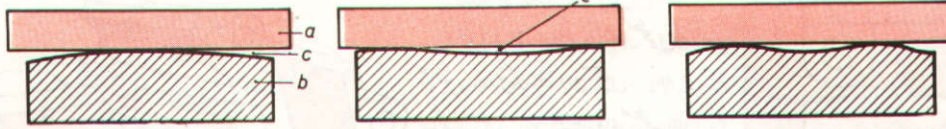


B 134, 1 نقص دار سطحیں - (a) سیدھی دھار - (b) جاب - (c) روشن خلا

سٹیل کے بیمانوں کے کنارے سلائی یا دھار دار بنائے ہوئے ہوتے ہیں (B 134, 2)۔ سیدھی دھاروں کو درستی کے چار معیاروں سے پہچانتے ہیں۔ گھسنے سے بچاؤ کی خاطر سلائی کے کنارے والی سیدھی دھار، تیکون ٹا سیدھی دھار، تیز نوک والی سیدھی دھار کو سخت کیا جاتا ہے۔ کھدائی سطح کو جانچنے کے لیے سٹیل کی سیدھی دھار کافی ہوتی ہے۔ اس کو جاب کی سطح پر عودا رکھنا چاہیے (B 134, 3)۔ سیدھی دھار کو ٹھکا کر رکھنے سے روشن خلا بہتر طور پر نظر آتا ہے۔ لیکن نتیجہ غلط ہو سکتا ہے کیونکہ سیدھی دھار کی سطحیں نا ہموار اور ٹیڑھی بھی ہو سکتی ہیں۔ جانچنے کے دوران سیدھی دھار کو مختلف جگہوں پر مختلف سمتوں میں رکھ کر دیکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 1 یا 2 درجے کی میاری درستی والی سیدھی دھاروں سے ختمی سطح یا عمود ختمی سطح کو جانچتے ہیں۔

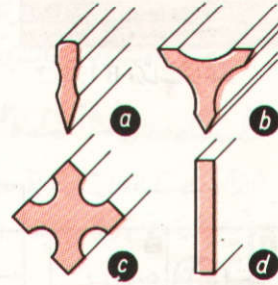


B 134, 2 سٹیل کے پتلے :
(a) سٹیل گنیا، سیدھا - (b) تیکون ٹا سیدھا کنارہ (درستی کا معیار 1 - c) تنگ سرے دار سیدھا کنارہ (درستی کا معیار 2) بڑے پتلے کراس سیکشن والا سٹیل کا سیدھا کنارہ (درستی کا معیار 3 اور 2)

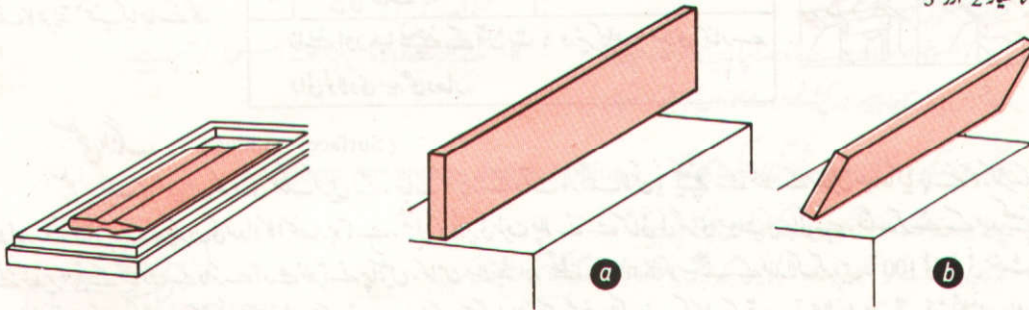

B 134, 4 فولاد کی سیدھی دھار کی نگہداشت

B 134, 3 فولاد کی سیدھی دھار (steel straight edge) سے جانچنا - (a) سیدھی دھار کی مستطیل نما سطح کو استعمال کرنا (صحیح ہے)۔ (b) سیدھی دھار کو ٹھکا کر رکھنا (غلط ہے)

 سطحوں کے ملاپ کا طریقہ : (نیلا کرنا) جانچنے والی سطح کا ہموار پن جانچنے کے لیے اس کو نیلے رنگ سے رنگی ہوئی سرفیس پلیٹ (surface plate) پر رکھ کر ادھر ادھر اُدھر چلاتے ہیں۔ اس طرح جاب کی سطح پر ابھری ہوئی جگہوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ اکثر سکریپنگ (scraping) کرتے وقت استعمال ہوتا ہے۔



B 134, 5 سطحوں کے ملاپ کا طریقہ :
(a) سرفیس پلیٹ - (b) جاب



چابی کے لیے جھریوں کی ملنگ : (Milling of Key-ways)


(B 135, 1)

پچھلوں کے ہب، بلیٹ چرخیاں، گراہیاں وغیرہ شافٹ پر چابی (Key) یا پھسلنے والی چابی (sliding or feather key) کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں۔

چابیاں کسے یا بیکڑنے کے کام آتی ہیں۔ چابیاں تھوڑی سی سلامی دار ہوتی ہیں اور جب مشین پُرزہ ان پر لگتا ہو تو چابیوں کو چابیوں کی جھریوں (keyways) میں رکھ کر دھکیل دیا جاتا ہے۔

پھسلو چابی (feather key) سلامی دار نہیں ہوتی ہے اور یہ چلانے والے جڑوں (driving connection) پر لگائی جاتی ہیں۔ ان کو ایسی جگہوں میں لگاتے ہیں جہاں ہب کی منتقلی مقصود ہو جیسے قابل منتقل گینچ۔

چابیوں اور پھسلو چابیوں کی چوڑائی کس شافٹ پر چابیوں کی جھریوں اور پھسلو چابیوں کی جھریوں کی گہرائی کے معیار مقرر کر دیے ہیں۔

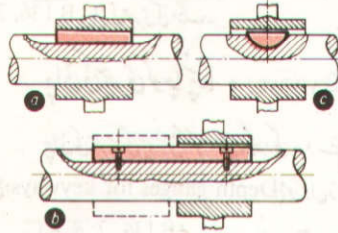


B 135, 1 - (بائیں) : چابی اور پھسلو چابی کی مثالیں :

(a) چلانے والی چابی (driving key)

(b) پھسلو چابی (sliding or feather key)


(c) وڈرٹ چابی (woodruff key)

B 135, 2 - (دائیں) : وڈرٹ چابی ڈرائنگ۔

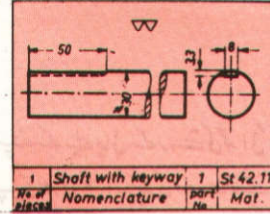

مثال :


ورک آرڈر : افقی ملنگ مشین پر چابی کاٹنے والے کٹر کی مدد سے ایک شافٹ میں پھسلو چابی کی جھری بنانا مقصود ہے۔
ترتیب عمل :

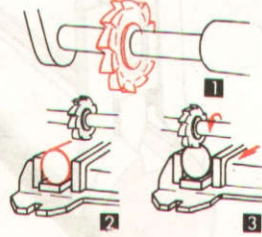

عمل	ٹولز
1. کٹر لگانا اور کٹر کی چال جانچنا	چابی کی جھری کاٹنے والا کٹر 8x63 کٹر آربر 22φ
2. جاب کو کپڑنا اور چابی کی جھری ملنگ کرنا	مشینی بانگ
ناپنے اور جانچنے کے آلات : سلپ گینچ، گینا، گہرائی گینچ۔	

چابی کی جھری کی کٹائی کرنا :

ملنگ کے لیے سلٹنگ سار (slitting saw) یا فارم ریلیوڈ کٹر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ افقی اور لمبائی کے رخ شافٹ کو احتیاط سے سیدھا کرتے ہیں (B 135, 3)۔ جاب کو کٹر کے درمیان میں سیٹ کرنے کے بعد کراس سلائڈ کو لاک کر دیتے ہیں (B 135, 4)۔

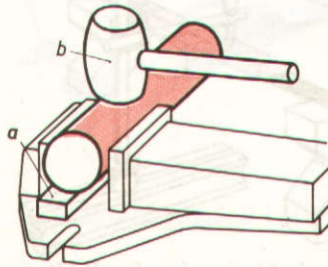


B 135, 3 - (بائیں) : میٹل (mallet) سے سیدھا

کرنا۔ (a) شیل کے متوازی بلاک۔ (b) میٹل۔


B 135, 4 - (دائیں) : جاب کو کٹر کے درمیان میں سیٹ

کرنا۔ (a) سلپ گینچز۔ (b) گینا۔

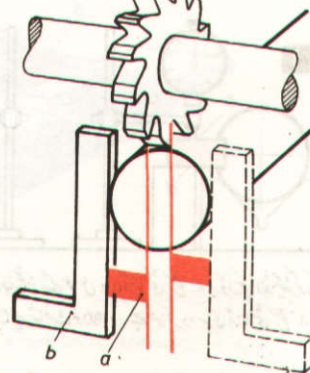



چابی کی جھری کی گہرائی کی درستگی کے لیے اُونچائی سیٹ کرنے والے درجہ دار دائرہ کو استعمال کرتے ہیں۔ (B 136, 1)۔

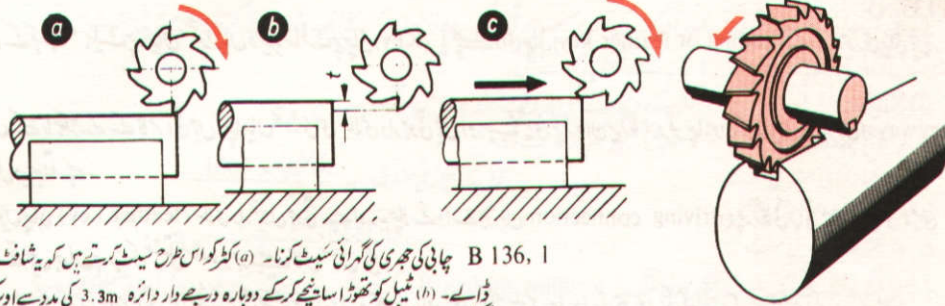


B 136, 1 چابی کی جھری کی گہرائی سیٹ کرنا۔ (a) کیل کو اس طرح سیٹ کرتے ہیں کہ یہ شافٹ پر معمولی سی خراش

ڈالے۔ (b) ٹیبل کو تھوڑا سا نیچے کر کے دوبارہ وار دائرہ 3.3m کی مدد سے اوپر کھینچیں۔ پھر گھٹنے (knee) کو اسی حالت میں مضبوطی سے لاک کر دیں۔ (c) پھر چاب کو ٹری طرف بڑی احتیاط سے چلا کر فیڈ لگائیں اور ٹھنڈا کرنے والا لائے گرائیں۔


B 136, 2۔ چابی کی جھری کی مانگ۔

چابی کی جھری کو جانچنا : (Testing of Keyways)

چابی کی جھری کی چوڑائی کو سلیپ گیجز کی مدد سے جانچا جاسکتا ہے (B 136, 3)۔ چابی کی جھری کی گہرائی ناپنے کے لیے چابی کے راستے کی گہرائی گج (Depth gauges for keyways) موزوں رہتی ہے (B 136, 4 & 5)۔ چابی کی جھری کی مرکزی حالت سلیپ گیج اور ڈائیل انڈیکیٹر کی مدد سے جانچتے ہیں (B 136, 7 & 8)۔

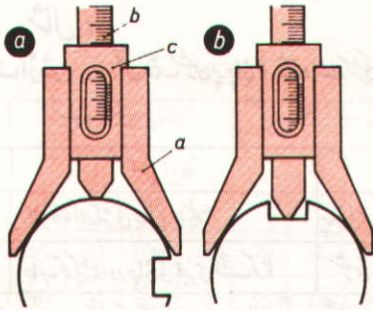


B 136, 5۔ چابی کی جھری کی گہرائی ناپنا۔ (a) شافٹ پر 7 سلائیڈ رکھ کر چابائی سلاخ کو نیچے کی طرف اتنا چلائے ہیں کہ یہ شافٹ کی سطح کو چھو جائے۔ چابائی سلاخ کے ساتھ سلائیڈ C کو صفر درجے پر سیٹ کر دیتے ہیں۔ (b) پھر ایڈجسٹ کیے ہوئے آلے کو چابی کی جھری کے اوپر رکھ کر چابائی سلاخ کو نیچے کی طرف چلا کر گہرائی ناپ لیتے ہیں۔

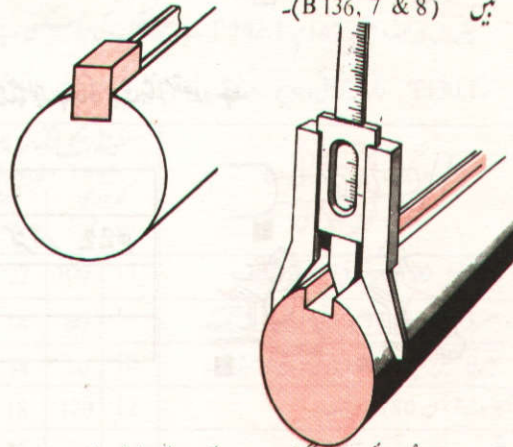


B 136, 3۔ اوپر (ایس)؛ سلیپ گیج کی مدد سے چابی کی جھری کی چوڑائی جانچنا۔

B 136, 4۔ (دائیں)؛ چابی کی جھری کی گہرائی کو گہرائی گج سے جانچنا۔

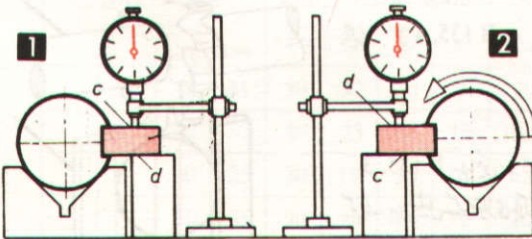

B 136, 7۔ چابی کی جھری کی مرکزیت کو جانچنے کے عوامل : (1) آزمائشی سطح C پر ڈائیل انڈیکیٹر کو رکھ کر صفر درجے پر سیٹ کرتے ہیں۔ (2) پھر شافٹ کو 180 درجے کھما کر دوسری آزمائشی سطح "a" کو ڈائیل انڈیکیٹر سے جانچتے ہیں۔

ڈائیل انڈیکیٹر کی سوئی کا انحراف چابی کی جھری کی مرکزی حالت سے بٹاؤ کا دو گنا غا ہر کر تلبے۔

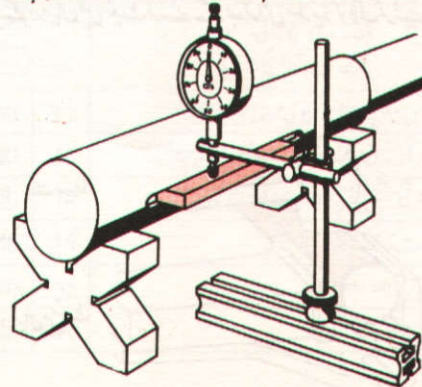


B 136, 6۔ چابی کی جھری کو لمبائی کے رُخ جانچنا۔




پھسلوں سطحوں کی ملنگ : (Milling of Slides)

متوازی اور زاویائی سطحوں والے پرزہ جات عموماً رہبر راستوں (guide ways) کے طور پر استعمال ہوتے ہیں (B 137, 1)۔ صحیح فلنگ اسی صورت میں بنتی ہو سکتی ہے جب سطحیں نہ صرف ہموار ہوں بلکہ متوازی اور زاویائی بھی ہوں — رہبر راستوں پر ملنگ کے بعد اکثر گرائنڈنگ یا سکریپنگ کئے جاتے ہیں۔

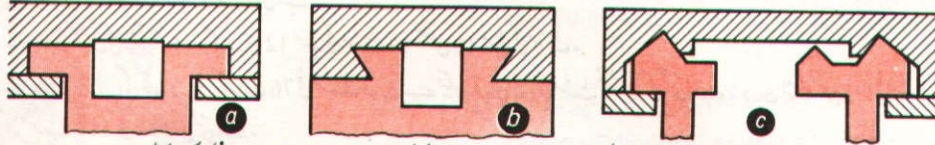


B 137, 1 - پھسلوں سطحوں کی مثالیں: (a) مستطیل کراس سیکشن والی پھسلوں سطح - (b) فاخانی دم نما رہنا پھسلوں سطح - (c) V شکل کی رہبر سطحیں۔

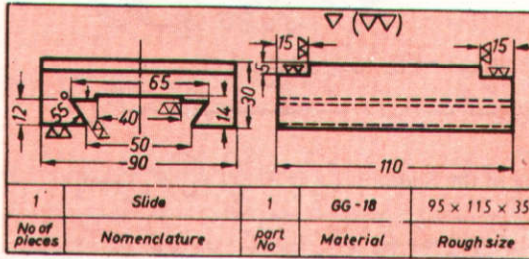

مثال :
ورک آرڈر :
عمودی فلنگ مشین پر ایک پھسلوں سطح
B 137, 2 - بنانا مقصود ہے۔

B 137, 2 ورک اپ ڈرائنگ

ترتیب عمل :

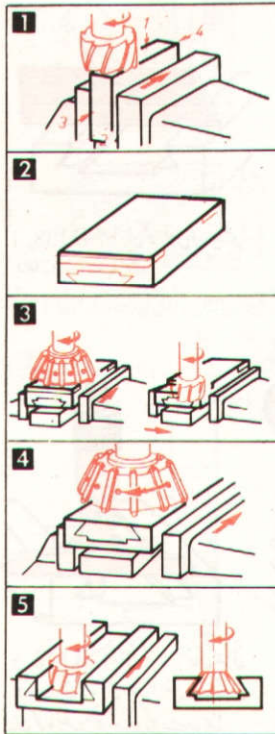


عمل	ٹولز
1	کمر چوڑی چاروں پھسلوں سطحوں کی ملنگ کرنا۔ (a) ملنگ کٹر لگانا۔ (b) جاب پکڑنا اور صحیح کرنا۔ (c) کم چوڑی پھسلوں سطحوں کی ملنگ کرنا
2	نشانہ پڑ کرنا۔ اوپر چاقی خاکش 90 ڈیجے کا گنیا۔ یونیورسل پول پر ڈریسٹر
3	بالائی سطحوں کی ملنگ کرنا۔ (a) الگ سے گلے جوئے دندانوں والے کٹر لگانا۔ (b) جاب باندھنا اور صحیح کرنا۔ (c) سطح کی کھروری ملنگ کرنا۔ (d) گرائنڈنگ کٹر لگانا۔ (e) دو درجوں کی کھروری اور تختی ملنگ کرنا۔
4	زیریں سطحوں کی ملنگ کرنا۔ a - الگ سے گلے جوئے دندانوں والا کٹر لگانا۔ b - جاب باندھنا اور صحیح کرنا۔ c - کھروری اور تختی ملنگ کرنا۔
5	فاخانی دم نما پھسلوں سطح کی ملنگ کرنا۔ (a) اینڈ فلنگ کٹر لگانا۔ (b) فاخانی دم نما رہنا جگہوں کی کھروری ملنگ کرنا۔ (c) ڈوٹیل کٹر باندھنا۔ (d) فاخانی دم نما رہنا جگہوں کی تختی کٹائی کرنا۔






ملنگ پر مسدس سطחים بنانا: (Milling of Hexagons)

برابر تقسیم شدہ گول سطحوں والے پرزہ جات بہت سی مختلف شکلوں میں استعمال ہوتے ہیں (B 139, 1)۔

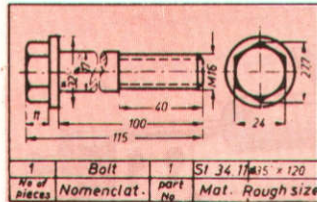

B 139, I - (دائیں): برابر منقسم اور ٹانگ شدہ سطحوں اور فیسنز والے پرزہ جات۔ (a) سکریو۔ (b) متعذر جھری دار شافٹ۔ (c) گرواری۔ (d) رنگ نٹ۔

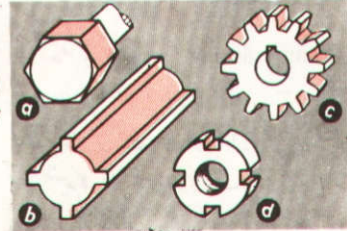


— B 139, 2 — درکشاپ ڈرائینگ

ترتیب عمل

مثال :

ورک آرڈر :

عمودی ٹانگ مشین پر کابلے کا چھ پہلو
بیڈ بنانا مقصود ہے (B 139, 2)۔
فرض کیا کہ تقسیم کار بیڈ (صفحہ 141)
دستیاب نہیں ہے۔

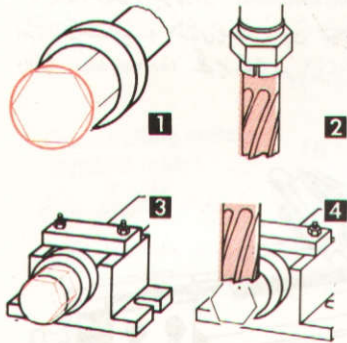


عمل	ٹولز
1 نشانہ ہی کرنا	اونچائی خط کش V بلاک
2 مانگ کٹر لگانا	اینڈ مانگ کٹر B 20 N
3 جاب کو پچھڑنا	پچھڑنے کیلیے V بلاک
4 مسدس کی مانگ کرنا	

ناپنے اور جانچنے کے آلات : وریر کیلیپر، 120° والا گنیا۔

مسدس کی ملنگ کرنا :

ملنگ کے دوران فیسوں کی برابر تقسیم پر خاص توجہ دینی پڑے گی (2، 139 B)۔

نوٹ: منگ کیلئے جاب پرنے کے لیے دی بلاک کا استعمال ایک متبادل ذریعہ ہے۔ فیوس کی برابرقیم، تقیم کارہیڈ کے ساتھ زیادہ درست ہوتی ہے۔

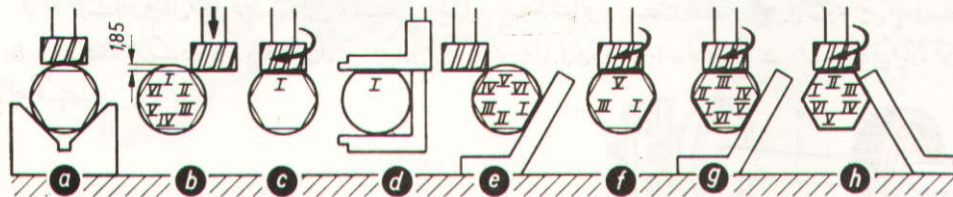

B 139, 3 - مسدس کی ٹانگ کے لیے ترتیب عوامل : (a) جاب پر کٹر سے معمولی خراش ڈالی جائے گی۔ (b) کٹر کو 1.85 ملی میٹر تک گہرائٹ

دیں گے - $(24-27.7) : 2 = 1,85$ (c) پیلے نیس کی ملک کرنا - (I) - (d) پیلے نیس کی پیمائش کرنا - (e) چاب کو 120° گھمائیں گے۔

(f) دوسرے نیس کی ملنگ کرنا (v) - (g) چاب کو گھمانا اور تیسرے نیس کی ملنگ کرنا۔ (III) - (h) چاب گھمانا اور باقی نیس ملنگ کرنا۔ VI, IV, II

مسدس کوناینا اور جانچنا : (Milling of hexagon)

آمنے سامنے فیسوں کے درمیان چوڑائی و نیز کیمپیر سے ناپی جاتی ہے۔ فیسوں کی زاویائی حالتوں کو جانچنے کے لیے 120° کا گنیا استعمال ہوتا ہے۔




تقسیم کار آلات سے تقسیم کرنا: (Dividing with indexing attachments)

جاب کے محیط پر فیروز اور مانگ کرنے والی سطحوں کو برابر حصوں میں تقسیم کرنے کیلئے تقسیم کار ہیڈ استعمال ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے مارکنگ لیسنی نشاندہی کرنا ضروری نہیں رہتی۔

عام تقسیم کار آلہ: (Plain indexing attachment) (B 140, 1)

جب کم تعدد میں حصے (Division) تقسیم کرنے ہوں تو عام تقسیم کار آلہ "پلین انڈیکسنگ ایچیمنٹ" کافی رہتا ہے۔ جاب کو انڈیکسنگ ہیڈ اور میل شاٹ کے سینٹروں کے درمیان پکڑا جاتا ہے۔ انڈیکس سپنڈل پر باجم تبدیل پذیر (inter changeable) انڈیکس پلیٹ لگی ہوتی ہے جس پر جاب کے مطلوبہ حصوں کے برابر جھریاں بنی ہوتی ہیں۔ ہر ایک تبدیلی کے بعد انڈیکس پلیٹ کو اسی حالت میں پن سے لاک کر دیتے ہیں۔ اس طریقہ کو پلین (ڈائریکٹ) انڈیکسنگ کا طریقہ کہتے ہیں۔

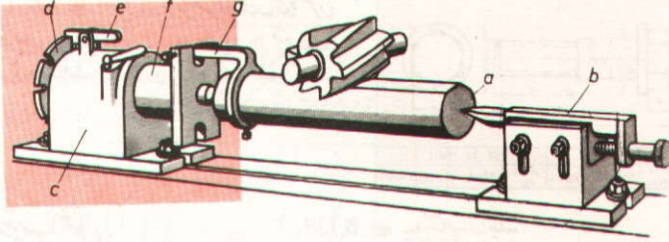


B 140, 1 عام تقسیم کار آلہ (Plain indexing attachment) (a) جاب - (b) میل شاٹ - (c) انڈیکس ایچیمنٹ جیسے "d" انڈیکس پلیٹ - "e" پن (Pin) - "f" انڈیکس سپنڈل اور "g" جاب کو گھمانے والا کتا (working dog) لگے ہوتے ہیں۔

تقسیم کار ہیڈ:

(The dividing head) (B 140, 2 & 3)


یہ زیادہ تعدد میں حصے تقسیم کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ ہاؤسنگ میں 1:40 درم گزاری لگی ہوتی ہے۔ یہ درم گزاری انڈیکس سپنڈل پر مضبوطی سے لگی ہوتی ہے۔ ہم

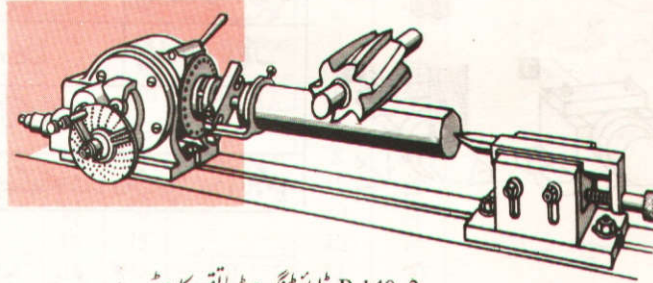

B 140, 2 ڈیوایڈنگ ہیڈ یا تقسیم کار ہیڈ

تبدیل پذیر انڈیکس پلیٹ کو سپرنگ بولٹ کی مدد سے ہاؤسنگ کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ ایک ڈیوایڈنگ ہیڈ کے ساتھ تین انڈیکس پلیٹیں ہوتی ہیں جن پر دائروں میں سوراخوں کی مختلف تعداد ہوتی ہے۔ (T 140, 1)

درم کو گھمانے والا ہینڈل مرکزی طرف ایڈجسٹبل ہوتا ہے۔ اس ہینڈل پر ایک انڈیکس پن ہوتی ہے جس سے سوراخوں کی تعداد کا تعین کیا جاتا ہے۔ بریس (Brace) کی وجہ سے انڈیکس کے دوران بار بار سوراخوں کی گنتی نہیں کرنی پڑتی۔ کیونکہ درم گزاری کی مدد سے جاب کو گھمایا جاتا ہے۔ اس لیے بطریقہ پکڑاؤ انڈیکسنگ کا طریقہ کہلاتا ہے۔

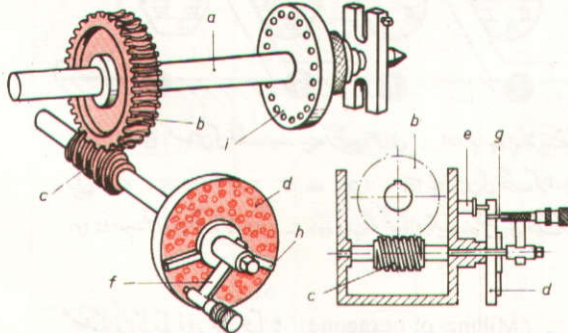

T 140, 1 - سوراخوں والے دائروں میں سوراخوں کی موجودہ تعداد۔

20	19	18	17	16	15	I
33	31	29	27	23	21	II
49	47	43	41	39	37	III

B 140, 3 ڈیوایڈنگ ہیڈ کے اہم حصے: (a) انڈیکس سپنڈل - (b) درم گزاری - (c) درم - (d) انڈیکس پلیٹ - (e) سپرنگ بولٹ - (f) ہینڈل - (g) انڈیکس پن - (h) بریس - (i) براؤسٹ انڈیکسنگ کے لیے انڈیکس پلیٹ۔



تقسیم کار ہیڈ سے تقسیم کرنا : (Indexing with the dividing head)

جاب پر حصوں کو تقسیم کرنے کے لیے ہینڈل کے چکروں کی تعداد معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے۔

علامات :

$$n_c = \text{ہینڈل کے چکروں کی تعداد}$$

$$z = \text{درم گزاری کے ذمہ داروں کی تعداد (عموماً 40)}$$

$$n = \text{تقسیم کیے جانے والے حصوں کی تعداد جیسے (4, 6, 8, 10, 12) حصے}$$


درم گزاری کے ذمہ داروں کی تعداد کو تقسیم کے عدد (Indexing number) سے تقسیم کرنے سے ہینڈل کے چکروں کی تعداد معلوم کرتے ہیں۔

مثال : ایک مسدس کو منگ پر بنانا ہے۔ ہر فیس کی منگ کے بعد جاب کو $\frac{1}{6}$ چکر گھمانے کے لیے کتنے چکر دینے پڑیں گے؟

$$\text{حل : ہینڈل کے چکروں کی تعداد (n_c) : } n_c = \frac{z}{n} = \frac{40}{6} = 6 \frac{4}{6} = \text{rev}$$

یعنی ہینڈل کو $6 \frac{4}{6} = 6 \frac{2}{3}$ چکر گھمانا پڑے گا۔

طریقہ کار : 3 سے تقسیم ہونے والے سوراخوں کے دائرہ کو منتخب کرنا ہوگا یعنی 15 سوراخوں کا دائرہ (T 140, 1) اور (B 141, 1)

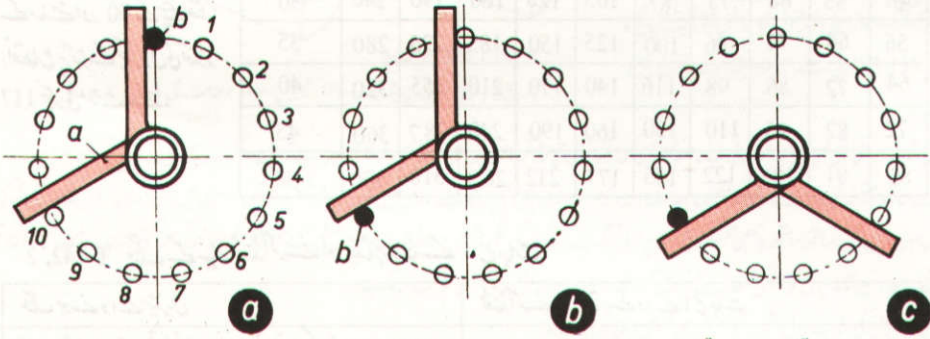

B 141, 1 - تقسیم کار ہیڈ سے تقسیم کرنا۔ (a) بریس (بازو)۔ (b) ہینڈل پر انڈیکس ہیں۔

(a) سوراخوں کے دائرہ پر $10 = 15 \times \frac{2}{3}$ سوراخ لگ کر بریس کی چوڑائی سیٹ کر دیں۔


(b) مسدس کے پہلے فیس کی منگ کرنے کے بعد ہینڈل کو چھ دفعہ گھما کر مزید 10 سوراخوں کے بعد سیٹ کر دیتے ہیں۔

(c) اس کے فوراً بعد بریس کو نئی حالت میں سیٹ کر دیتے ہیں۔

ڈفرنشیل انڈیکسنگ (differential indexing) بریس حصوں کی تقسیم کاری ڈائریکٹ یا کپاؤنڈ انڈیکسنگ سے ممکن نہیں ہوتی۔ ان کی تقسیم کاری ڈفرنشیل انڈیکسنگ میں گزاریوں کے سلسلہ کی مدد سے کرتے ہیں۔ ڈفرنشیل انڈیکسنگ میں انڈیکس پلیٹ کو ڈھیلا کر دیتے ہیں۔ گزاریوں کی مدد سے اس کو آگے (advance) یا پیچھے (retard) کی حرکت حاصل ہوتی ہے۔ حساب کر کے گزاریوں کے ذمہ داروں کی تعداد معلوم کر لی جاتی ہے۔

T 141, 1 - گزاریوں پر ذمہ داروں کی تعداد :

44	40	36	32	28	24	24
100	86	72	64	56	48	

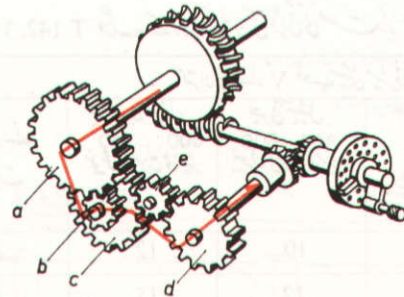

B 141, 2 - ڈفرنشیل انڈیکسنگ d سمب گزاریوں کا سلسلہ



T 142, 1 مانگ کے کٹروں کی چکروں کی تعداد فی منٹ :

کٹر کا قطر d ملی میٹر										کٹائی کی رفتار CS ٹیٹن منٹ
200	175	150	130	110	90	75	60	50	40	
10	11	13	15	17	21	26	32	38	48	6
13	15	17	20	23	28	34	42	51	64	8
16	18	21	24	29	35	42	53	64	79	10
19	22	25	29	35	42	51	64	76	96	12
22	26	30	34	40	50	60	73	89	112	14
29	33	38	44	52	64	76	96	115	145	18
35	40	47	54	64	77	93	117	140	175	22
42	48	56	65	75	91	110	140	165	210	26
48	55	64	73	87	105	128	160	190	240	30
56	64	74	86	100	125	150	185	225	280	35
64	72	86	98	116	140	170	210	255	320	40
72	82	95	110	130	160	190	240	287	360	45
80	91	106	122	145	177	212	265	318	400	50

مثال: گٹائی کی رفتار $CS = 22$ میٹر فی منٹ

سکڑ کا قطر $d = 60$ ملی میٹر

مطلوب : کٹر کے چکر فی منٹ

حل 1، T 142 میں CS = 22 میٹر

فی منٹ کے بائیں طرف اور $d = 60$

22 ملی میٹر کے عمودی دیکھیں تو

کے سامنے اور 60 کے نیچے نقطہ

انقطاع پر کٹر کے حکموں کی تعداد

117 چکر فی منٹ ہے۔

T 142, 2 ملنگ کے لیے ٹھنڈا کرنے اور چکنا ہٹ کے مائع جات

ملنگ ہونے والے میٹرل	ٹھنڈا کرنے اور چکناہٹ والے مائع جات
کاربن سٹیل اور پھرتی سٹیل، درمیانی طاقت کھچاؤ (tensile strength)	محلول تیل کے آمیزے (soluble oil emulsion)
زیادہ طاقت کھچاؤ والے سٹیل اور چلڈ کاسٹ آئرن۔	کننگ آئل
کاسٹ آئرن، سیتھینگ بلاسٹک اور سانچے کے مرکبات (moulding compounds)	خشک
پتیل، کاشی ایلمینیم یا ایلومینیم کے بھرت	محلول تیل کے آمیزے یا کننگ آئل محلول تیل کے آمیزے یا خشک
میگنیشیم کے بھرت	خشک یا خاص کننگ آئل


T 142, 3 منگ کے دوران کترن کی کٹائی کی مقدار

کسٹرن کی مقدار V مکعب سینٹی میٹر فی گلوڈ اسٹین کی چلانے کی استعداد						
ٹانگ کرنے کا طریقہ	غیر بھرتی سسٹم 350 600 نیوٹن فی مرن فی میٹر	بھرتی سسٹم 600 800 نیوٹن فی مرن فی میٹر	بھرتی سسٹم 1000 نیوٹن فی مرن فی میٹر طاقت	کاسٹ آئرن درمیان سخت	پتیل اور سُر پتیل (red brass)	ہلکی دھاتیں
پلین ٹانگ	12	10	8	22	30	60
ایڈج ٹانگ	15	12	10	28	40	75



5 - شینگ اور پلیننگ کے طریقے : (Shaping and Planing Operations)

پلنگ کے بعد سیدھی وگولائی دار سطحیں بنانے کے لیے پلیننگ ایک بہت اہم طریقہ ہے۔ (B 143, 1)

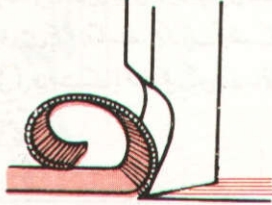

B 143, 1 - پلیننگ سے تیار شدہ پرزوں کی مثالیں۔ (a) اور (b) گائیڈ جیبیں (Guide gibs)
(c) کاخٹائی دھڑنا پھسلو پی سطحیں (Dove tail slide)
(d) گولائی دار ٹول (Blanking tool)

B 143, 2 - پلیننگ کے دوران کترن کی کٹائی

سیدھی مین سٹروک (main stroke) کے دوران جاب پر سے کترن ہٹری کی شکل میں اترتی ہیں۔ (B 143, 2)۔ چھوٹے یا لمبے جابوں کی پلیننگ کے لیے مختلف ساخت کی پلیننگ مشینیں ہوتی ہیں۔

شینگ مشین (Shaping machine) (B 143, 5)


یہ مشین 800 ملی میٹر لمبے جابوں کی پلیننگ کے لیے بہت موزوں ہوتی ہے۔ اس مشین کی مین سٹروک افقی ہونے کے باعث اس کو افقی سلاٹنگ مشین (Horizontal slotting machine) بھی کہتے ہیں۔ کترن کی کٹائی کے لیے مین سٹروک فیڈ (feed) اور ٹول کی عمودی حرکت (adjustment movement) ضروری ہوتی ہے۔

(B 143, 4 & 5)

مین حرکت یا کٹائی کی حرکت شینگ ٹول سے ہوتی ہے۔ کٹائی کی سٹروک اور خالی سٹروک میں فرق ہوتا ہے۔ کٹائی کی سٹروک (اگلی سٹروک) کے دوران میٹیل پر سے کترن کی کٹائی ہوتی ہے جب کہ خالی سٹروک (پچھلی سٹروک) کے دوران ٹول میٹیل کی کٹائی کیے بغیر واپس آتا ہے۔ اگلی سٹروک اور پچھلی سٹروک ملا کر ایک مکمل دور (Cycle) بنتا ہے۔


فیڈ کی حرکت : (Feed motion)

فیڈ کی حرکت سے کترن کی موٹائی بنتی ہے۔ افقی شینگ کے لیے جاکڑے تھے جاب کو ٹول کی حرکت کے خلاف چلا جاتا ہے۔ جبکہ عمودی شینگ کے لیے ٹول کو جاب کی طرف چلانا ہوتا ہے۔ ایڈجسٹمنٹ یا ٹول کی عمودی حرکت سے کٹائی کی گہرائی کا تعین کرتے ہیں۔ افقی شینگ کے دوران ٹول کو نیچے کی طرف چلانا پڑتا ہے اور عمودی شینگ کے دوران جاب کو طے بین کی جانب چلانا پڑتا ہے۔

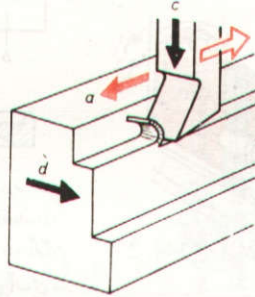


B 143, 4 عمودی شینگ کی ضروری حرکات۔

- (a) اگلی سٹروک۔
- (b) پچھلی سٹروک۔
- (c) فیڈ
- (d) سائیڈ ایڈجسٹمنٹ

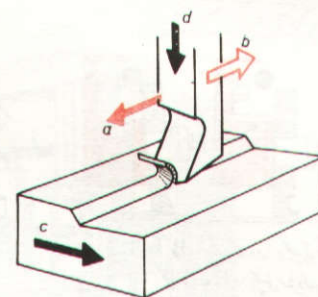

B 143, 3 افقی شینگ کی ضروری حرکات۔

- (a) اگلی سٹروک (forward stroke)۔ پچھلی سٹروک
- (b) افقی فیڈ (Horizontal feed)
- (c) (Backward stroke)
- (d) کٹائی کی گہرائی کے لیے ٹول کی عمودی حرکت۔

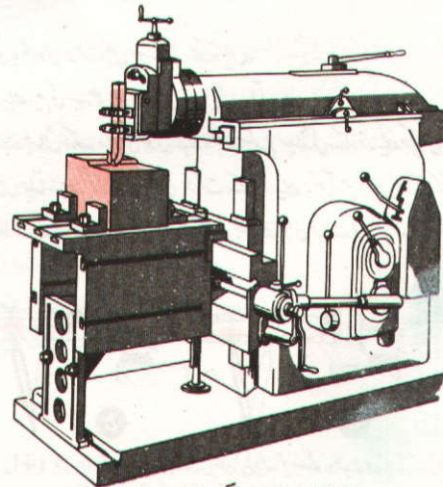



B 143, 5 - شینگ مشین




شینک مشین کی ساخت : (B 144, 1) (Design of the Shaping Machine)

شینک مشین کی باڈی میں ٹیبل (ram) مین ڈرائیو (main drive) اور فیڈ ڈرائیو (feed) ہوتی ہیں۔
 ریم ایک رہبر جہزی میں پھنس کر چلتا ہے جس سے مین حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ریم کے سرے پر ٹول سلائیڈ لگا ہوتا ہے۔ شینگ ٹول ایک ٹول آڈی (tool post) میں پکڑا ہوتا ہے۔ جبکہ ایک قبضہ کے ذریعے کلیپر بکس (clapper box) میں پھنسی رہتی ہے (B 144, 2 & 3)۔ اگلی سٹروک کے دوران کلیپر کٹائی کی طاقت کے باعث کلیپر بکس کے ساتھ چپکا رہتا ہے مگر پچھلی سٹروک کے دوران یہ اوپر کواٹھ جاتا ہے۔ اس طرح کام کی سطح اور ٹول کی دھار کو نقصان نہیں پہنچتا۔

ٹول سلائیڈ کو سلائیڈ سطحوں (Bevels) کی شینگ کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کیلئے ٹول سلائیڈ پر ادرج کنندہ کیے ہوتے ہیں۔ ریم کے اندر لگی ہوئی سپینڈل کی مدد سے سٹروک کی لمبائی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔

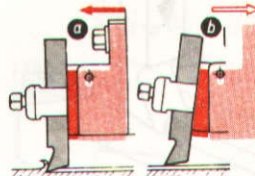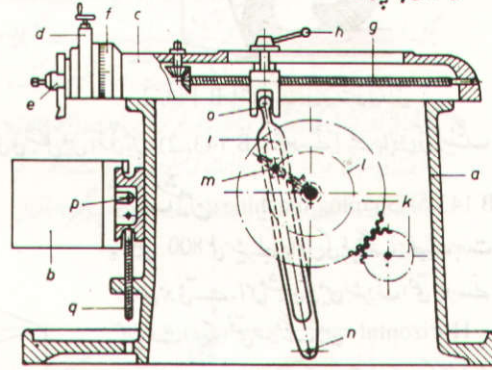

B 144, 2 - شینگ کے دوران کلیپر کی حرکت۔
 (a) اگلی سٹروک۔ (b) پچھلی سٹروک۔

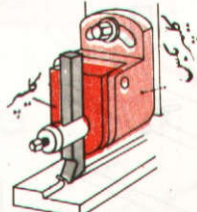


B 144, 2 - کلیپر میں کلیپر بکس

B 144, 1 - شینگ مشین کی ساخت۔ (a) مشین کی باڈی۔ (b) ٹیبل۔ (c) ریم (ram) (d) ٹول سلائیڈ (e) ٹول آڈی (f) (tool post) اور (g) سٹروک کی لمبائی باندھنے والی سپینڈل۔ (h) لاک لیور (locking levers)۔ (i) راکر آرم (rocker arm)۔ (j) گریڈ ڈرائیو (gear drive)۔ (k) وچ گزاری۔ (m) پچھلوں بلاک بین مدار (sliding block with pivot)۔ (n) محور (fulcrum)۔ (o) جوڑ۔ (p) ٹیبل کی سائڈ ایڈجسٹمنٹ۔ (q) ٹیبل کی عمودی ایڈجسٹمنٹ۔

جاب کو مشین کی ٹیبل پر کئی مختلف جگہوں پر باندھا جاسکتا ہے (B 144, 4)۔ اس لیے جاب کی لمبائی کی نسبت سے سٹروک کی لمبائی باندھی جاتی ہے۔ اگلی سٹروک یا پچھلی سٹروک کو باندھنے کے لیے لاک سکریو کو ڈھیلا کر کے ریم کے سپینڈل کو گھماتے ہیں اور ریم کو مطلوبہ جگہ تک کھسکا کر سٹروک کی لمبائی کو باندھتے ہیں۔ لیڈ سکریو کی مدد سے ٹیبل کو افقی یا عمودی حالت میں سیٹ کر سکتے ہیں۔

ٹیبل کو جاب باندھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیڈ سکریو کی مدد سے ٹیبل کو افقی یا عمودی حالت میں سیٹ کر سکتے ہیں۔
 مین ڈرائیو کو آگے پیچھے حرکت دیتی ہے۔ عموماً گردش حرکت کو راکر آرم کے ذریعے ریم کی سیدھی حرکت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔
 بجلی کی موٹر سے گیزڈ ڈرائیو کے ذریعے ایک گزاری کو جیسال گردش حرکت دی جاتی ہے ہمارا ایک مدار لگی ہوتی ہے۔ جبکہ سکریو سپینڈل کے ذریعے مرکزی طرف چلائی جاسکتی ہے۔ اس مدار پر ایک پچھلوں لگا ہوتا ہے۔ یہ لکھا راکر آرم کی رہبر جہزی میں چلتا ہے۔ گزاری کی گردش حرکت کے ذریعے راکر آرم (جس کا ایک کنارہ مشین کے پینڈے میں پھنسا ہوتا ہے) اپنے دوسرے آزاد کنارے کو آگے پیچھے جھلاتا ہے۔ ایک اور کٹنی دار جو اس مجموعے کی حرکت کو ریم تک پہنچاتا ہے، اس طرح ریم آگے پیچھے حرکت کرتا ہے۔

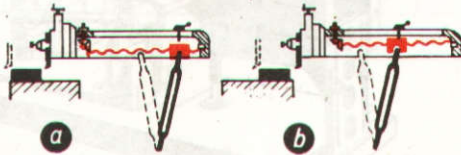


B 144, 4 - سٹروک کی حالت بدلتا۔ (a) سٹروک کو آگے کی طرف بدلتا۔
 (b) سٹروک کو پیچھے کی طرف بدلتا۔



سٹروک کی لمبائی گہرائی پر لگی ہوئی مدار کو کھسکا کر باندھنے سے متعین کرتے ہیں۔ واپسی سٹروک اگلی سٹروک سے کم وقت لیتی ہے

لمبی ترین سٹروک میں لٹکا یا مدار کو گہرائی کے مرکز سے زیادہ سے زیادہ دوری پر لگا ہونا چاہیے (B 145, 1)۔ اس طرح مدار A سے B (زاویہ α) تک کا فاصلہ اگلی سٹروک یعنی کٹائی کرنے والی سٹروک میں طے کرے گا۔ اور B سے A فاصلہ (زاویہ θ) واپسی سٹروک میں طے کرے گا۔ زاویہ α زیادہ θ سے بڑا ہے۔ اس لیے اگلی سٹروک (کام کرنے کی سٹروک) واپسی سٹروک (خالی سٹروک) سے زیادہ وقت لیتی ہے کیونکہ واپسی سٹروک کے دوران کٹائی نہیں ہوتی، اس لیے واپسی سٹروک میں وقت کم صرف ہونا سودمند ہوتا ہے۔

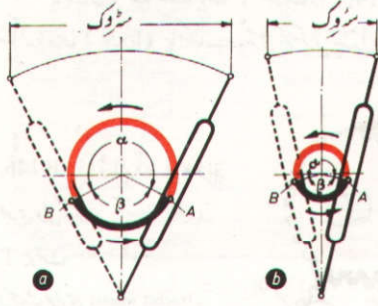

مثال : زاویہ $\alpha = 240^\circ$ درجے

زاویہ $\theta = 120^\circ$ درجے

ایک مکمل دور (cycle) میں صرف وقت = 3 سیکنڈ

خالی سٹروک اور کٹائی کی سٹروک کا وقت معلوم کریں۔

حل : ایک مکمل دور = 3 سیکنڈ میں 360° مکمل ہوتا ہے۔

خالی سٹروک کا وقت = 1 سیکنڈ میں 120° مکمل ہوتے۔

کٹائی کی سٹروک کا وقت = 2 سیکنڈ میں 240° درجے مکمل ہوتے۔

چھوٹی ترین سٹروک کیلئے مدار کو گہرائی کے مرکز کے قریب ترین لگا ہونا چاہیے۔

اس صورت میں زاویہ α اور زاویہ θ کے سائز میں بہت ہی تھوڑا فرق ہوگا۔ اس طرح اگلی سٹروک اور خالی سٹروک کے صرف وقت میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہوگا۔

شپینگ کے دوران کٹائی کی رفتار : کٹائی کی سٹروک کے دوران کٹنگ ٹول جو فاصلہ میٹری منٹ طے کرتا ہے کو کٹائی کی رفتار (cutting speed) کہتے ہیں۔ اس کو CS_A سے ظاہر کرتے ہیں اور خالی سٹروک کے دوران رفتار کو واپسی رفتار

(return speed) کہتے ہیں۔ اس کو CS_R سے ظاہر کرتے ہیں۔

مثال : سٹروک کی لمبائی $L = 360$ ملی میٹر

کام کرنے والی سٹروک کا وقت $t_A = 0.03$ منٹ۔

خالی سٹروک کا وقت $t_R = 0.015$ منٹ۔

کٹائی کی رفتار CS_A اور واپسی رفتار CS_R معلوم کریں (جبکہ سوال میں CS_A اور CS_R سے مراد زیادہ سے زیادہ کی بجائے اوسط رفتار ہو۔)

حل : رفتار = (فاصلہ / وقت) = کٹائی کی رفتار : $(CS_A) = \frac{\text{سٹروک کی لمبائی (L) میٹر میں}}{\text{کام کرنے والی سٹروک کا وقت (t_A)}}$

واپسی رفتار : $(CS_R) = \frac{\text{سٹروک کی لمبائی (L) میٹر میں}}{\text{کام کرنے والی سٹروک کی لمبائی (t_R)}}$

شاپ پریکٹس میں کٹائی کی رفتار عموماً اوسط کٹائی کی رفتار مراد ہے جو کہ CS_A اور CS_R سے معلوم کرتے ہیں۔

$$CS_m = 2 \times \frac{CS_A \times CS_R}{CS_A + CS_R} \text{ اس طرح}$$

راکارم ڈرائیو والی مشین پر شپینگ کرتے وقت رفتار کٹائی یکساں نہیں ہوتی ہے (B 145, 2)۔


سٹروک کے آغاز پر کٹائی کی رفتار صفر ہوتی ہے۔ سٹروک کے درمیان میں زیادہ سے زیادہ قیمت CS_A

تک پہنچتی ہے اور سٹروک کے انجام پر یہ پھر صفر ہو جاتی ہے۔ یہی اصول خالی سٹروک کے دوران زیادہ سے زیادہ رفتار کے لیے ہوتا ہے۔

سٹروک کی لمبائی کا کٹائی کی رفتار پر اثر : گہرائی کے مستحکم ٹکڑوں کے ساتھ سٹروک کی تبدیلی مستحکم رہتی ہے۔

ایک جگہ ایک سائیکل کے برابر ہوتا ہے لیکن اگر سٹروک کی لمبائی تبدیل کر دی جائے تو سپیڈ بھی بدل جاتی ہے،

کیونکہ شپینگ ٹول اتنے ہی وقت میں مختلف فاصلہ طے کرتا ہے۔ B 145, 2 شپینگ کے عمل کے دوران رفتار کا خاکہ

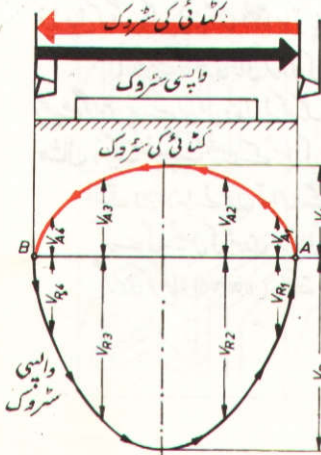




فیڈ ڈرائیو : (Feed drive)

ہر کام کرنے والی مشین کے پہلے فیڈ کی چال ایک جھٹکے کے ساتھ دی جاتی ہے۔ لیکن اگر فیڈ سپینڈل کو ہاتھ سے چلائیں تو ہاتھ کی بے قاعدہ حرکت سے کھر دری اور خراب سطح کٹتی ہے۔ یہ خرابی یکساں اور مثبت فیڈ سے دور کی جاتی ہے۔

گراری کی شافٹ سے ایک T سلاٹ (B 146, 1) والی گراری چلائی جاتی ہے۔ اس سلاٹ میں ایک T بولٹ (T-bolt) کسی بھی جگہ پر کھسکا کر باندھا (lock) جاسکتا ہے۔ ٹیبل کی سکریو سپینڈل پر ایک ریچٹ گراری لگی ہوتی ہے جس کے دندانوں میں ایک چرخ روک (Pawl) پھنستا ہے۔

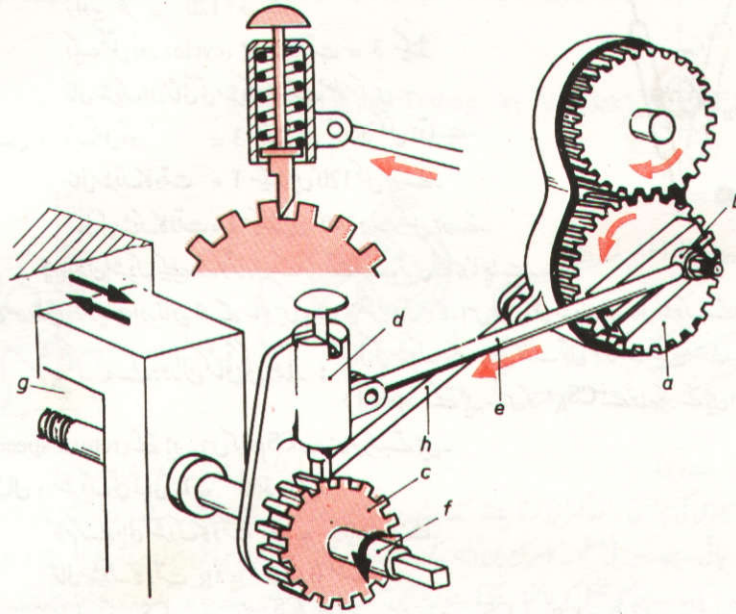

B 146, 1 - فیڈ ڈرائیو کے طریقہ

- (a) - جھری والی گراری (T-slot gear)
- (b) - T بولٹ (T-bolt)
- (c) - ریچٹ گراری (ratchet wheel)
- (d) - چرخ روک (Pawl)
- (e) - کنیکٹنگ راڈ
- (f) - ٹیبل سکریو سپینڈل
- (g) - ٹیبل
- (h) - کنیکٹنگ راڈ

T بولٹ اور چرخ روک ایک کنیکٹنگ راڈ کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں۔ اگلی مشین کے دوران کنیکٹنگ راڈ، چرخ روک کے ذریعے ریچٹ گراری کو آگے کی طرف گردش حرکت دیتی ہے۔ اس طرح ریچٹ گراری کی یہ حرکت ٹیبل کی سپینڈل سکریو کو چلاتی ہے۔


جھری والی گراری کی مزید حرکت کے دوران کنیکٹنگ راڈ پیچھے کی طرف جاتی ہے۔ جب کہ سلامی شدہ چرخ روک ریچٹ گراری کے دندانوں پر سے کھسک کر دوبارہ دو دندانوں میں پھنس جاتا ہے۔ اس طرح ٹیبل خود بخود چلتا ہے اور چاب پر ہر نئے کٹائی والے کٹ کے لیے آگے کو فیڈ ہو جاتا ہے فیڈ چال کو اگر برعکس یعنی الٹا لگانا ہو تو پال کو 180° گھما دیتے ہیں۔

T بولٹ کو جھری والی گراری کی جھری میں آگے پیچھے کرنے سے فیڈ کی مقدار کم و بیش کی جاسکتی ہے۔ کھر دری کٹائی کے دوران چرخ روک ریچٹ گراری پر سے کئی کئی دندانوں سے کھسک جاتا ہے۔ جبکہ ختمی کٹائی کے دوران ایک ایک دندان کھسکتا ہے۔

مثال: ایک شینڈل مشین کے ٹیبل کی سکریو سپینڈل کی پیچ 4 ملی میٹر ہے۔ یعنی اگر یہ ایک پکڑ کاٹے تو ٹیبل 4 ملی میٹر کھسکتا ہے۔ اگر ریچٹ گراری کے 20 دندان ہوں تو اس کے ایک دندان کی حرکت سے ٹیبل کی سکریو سپینڈل $\frac{4}{20}$ ملی میٹر = 0.2 ملی میٹر لمبائی کے رخ حرکت کرے گی۔ ٹیبل کی عمودی اونچائی کو کم و بیش کرنے کے لیے کنیکٹنگ راڈ کی لمبائی تبدیل ہونی چاہیے۔ ایک اور کنیکٹنگ راڈ کے ذریعے گراری کو گھما (swivel) سکتے ہیں۔ اس طرح ٹیبل سے یکساں فاصلہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔




شیننگ اور پلیننگ کے ٹولز : (Shaping and Planing tools)

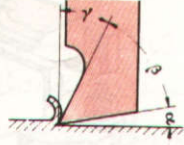

147, 1-B پلیننگ کے ٹولز کی دھار کے زاویے۔


α کلینر انس ایگل - β ویج ایگل - γ ریک ایگل

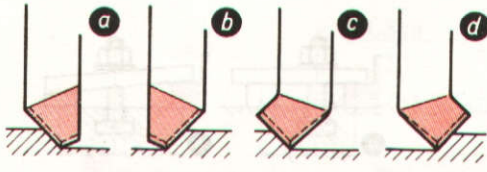

147, 2-B کھدوری کٹائی والے ٹولز: (a) سیدھا بائیں طرف کھدوری کٹائی کا ٹول۔


(b) سیدھا دائیں طرف کٹائی کا ٹول۔ (c) بائیں طرف مڑا ہوا کھدوری کٹائی کا ٹول۔

(d) دائیں طرف مڑا ہوا کھدوری کٹائی کا ٹول۔

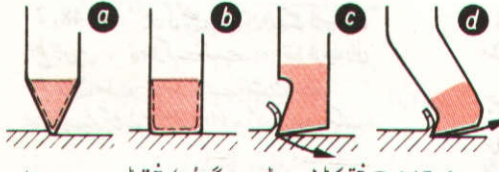


147, 3-B ختمی کٹائی والے ٹولز: (a) گول منہ کا ختمی ٹول (b) مربع منہ کا

ختمی ٹول۔ (c) سیدھا ختمی ٹول۔ (d) لٹھی گردن نما ختمی ٹول۔

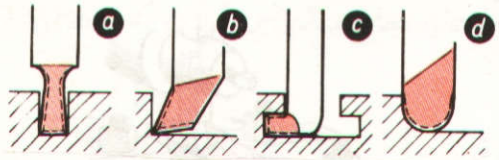

147, 4-B پلیننگ کے ٹولز کی مختلف اشکال: (a) چھری ٹول، (b) لٹھی ٹول۔

(c) لٹھی ٹول، (d) گول منہ کا ٹول۔

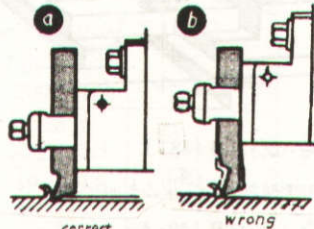

147, 5-B ٹول کو باندھنا: (a) کم سے کم باہر نکال کر ٹول کو باندھنا (صحیح ہے) (b) زیادہ باہر نکال کر باندھنا (غلط ہے)

پلیننگ کے ٹولز عام طور پر ہائی سپیڈ سٹیل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن سینٹریڈ کاربائیڈ ٹیپ ٹول (cemented carbide tiptool) کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں۔

ٹول کی کٹائی والی دھار کی شکل جاب پر پلیننگ کے کام کی نوعیت کے مطابق ہوتی ہے۔ پلیننگ کے ٹولز کی شکل غیر معمولی حالات کے علاوہ خراب کرنے کے ٹولز جیسی ہوتی ہے۔ (147, 1-B)


کھدوری کٹائی کے ٹولز سے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ممکن ٹیریل کاٹنا ہوتا ہے۔ بڑی اور موٹی کٹرن کی کٹائی کے لیے ان ٹولز کی کٹائی کی دھار مضبوط یعنی چوڑی اور موٹی ہونی چاہیے۔ (147, 2-B)

ختمی کٹائی والے ٹولز (147, 3-B) جاب کی سطح کو صاف اور عمدہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے ٹولز کی کٹائی کی دھار گولائی دار یا مربع منہ کی ہوتی ہے۔ ایک لٹھی گردن نما ٹول (goose neck tool) جاب میں کسی سخت مقام پر سے اچھل جاتا ہے اور اس طرح جاب کی سطح خراب ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے دیگر اشکال کے پلیننگ ٹولز (147, 4-B) مختلف اشکال کے جاب

تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

ٹول کو پکڑنا: ٹول کی اچھال کو بند کرنے کے لیے ٹول کو کم سے کم باہر نکال کر پکڑتے ہیں (147, 5-B)۔

افقی پلیننگ کے لیے ٹول کو جاب کی طرف عموداً پکڑتے ہیں۔ کام کے دوران کلیپر واپسی سٹروک کے دوران اوپر کو اٹھ جاتا ہے۔ زاویہ کٹائی کے لیے ٹول سلائڈ کو ترجیحاً باندھنے سے ٹول دوبارہ عمودی حالت میں نہ آ سکے۔ اس سے بچنے کے لیے اگر ممکن ہو تو کلیپر کس کو عمودی حالت میں ہی باندھنا چاہیے۔ زاویہ یا ترچھی کٹائی کے لیے کلیپر کو ایک پن کے ذریعے لاک کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے واپسی سٹروک کے دوران ٹول جاب کی سطح کو خراب نہیں کرتا۔ (147, 6-B)

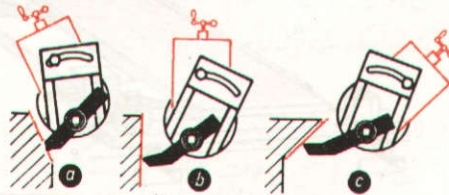


147, 6-B (a) عمودی پلیننگ کے لیے ٹول کو باندھنا اور

(b) عمودی پلیننگ کے لیے ٹول کو باندھنا۔



جابلوں کو پکڑنا : (Clamping of Workpieces)


مشینی بانگ میں یا ٹیبل پر جاب باندھنے سے مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے۔ اس طرح اگلی سٹروک کے دوران جاب کھسکنے سے محفوظ رہتی ہے۔ پکڑے جانے والے جاب کی کھردری سطح اور پکڑ کی طاقت سے پکڑ کی مضبوطی اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن پکڑ کی طاقت بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ورنہ پتلے جاب ٹیبل سے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے پکڑی جانے والی سطح کافی بڑی ہونی چاہیے۔ اگر یہ سطح چھوٹی ہوگی تو فی مربع اکائی دباؤ بہت بڑھ جائے گا اور جاب کی سطح پر نشان پڑ سکتے ہیں۔ کٹرن یا دوسری اشیاء، جاب کو مضبوطی سے پکڑنے میں مغل ہوتی ہیں۔ اس لیے پکڑنے سے پہلے جاب کی سطحوں کو صاف کر لینا چاہیے۔

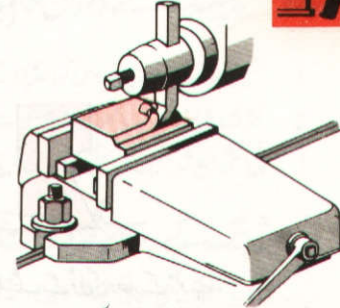


B 148, 1 - مشین بانگ میں پکڑنا۔

چھوٹے پُرزے مشینی بانگ (B 148, 1) میں پکڑے جانے چاہئیں۔ مشینی بانگ کتے وقت جاب کو تھوڑا سا اوپر اٹھائے رکھنا چاہیے۔ تاکہ بعد میں جاب کو پلاسٹک کے تھوڑے سے نیچے ٹھونک کر جھایا جاسکے۔ متوازی بلاک پکڑنے اور سیدھ درست کرنے میں بڑی مدد کرتے ہیں۔ تاکہ ان متوازی بلاکوں کو مشیننگ کرتے وقت جاب کو ناپنے اور جانچنے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔

بڑی جابلوں کو مشین کی ٹیبل (B 148, 2) پر پکڑتے ہیں۔ اس طرح پکڑنے کے لیے T بولٹ اور شکبجے (clamps) استعمال کرتے ہیں۔ T نما جھریوں میں T بولٹ کا ہیڈ صحیح طور پر بیٹھنا چاہیے۔ پکڑنے کی طاقت کو شکبجے جاب تک منتقل کرتے ہیں۔ اس لیے شکبجے کو پکڑی جانے والی سطح کے متوازی ہونا چاہیے۔ جس کے لیے سطح کافی بڑی رکھنی چاہیے۔ T بولٹ جاب کے قریب تر ہونے چاہئیں تاکہ لیور کے اصول کے مطابق پکڑنے کی زیادہ طاقت اثر انداز ہو سکے۔ اگر اوپر دکھائے گئے طریقے کے مطابق جاب کو پکڑنا ممکن نہ ہو تو جاب کو ٹیبل پر ٹیک (stop) اور دیگر پکڑنے والے آلات کی مدد سے باندھتے ہیں (B 148, 3)

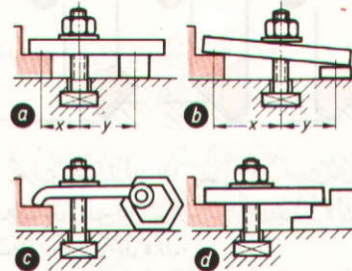


B 148, 2 - مشین کی ٹیبل پر پکڑنا: (a) صحیح ملاپ والی سطح جس میں "x" فاصلہ کم سے کم ہے۔ (b) غلط ملاپ والی سطح جہاں فاصلہ "x" سے بہت بڑا ہے۔ (c) ترتیب پذیر پکڑنے کا شکبجہ (d) مددگار درجہ وار ٹیک۔

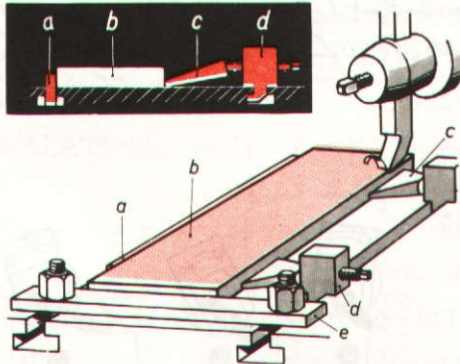

B 148, 3 - (بائیں): پتلے جاب پکڑنا۔ (a) رکاوٹی کنارہ (b) جاب - (c) پٹیٹ نما شکبجہ (d) - (clamping plate) شکبجے کا تابع پیچ (e) ٹیک (stopper)۔

B 148, 4 - (دائیں): متعدد جابلوں کو پکڑنا۔

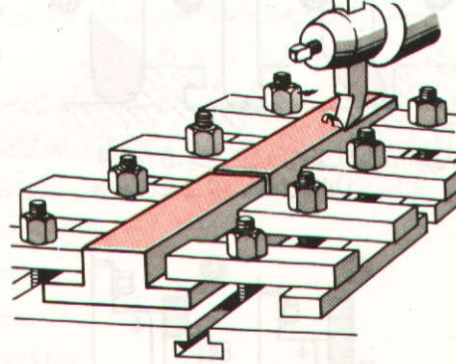



تعداد دور سیٹ کرنا : (Setting the Number of Cycles)

دور فی منٹ cycles/min کی سیٹنگ کا انحصار مناسب رفتار کٹائی اور سٹروک کی لمبائی پر ہوتا ہے۔

کٹائی کی رفتار جدول T 149, 1 سے پڑھی جاسکتی ہے۔

دور فی منٹ مشین پر لگے ہوئے جدول T 149, 2 سے بمطابق کٹائی رفتار پڑھے جاسکتے ہیں اور حساب کر کے بھی معلوم کیے جاسکتے ہیں۔

مشین کی ساخت کے مطابق دور کی مختلف رفتاریں فی منٹ سیٹ کر سکتے ہیں۔ مشین پر لگے ہوئے جدول کی مدد سے دور فی منٹ کا تعین کرنا۔

مثال: شیپر پر ہائی سپیڈ سٹیل ٹول سے کاسٹ آئرن کی پلیٹ کی کھدائی کٹائی کرنی ہے۔ سٹروک کی لمبائی 300 ملی میٹر ہے۔ دور فی منٹ معلوم کریں۔

حل: جدول T 149, 1 کے مطابق کٹائی کی رفتار تقریباً 14 میٹر فی منٹ ہے۔

جدول T 149, 2 کے مطابق دور کی تعداد 28 فی منٹ ہے۔


دور فی منٹ کا حساب کرنا: (calculating the cycles/min):

$$n = \frac{CS \cdot m}{2L} \quad \text{یا} \quad \frac{\text{اوسط رفتار (CS m) میٹر فی منٹ میں}}{2 \times \text{سٹروک کی لمبائی (2L) میٹر میں}}$$


مثال: دور فی منٹ معلوم کریں جب کہ سٹروک کی لمبائی 400 ملی میٹر اور اوسط رفتار کٹائی 15 میٹر فی منٹ ہو۔

معلوم: $L = 400 \text{ mm} = 0.4 \text{ m}$; $CS \cdot m = 15 \text{ m/min}$

$$n = \frac{CS \cdot m}{2L} = \frac{15 \text{ m/min}}{2 \times 0.4 \text{ m}} = 20 \text{ Cycles/min}$$

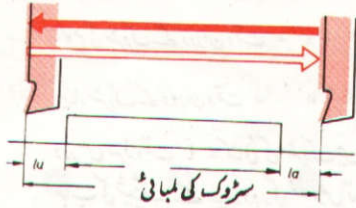


B 149, 1
سٹروک کی لمبائی کو باندھنا L جاب کی لمبائی L_u
کٹائی سے پیشتر چھوٹ L_u کٹائی کے بعد کی
چھوٹ (سٹروک کی چھوٹ)

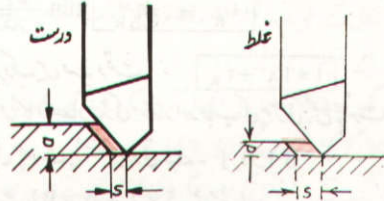

B 149, 2
فیڈ اور کٹ کی گہرائی

(a) کٹ کی گہرائی (s) فیڈ

سٹروک کی لمبائی باندھنا (B 149, 1) سٹروک کی لمبائی L کٹائی سے پیشتر سٹروک کی چھوٹ L_u اور کٹائی کے بعد سٹروک کی چھوٹ L_u پر مشتمل ہوتی ہے۔ غیر ضروری صرف وقت سے بچنے کے لیے L_u اور L_u بہت زیادہ لمبے نہیں ہونے چاہئیں۔ اٹھ L_u کے لیے 20 ملی میٹر اور L_u کے لیے 10 ملی میٹر چھوٹ کی لمبائی منتخب کرنا چاہیے۔

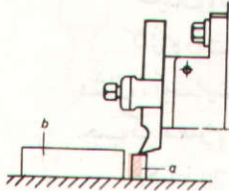

$$A = a \times s$$

فیڈ اور کٹائی کی گہرائی باندھنا (B 149, 2)

فیڈ کی مقدار کٹائی کی قسم پر منحصر ہوتی ہے۔ کٹرن کا کراس سیکشن = کٹائی کی گہرائی \times فیڈ

کٹرن کا کراس سیکشن مشین کی استعداد پر منحصر ہوتا ہے۔ کھدائی کٹائی کیلئے کٹائی کی گہرائی فیڈ سے 3 تا 5 گنا زیادہ بڑی ہونی چاہیے۔

B 149, 3
سلیپ گیج کی مدد سے ٹول کو باندھنا۔ (a) سلیپ گیج۔ (b) جاب

T 149, 2
تعداد دور کا انتخاب

تعداد دور فی منٹ	سٹروک کی لمبائی 400 میں	سٹروک کی لمبائی 300 میں	سٹروک کی لمبائی 200 میں	سٹروک کی لمبائی 100 میں
	CS m	CS m	CS m	CS m
28	5.3	10.2	14.2	18.2
52	9.8	19	26.2	33.6
80	15.2	29	41	52


T 149, 1
ٹیبلنگ پر کٹائی کی رفتار (میٹر فی منٹ) کی حوالہ جاتی قیمتیں۔

ٹول کا میٹر	سٹیل کی طاقت کھپاؤ نیوٹن فی مربع میٹر N/mm^2	گرے کا سٹ آئرن	سٹیل پیتل
400	600	800	800
16	12	8	20
22	16	12	30



پلیننگ کے دوران حادثے کی روک تھام : (Accident prevention during the planing process)

- 1 مشین چلانے سے پہلے اس کو احتیاط کے ساتھ ہاتھ سے چلانا چاہیے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ ریم اور ٹیبل کسی جگہ پر ٹکراتے نہیں ہیں۔
- 2 کٹرنیں یا براؤہ صرف کھوٹی یا برشس سے ہی ہٹانا چاہیے۔
- 3 پیمائش ہمیشہ مشین کو بند کر کے ہی کرنی چاہیے۔

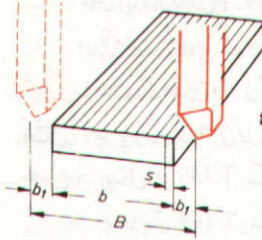

(Calculation of the machining time during the planing process)

شیننگ کے دوران صرف وقت معلوم کرنا

$$L = \text{سٹروک کی لمبائی} = \ell + \ell_a + \ell_u \quad ; \quad CS_R = \text{واپسی رفتار میٹر فی منٹ میں} \\ CS_A = \text{کٹائی کی رفتار میٹر فی منٹ میں} \quad s = \text{فیڈ فی دور (feed/cycle) ملی میٹر میں}$$

B 150, 1
(s) فیڈ، (b) سلائیڈ کی طرف سے فیڈ کی چھوٹ۔
(b) جاب کی چوڑائی، (B) پلیننگ کی چوڑائی۔

$$\text{کٹائی کا صرف وقت نکالنے کی بنیادی مساوات :} \quad \text{وقت} = \frac{\text{طے شدہ فاصلہ}}{\text{رفتار}}$$

طے شدہ فاصلہ سٹروک کی لمبائی ہوتا ہے۔ CS_A اور CS_R رفتاروں کی مدد سے کام کرنے والی سٹروک اور بیکار سٹروک میں صرف وقت نکالا جاسکتا ہے۔

$$t_A = \frac{L}{CS_A} \text{ min.} \quad \text{میشروں میں سٹروک کی لمبائی،} \quad \text{میشر فی منٹ میں کٹائی کی رفتار} = t_A = \text{کام کی سٹروک کے دوران وقت} \\ t_R = \frac{L}{CS_R} \text{ min.} \quad \text{میشروں میں سٹروک کی لمبائی،} \quad \text{میشر فی منٹ میں واپسی رفتار} = t_R = \text{بیکار سٹروک کے دوران وقت}$$

دور میں صرف وقت $t = \text{کٹائی کی سٹروک میں صرف وقت} + \text{واپسی سٹروک میں صرف وقت}$ ۔
جاب کی شیننگ کے لیے دور کی مخصوص تعداد ضروری ہوتی ہے جس کا انحصار فیڈ کی مقدار اور جاب کی چوڑائی جمع چھوٹ پر ہوتا ہے۔

شیننگ کی چوڑائی جاب کی چوڑائی جمع جاب کی ہر دونوں طرف 5 ملی میٹر کی چھوٹ پر مشتمل ہوتی ہے۔ B 150, 1
شیننگ کی چوڑائی B = جاب کی چوڑائی + دونوں طرف کی چھوٹ (5 × 2 + b = B) ملی میٹر
اگر شیننگ کی چوڑائی کو فیڈ سے تقسیم کر دیا جائے تو مطلوبہ تعداد دور حاصل ہو جائے گی۔

$$Z = \frac{B}{S} \quad \text{شیننگ کی چوڑائی} \quad \text{مطلوبہ تعداد دور} = Z \quad \text{فیڈ}$$

شیننگ یا کٹائی میں صرف وقت معلوم کرنے کے لیے تعداد دور کو وقت فی دور سے ضرب دیتے ہیں۔

$$t_m = Z \times t \quad \text{کٹائی کا وقت} = t_m = \text{تعداد دور} \times \text{وقت فی دور}$$

مثال : ایک پلیٹ پر کھردری سہینگ کرنی ہے۔ مشیننگ میں صرف وقت نکالیں۔

جب کہ معلوم : پلیٹ کی لمبائی 260 ملی میٹر، چوڑائی 90 ملی میٹر، $\ell_a = 30$ ملی میٹر، $\ell_u = 10$ ملی میٹر، $CS_A = 10$ میٹر فی منٹ،
 $CS_R = 20$ میٹر فی منٹ، فیڈ 1 ملی میٹر فی دور، دائیں اور بائیں طرف سے چھوٹ 5 ملی میٹر ہو۔


- (1) $L = \ell + \ell_a + \ell_u = 260 + 30 + 10 = 300 \text{ mm} = 0.3 \text{ m}$. حل:
- (2) $t_A = L / CS_A = 0.3 \text{ m} / 10 \text{ m/min} = 0.03 \text{ min}$.
- (3) $t_R = L / CS_R = 0.3 \text{ m} / 20 \text{ m/min} = 0.015 \text{ min}$.
- (4) $t = t_A + t_R = 0.03 \text{ min} + 0.015 \text{ min} = 0.045 \text{ min}$.
- (5) $B = b + 2 \times 5 \text{ mm} = 90 \text{ mm} + 10 \text{ mm} = 100 \text{ mm}$.
- (6) $Z = B / s = 100 \text{ mm} / 1 \text{ mm/cycle} = 100 \text{ cycles}$.
- (7) $t_m = Z \times t = 100 \text{ cycles} \times 0.045 \text{ min/cycle} = 4.5 \text{ min}$.



وی بلاک کی شپینگ (Shaping of V-Blocks)


ورک آرڈر : شپینگ سے ایک V بلاک (B 151, D)

بنانا مقصود ہے۔ مشین سے تیار شدہ کناروں والا مخصوص لمبائی کا جاب مٹیا کیا جائے گا۔ شپینگ کے لیے ایک راکر آرم ڈرائیو والی شپینگ مشین دستیاب ہے۔

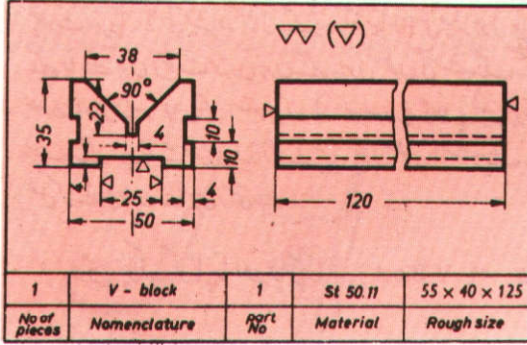

B 151, 1 - ورکشاپ ڈرائیو

ترتیب عمل :

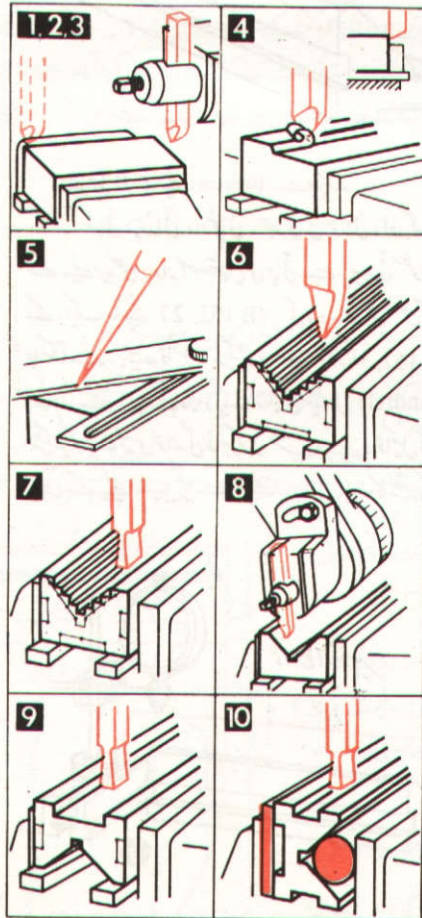

عمل	ٹولز
1. جاب کو باندھنا اور سیدھا کرنا۔	مشینی ہانک اور ٹیل کے متوازی بلاک
2. شپینگ ٹول کو پکڑنا	سیدھا یا مین ہاتھ کا کھردری کٹائی والا ٹول
3. تعداد دور، سٹروک کی لمبائی سٹروک کی حالت اور فیڈ لگانا۔	
4. علی الترتیب لمبی طرفین کی شپینگ کرنا	سیدھا یا مین ہاتھ کا کھردری کٹائی والا ٹول
5. سلیپ گیج سے کٹ کی گہرائی سیٹ کرنا	ٹوک دار ختمی ٹول
6. V بلاک کی نشاندہی کرنا	90° کا گلیٹا۔ بیول پروڈکٹس۔ ورنیر کیلیپر۔ سکرائبر۔ سینٹر پینچ
7. V بلاک کی کھردری شپینگ	ٹوک دار ختمی ٹول
8. جھری کاٹنے والا ٹول باندھنا اور جھری کی شپینگ کرنا۔	جھری کاٹنے والا سیدھا ٹول
9. ٹول سلائڈ کو زاویے پر باندھنا، ختمی کٹائی والا ٹول باندھنا، ترچھی سطحوں کی شپینگ کرنا۔	ٹوک دار ختمی ٹول
10. ٹول سلائڈ کو عمودی حالت میں باندھنا۔ جاب کو دوبارہ باندھنا۔ جھری (recesses) کی شپینگ کرنا۔	ٹوک دار ختمی ٹول۔ جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
11. جاب کو دوبارہ باندھنا۔ کم چوڑی سطحوں پر جھریاں بنانا اور طرفین پر جھریاں بنانا	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
12. باہری دور کرنا	علامہ ریتی


ناپنے اور جانچنے والے آلات: ورنیر کیلیپر، گہرائی گیج، 90° کا گلیٹا۔ بیول پروڈکٹس۔ ورنیر کیلیپر۔



وی بلاک بنانا : (Manufacture of V-Block)

جواب کو ایک بانک میں پکڑا جائے گا۔ کٹائی کی گہرائی کا تعین کرنے کے لیے گیج بلاک استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ کٹائی سے پہلے سٹروک کی چھوٹ تقریباً 2 ملی میٹر اور کٹائی کے بعد تقریباً 10 ملی میٹر ہونی چاہیے۔ اگر جدول (T 149, 2) کے مطابق مشین پر 50 دور فی منٹ سپیڈ کیے جاسکتے ہوں تو بہت موزوں ہوں گے۔ بیول سطحوں کی شیپنگ کے دوران یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ سطحوں کا متوازی پن درست رہے گا۔ بصورت دیگر ایسے V بلاک استعمال کرنے سے سوراخ 90° پر نہیں ہوں گے۔ جھریاں ڈالنے کے ٹول کو لٹھنے اور اوپر اٹھنے (hooking) سے بچانے کے لیے بہت تھوڑی فیڈ لگاتے ہیں۔ بیول سطحوں کی شیپنگ سے پہلے جھریاں آری سے کاٹنی چاہئیں۔ اس طرح سے ترتیب خواہ میں ساتواں عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔


وی بلاک کو ناپنا اور جانچنا : (Measuring and Testing of V-Block)

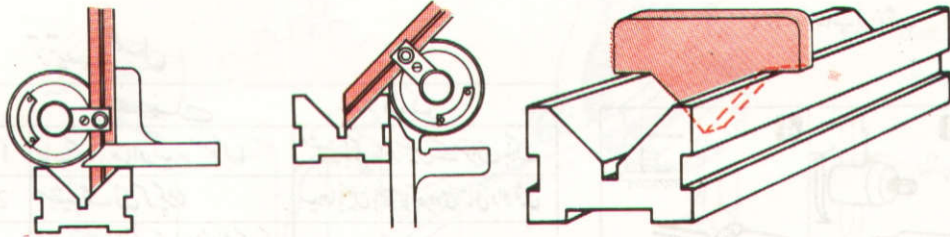

1, B 152 - یونیورسل بیول پروڈکٹر سے جانچنا۔

2, B 152 - ساپچے (template) سے جانچنا۔

لمبائی، چوڑائی، اونچائی، جھری کی چوڑائی، اور گہرائی کو ناپنے کے لیے ورڈر کیلیپر اور گہرائی گیج کافی ہوں گے۔ ترجمہ سطحوں کی درستی جانچنے کے لیے سیدھی دھار استعمال کی جاتی ہے۔ بیرونی سطحوں کا مربع پن 90° کے گینے اور ترجمہ سطحوں کو یونیورسل بیول پروڈکٹر (B 152, 1) سے جانچیں گے۔ ایک ساپچے (B 152, 2) کی مدد سے بھی شکل کو جانچا جاسکتا ہے۔ ترجمہ سطحوں کا بیرونی سطحوں کے ساتھ متوازی پن مختلف طریقوں سے جانچا جاسکتا ہے۔ جیسے ڈائیل انڈیکٹر یا سلپ گیجوں (B 152, 3) سے اس مقصد کے لیے مارکنگ پلیٹ (marking plate) کی سطح کو صاف کر کے V بلاک رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آزمائشی میڈرل (test mandrel) کی ضرورت ہوگی جس کو سلامی سطحوں پر رکھا جائے گا۔ میڈرل کے دونوں کناروں پر ڈائیل انڈیکٹر کو ایک جیسی خواندگی ظاہر کرنی چاہیے۔ ڈائیل انڈیکٹر کی فیڈرل کو میڈرل کے سب سے اونچے گولائی حصے پر رکھنا چاہیے۔ سلاخ کے دووں سروں کے نیچے سلپ گیج سے جانچنے سے اس بات کا یقین کیا جاتا ہے کہ مارکنگ پلیٹ کی سطح اور سلاخ کے دووں سروں کے درمیان فاصلہ یکساں ہے۔

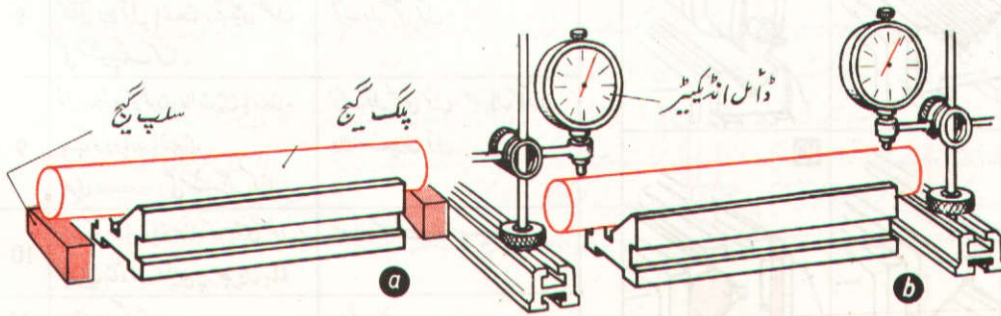

3, B 152 - ترجمہ سطحوں کا بیرونی سطحوں کے ساتھ متوازی پن جانچنا۔ (a) سلپ گیجوں کی مدد سے جانچنا۔ (b) ڈائیل انڈیکٹر کی مدد سے جانچنا۔




پلیننگ مشین کی ساخت : (Design of the Planing Machine)

پلیننگ مشین کے ٹیبل پر کڑی برقی جاب سے مین حرکت سرانجام پاتی ہے۔ پلیننگ کے ٹول سے فیڈ اور کٹ کی گہرائی کی حرکات عمل پذیر ہوتی ہیں۔ (B 153, 1)

پلیننگ مشینیں ایک میٹر سے 20 میٹر تک پلیننگ لمبائی کی ہوتی ہیں۔ (B 153, 2)
مشین بیڈ کے دھبہ راستوں میں ٹیبل پھسل کر چلتی ہے۔ ٹیبل پر جاب کو جکڑنے کے لیے T نما جھریاں بنی ہوتی ہیں۔ ایک پیچ دار سپنڈل کی مدد سے ٹول سلائڈ کو افقی حالت میں باندھا جاسکتا ہے۔ ایک کلیپر ٹول آڈی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آڈی پٹریوں (cross rail) کو کالموں سے سہارا دیا جاتا ہے۔ اور پیچ دار سپنڈل کی مدد سے ان کی اونچائی کو کم و بیش کیا جاسکتا ہے۔ بڑی پلیننگ مشینوں کی آڈی پٹری پر اکثر دو ٹول سلائڈ چلتی ہیں۔ مزید برآں عمودی کٹائی کی خاطر اکثر دو ٹول آڈیاں (tool posts) بھی لگی ہوتی ہیں۔

بڑی جسامت والے جاب جو کالموں کے درمیان نہ آسکتے ہوں ان کو ایک طرف سے کھلی پلیننگ مشینوں پر کڑ کر پلیننگ کرتے ہیں۔

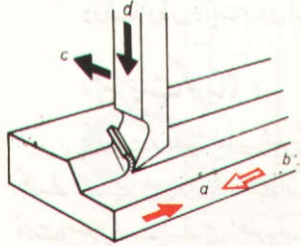


B 153, 1 - پلیننگ مشین پر پلیننگ کے دوران حرکات۔ (a) کام کرنے والی یا کٹائی کی سٹروک۔ (b) خالی سٹروک۔ (c) فیڈ کی حرکت۔ (d) پلیننگ حرکت یعنی کٹ کی گہرائی کی حرکت۔

مین ڈرائیو : (Main drive) (B 153, 3)



مین ڈرائیو جو مشین کے بیڈ میں لگی ہوتی ہے۔ ٹیبل کو دو طرفہ حرکت (reciprocating movement) دیتا ہے۔ یہ عموماً گہرائی ڈرائیو ہوتی ہے۔

ٹیبل کے نیچے ایک دندلے دار ریک (tooth rack) لگا ہوتا ہے۔ ریک کے ساتھ ایک گہرائی لگی ہوتی ہے جس کو ریک کی موٹر سے برسات درمیانی گیرکس چلایا جاتا ہے۔ کٹائی کی ہر سٹروک کے بعد ٹیبل کو واپس آنا چاہیے۔ اس لیے ڈرائیو کے جکڑوں کی سمت کو پلیننگ ضروری ہوتا ہے جو کہ پلیننگ مشین کا ٹیبل سرانجام دیتا ہے۔ سٹروک کی لمبائی کے مطابق دو ٹیکس لگی ہوتی ہیں جو سمت پلیننگ والے لیور کے ساتھ مکرراتی ہیں۔ منتقلی لیور (shifting lever) کی مدد سے کنٹرول لیور کی حرکت بیلٹ ڈرائیو تک منتقل ہوتی ہے جس سے گھومنے کی سمت بچت کے لیے ٹیبل کی واپسی سٹروک کی رفتار کٹائی والی سٹروک کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے۔

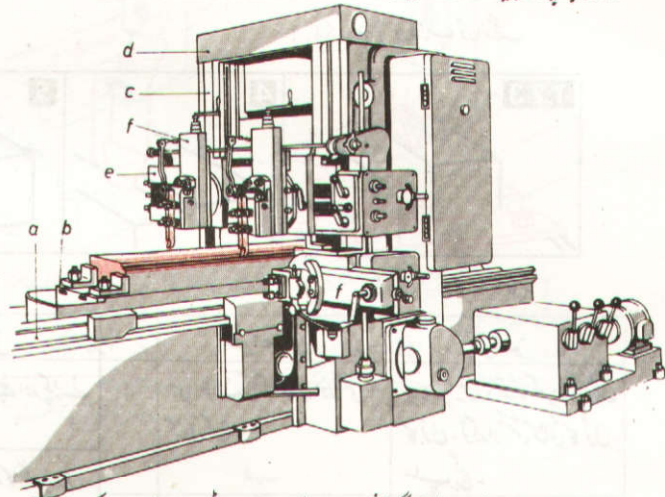

B 153, 2 - دو ہرے کالم والی پلیننگ مشین۔ (a) بیڈ (b) ٹیبل (c) کالم۔ (d) کراس ریل (e) آڈی پٹری (f) ٹول سلائڈ۔

B 153, 4 - فیڈ ڈرائیو کا طریقہ کار۔ (a) گہرائی (b) کنٹیکٹنگ راڈ (c) دندلے دار ریک (d) سوئچ ریکس (e) چرخ روک (f) ٹول سلائڈ کی سپنڈل جس کو چرخ روک چلائے گا۔

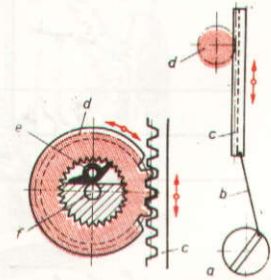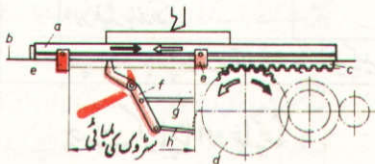


B 153, 3 - پلیننگ مشین کی مین ڈرائیو۔ (a) ٹیبل (b) بیڈ (c) دندلے دار ریک (d) گیر ڈرائیو (e) ٹیک (f) کنٹرول لیور (g) منتقلی لیور مین ڈرائیو کی گہرائی حرکت کی سمت پلیننگ ہے۔ (h) منتقلی لیور (shifting lever) ہمارے فیڈ۔



رہبر چب کی پلیننگ : (Planing of Guide Gibs)

مثال :


ورک آرڈر : ایک نمزدول لمبائی والی رہبر چب (B 154, D) کی پلیننگ کرنا مقصود ہے۔

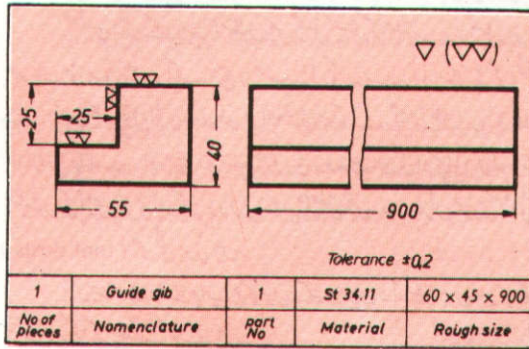

ورکشاپ ڈرائنگ B 154.1

رہبر چب کو بنانا :

چونکہ چب کو بالائی سطح سے نہیں پکڑا جاسکتا۔ اس لیے پکڑنے کے لیے ٹیکیں و پیچ دار شکنجے اور پکڑنے والے شکنجی آلات استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ مطلوبہ تعداد دور کا تعین سٹروک کی لمبائی اور کٹائی کی رفتار کو مد نظر رکھ کر کرتا پڑتا ہے (صفحہ 149)، سٹروک کی لمبائی اور سٹروک کی حالت کو ٹیکوں کی مدد سے مقرر کیا جاسکتا ہے۔ کٹائی کی گہرائی باندھنے کے لیے سلیپ گیج استعمال کی جاتی ہیں۔

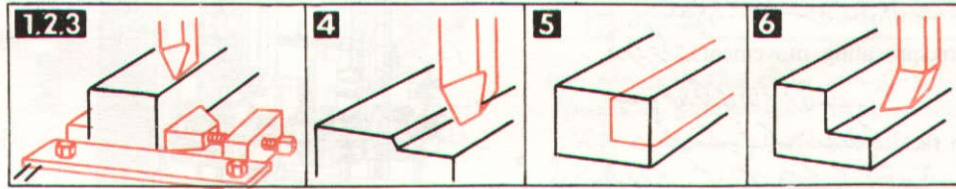

ترتیب عوامل :

ٹولز	عوامل	ٹولز	عوامل
سیدھا بائیں ہاتھ کا کھر درمی کٹائی کا ٹول، نوکدار ختمی کٹائی کا ٹول۔ سلیپ گیج۔	لمبے اطراف کی کھر درمی اور ختمی کٹائی کرنا۔	ٹیکیں، پیچ دار شکنجے اور پکڑنے والے شکنجی آلات	1 چاب کو پکڑنا اور سیدھا درست کرنا۔
اُونچائی خط کش، 90 کا گنیا۔	کھوڑے (shoulder) کی نشاندہی کرنا۔	سیدھا بائیں ہاتھ کا کھر درمی ٹول	2 کھر درمی کٹائی کے ٹول کو باندھنا
بائیں طرف مڑا ختمی ٹول، سلیپ گیج۔	کٹائی کے ٹول کو باندھنا اور کھوڑوں کی پلیننگ کرنا۔	مطلوبہ اُونچائی تک آڑی پٹریاں باندھنا، تعداد دور مقرر کرنا، سٹروک کی لمبائی، سٹروک کی حالت، اور فیڈ باندھنا۔	3
ملائم ریتی	باہری اتارنا		

ناپنے اور جانچنے کے آلات : ور نیو کیلیپر۔ گہرائی گیج - 90° کا گنیا۔ سیدھی دھار (Straight edge)

چب کو ناپنا اور جانچنا :

چب کی پیمائش کی درستی، ہموار پن اور عمودی پن کی جانچ عام طریقے سے ور نیو کیلیپر، گہرائی گیج، سیدھی دھار اور 90° کے گنئے سے کی جاتی ہے۔ کھوڑے کے کنارے کی گہرائی بھی سلیپ گیج سے جانچی جاسکتی ہے۔




سپرٹ لیول سے جانچنا : (Testing with spirit levels)

افقی خط سے چھوٹے زاویوں کے انحراف

(small angle deviations) کو جانچنے کے لیے

سپرٹ لیول موردول ہوتا ہے۔ سپرٹ لیول مشینوں پر جانچوں کی سیدھ صحیح کرتے اور مشینوں کے پوزے جوڑتے وقت استعمال کرتے ہیں۔ شکل (B 155, 1) میں دکھایا گیا دقیق سپرٹ لیول عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کو دوسرے عام اقسام کے ماڈلوں سے امتیاز کرنے کیلئے اس کو دقیق سپرٹ لیول (Precision spirit level) کہتے ہیں اور یہ لکڑی کے خول میں ہوتا ہے۔

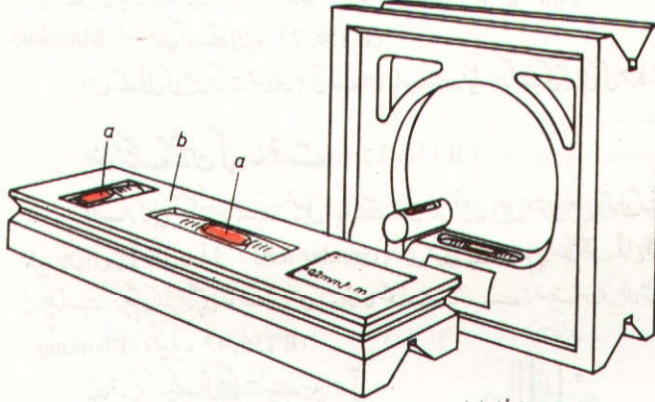


B 155, 2 - فریم لیول۔

B 155, 1 دقیق سپرٹ لیول۔ (a) ٹوائیل (b) دھات کی باڈی

فریم لیول (B 155, 2) سے عمودی خط کے انحراف کا تعین کیا جاسکتا ہے۔ سپرٹ لیول کا خاص جزو شیشے کی ایک بند نمکی (B 155, 3) ہوتی ہے۔ جو دھات کے خول میں لگی ہوتی ہے۔

شیشے کی یہ نمکی ہلکی سی محراب نما ہوتی ہے اور تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑ کر اس میں ایٹھر (ether) بھر دیتے ہیں۔ اگر سپرٹ لیول کو پانی سے بھرا جائے تو اولاً پانی شیشے کے ساتھ چپکنے کی وجہ سے آزادانہ نہیں بہہ سکتا اور دوم سردیوں میں جم جاتا ہے۔ اس میں بلبہ ہمیشہ ممکن اونچی حالت میں رہتا ہے۔ اس لیے شیشے کی نمکی کی سمت میں ہر تبدیلی کے ساتھ ساتھ یہ بھی مختلف جگہوں پر نظر آتا ہے۔ شیشے کی نمکی پر کندہ ادرج سے ہموار سطح کے جھکاؤ کی خواندگی ہو سکتی ہے۔ بلبے کا کنارہ نقطہ خواندگی ہوتا ہے۔ سپرٹ لیول کو افقی خط سے منحرف کرنے سے بلبہ دائیں یا بائیں حرکت کرتا ہے۔

سپرٹ لیول کی ملاپ والی سطحوں کو منشوری شکل دی ہوتی ہے تاکہ اس کو شافٹوں پر بھی رکھا جاسکے۔

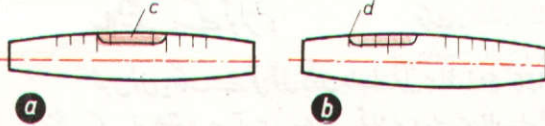

B 155, 3 - شیشے کی ٹیوب (a) - (vial) افقی حالت میں بلبہ مرکزی حالت 'c' پر ہوگا۔

(b) جھکاؤ کی حالت میں نقطہ خواندگی 'd' ہوگا۔

سپرٹ لیول کو استعمال کرتے وقت اس کی جانچنے کی قابلیت (sensitiveness) کو جاننا چاہیے۔ بلبے کا ایک درجہ یعنی ایک کندہ لائن کا انحراف 0.2 ملی میٹر فی میٹر کے برابر ظاہر کرتا ہے اور یہ سپرٹ لیول پر کندہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے کہ اگر ایک میٹر کی لمبائی پر سطح کا جھکاؤ 0.2 ملی میٹر ہو تو بلبہ ایک درجے خط کے برابر انحراف ظاہر کرے گا۔


مثال : 2.5 میٹر لمبے بیڈ والی مشین کو صحیح کرتے وقت 0.2 ملی میٹر فی میٹر جانچنے کی قابلیت والا سپرٹ لیول 3 درجے نشان کا انحراف ظاہر کرتا ہے۔ مشین کے بیڈ کے کنارے کے نیچے کتنے ملی میٹر رکھے جائیں تاکہ بیڈ افقی حالت میں آجائے؟

حل : ایک میٹر لمبائی پر 3 \times 0.2 ملی میٹر = 0.6 ملی میٹر بیڈ کے نیچے رکھنے پڑیں گے۔

2.5 میٹر لمبائی پر 2.5 \times 0.6 ملی میٹر = 1.5 ملی میٹر نیچے رکھنے پڑیں گے


B 155, 5 - فریم لیول سے عمودی

حالت کو جانچنا۔

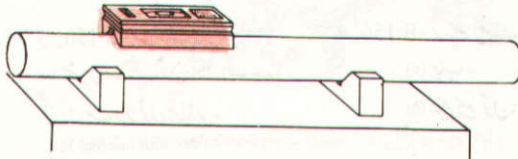

B 155, 4 - دقیق سپرٹ لیول سے

ایک شافٹ کی سیدھ کو صحیح کرنا۔

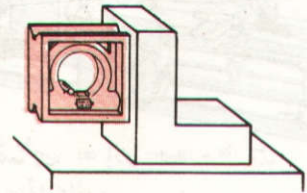



6 — سلاٹنگ مشین پر پرنزے بنانا : (Manufacture of Parts on Slotting Machine)



اندرونی چھریاں، چابی کے راستے، اندرونی گراہیاں، کھلی چھریاں (recesses) قوس نما شکلیں، محدود سطحیں وغیرہ (B 156, 1) سلاٹنگ کے عمل سے بنائی جاتی ہیں۔ چونکہ سلاٹنگ مشین آہستہ کام کرتی ہے۔ اس لیے کثیر پیداوار کے لیے سلاٹنگ مشین کی جگہ بروچنگ مشین (Broaching Machine) استعمال کرتے ہیں۔ (B 156, 2)

اس کے ٹول کی مین حرکت عمودی ہوتی ہے اور چاب سے فیڈ اور کٹ کی گہرائی کی حرکات سرانجام دی جاتی ہیں۔

سلاٹنگ مشین کی ساخت : (B 156, 3)

چاب کو ٹیبل پر پکڑا جاتا ہے۔ ٹیبل لمبائی کے رخ اور دائیں بائیں سمتوں میں حرکت کر سکتی ہے۔ چھوٹی مشینوں کی ٹیبل عموداً بھی حرکت کر سکتی ہے۔ مزید برآں اس میں گولائی دار فیڈ (circular feed) بھی ہوتی ہے۔ ریم پر سلاٹنگ ٹول لگا ہوا ہوتا ہے اور ریم مشین کی باڈی پر لگے عمودی رہبر رستوں پر چلتا ہے۔ ریم کو اکثر ترچھی حالت میں بھی باندھا جاسکتا ہے۔ جس سے نہ صرف عمودی بلکہ ترچھی سطحوں کی بھی سلاٹنگ ہو سکتی ہے۔ جیسے کٹائی والی ڈائی

(Blanking) وغیرہ۔ (B 156, 4)

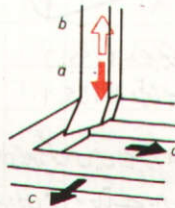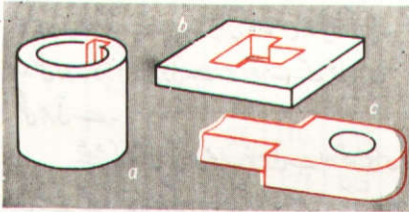


میں ڈرائیو کریک کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے۔ سٹرٹوک کی مختلف لمبائیاں حاصل کرنے کیلئے کریک پن کو مختلف جگہوں پر لگایا جاتا ہے۔ فیڈ ڈرائیو سے ٹیبل کو لمبائی کے رخ دائیں بائیں اور محیطی حرکت دی جاتی ہے۔ فیڈ ڈرائیو میں ڈرائیو سے ملتی ہے۔ ایک ریمپٹ گراہی بھٹکے سے حرکت منتقل کرتی ہے۔

B 156, 1 - سلاٹنگ سے بننے پر مزہ جات کی مثالیں - (a) چابی کے رستے والی بیش - (b) کٹائی والی ڈائی (blanking die) - (c) کٹنگنگ رٹو کا ہیڈ -


B 156, 2 - سلاٹنگ کے عمل کے دوران حرکات - (a) کام کرنے یا کٹائی کی سٹرٹوک - (b) خالی سٹرٹوک - (c) فیڈ کی حرکت - (d) ایڈجسٹنگ حرکت -

سلاٹنگ کے ٹولز :


ٹھوس ٹول یا الگ سے لگی ٹول بٹوں والے ٹول ہولڈرز (B 156, 5) سلاٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سلاٹنگ ٹولز پر ویسے ہی زاویے یعنی کھینس، ویچ اور ریک ایپلنگ ہوتے ہیں۔ جیسے دوسرے کٹائی کے ٹولز پر ہوتے ہیں۔ کٹائی کی دھار کی شکل کا انحصار چاب کی شکل پر ہوتا ہے۔

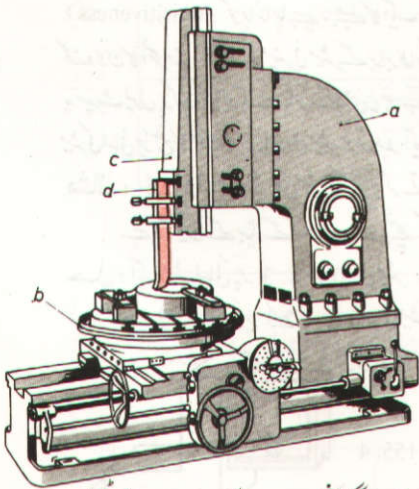

B 156, 3 - سلاٹنگ مشین: (a) باڈی (Body) - (b) ٹیبل - (c) ریم (Ram) - (d) ٹول ہولڈر -

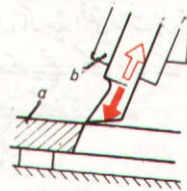

B 156, 4 - ترچھے ریم سے سلاٹنگ کرنا - (a) چاب - (b) ریم بمع ٹول -

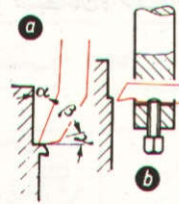


B 156, 5 - سلاٹنگ ٹولز - (a) ٹھوس سلاٹنگ ٹول - (b) الگ سے لگی ٹول بٹ والا ٹول ہولڈر - (Tool holder with inserted bit)




چابی کے راستوں کی سلاٹنگ کرنا (Slotting of Key ways)

مثال :
ورک آرڈر : کلچ کے بر میں پھسلوں چابی (sliding key) کے لیے چابی کا راستہ بنانا ہے۔ (B 157, 2)
چابی کا راستہ سلاٹنگ مشین سے بنانا ہوگا۔

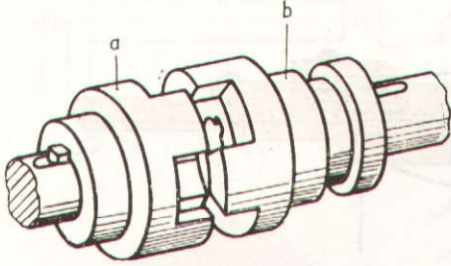

B 157, 1 - ڈاگ کلچ (Dog clutch) - (a) کلچ کا ایک حصہ شافٹ کے بائیں طرف چابی سے جکڑا ہوا ہے۔ (b) شافٹ کے دائیں طرف کلچ کا حصہ لمبائی کے رخ حرکت کر سکتا ہے۔

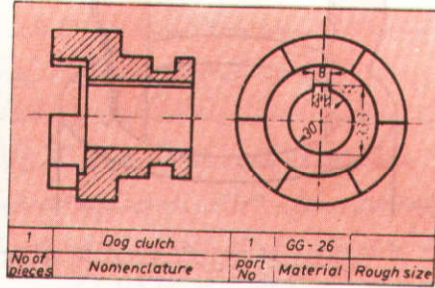


B 157, 2 - ورک شاپ ڈرائیونگ۔

ترتیب عمل :

عمل	ٹولز
1 چابی کے راستے کی نشاندہی کرنا۔	اونچائی خط کش، 90° کا گنیا۔
2 جاب کو پکڑنا	ٹشکنے، سٹیل کے متوازی بلاک۔ ٹشکنی پیچ۔
3 جھری کاٹنے والے ٹول کو پکڑنا۔	8 ملی میٹر چڑا جھری کاٹنے والا ٹول۔
4 تعداد دور، سٹروک کی لمبائی اور سٹروک کی حالت باندھنا۔	
5 ہاتھ کی فیڈ سے چابی کے راستے کی سلاٹنگ کرنا۔	

نماپنے اور جانچنے کے آلات : 90° کا گنیا، ور نیو کیلیپر، ڈائل انڈیکیٹر۔

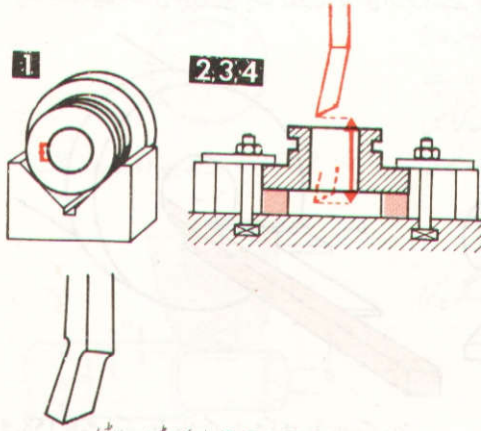

B 157, 3 - جھریں کاٹنے والا ٹول۔


چابی کے راستے بنانا :

جاب باندھتے وقت باہم مرکزی سیدھ کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اگر چابی کے راستے کی سلاٹنگ منحرف مرکز ہو جائے تو شافٹ، کلچ اور پھسلوں چابی صحیح طور سے اکٹھے نہیں جوڑے جاسکتے۔ چابی کے راستے کی پوزرائی کے مطابق سلاٹنگ ٹول ہونا چاہیے۔ سٹروک کی لمبائی باندھتے وقت سٹروک کی چھوٹ کم سے کم منتخب کرنی چاہیے۔ ٹیل کو سلاٹنگ ٹول سے خراب ہونے سے بچانے کے لیے جاب کے نیچے مناسب اُوپنے متوازی بلاک رکھنے چاہئیں۔ سٹروک کے آغاز میں سٹروک کی چھوٹ اتنی رکھنی چاہیے کہ جاب کو فیڈ کرنے کے لیے مناسب وقت مل سکے۔ فیڈ کو ہاتھ سے یکساں چلانا ہوتا ہے۔




چابی کے راستوں کو ناپنا اور جانچنا : (Measuring & Testing of keyways)

چابی کے راستے بناتے وقت بہت سی غلطیاں واقع ہو سکتی ہیں۔ جیسے چابی کے راستے کی چوڑائی اور گہرائی کی پیمائش صحیح نہ ہو، چابی کے راستے کی بور کے مطابق سیدھ درست نہ ہو یا چابی کا راستہ منحرف المرکز ہو۔

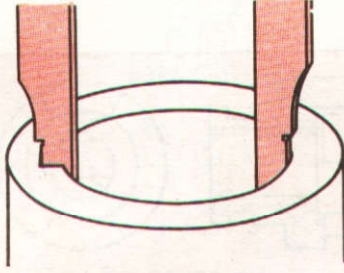


1-B 158, 1- چابی کے راستے کی گہرائی ورنیر کیلیپر سے ناپنا۔

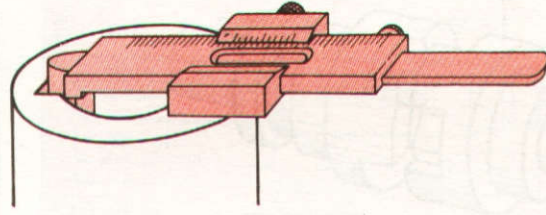


2-B 158, 1- اندرونی گہرائی گج سے چابی کے راستے کی گہرائی ناپنا۔

چابی کے راستے کی چوڑائی کو سلپ گیج کے ذریعے ناپا جاسکتا ہے۔
ورنیر کیلیپر سے چابی کے راستے کی گہرائی ناپتے وقت کیلیپر کے جوڑے عین مرکزی خط پر رکھنے چاہئیں۔ (1-B 158, 1) چابی کے راستوں کی گہرائی ناپنے کے لیے اندرونی گہرائی گج ایک موزوں پیمائشی آلہ ہوتا ہے۔ (2-B 158, 2)

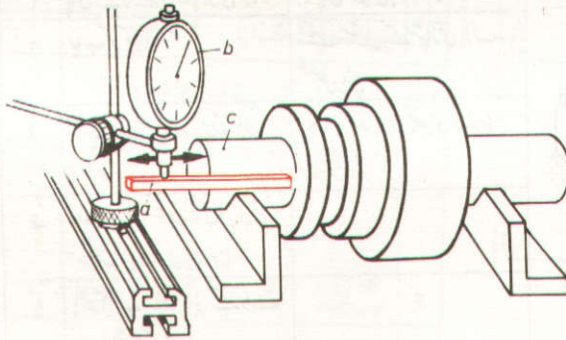

3-B 158, 3- چابی کے راستے کا بور کے مطابق متوازی پن جانچنا۔

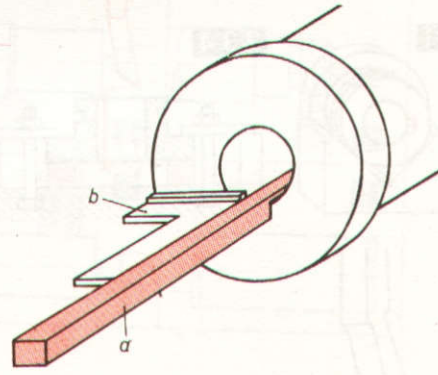

4-B 158, 4- فیس کے ساتھ چابی کے راستے کی زاویائی حالت کو جانچنا۔

(a) پھسلوں چابی - (b) گنیا۔

(a) پھسلوں چابی (b) ڈائیل انڈیکیٹر (c) آزمائشی مینڈرل
چابی کے راستے کی بور کے مطابق سیدھ کی جانچ مختلف طریقوں سے کی جاسکتی ہے۔ ڈائیل انڈیکیٹر کے ساتھ جانچتے وقت (3-B 158, 3) کلچ کو ایک موزوں آزمائشی مینڈرل پر لگا کر ایک پھسلوں چابی کو چابی کے راستے میں لگا دیتے ہیں۔ اکتھے جوڑے ہوئے ان پرزوں کو اسی طرح دو برابر ادھانچائی والے V بلاکوں پر رکھتے ہیں۔ ڈائیل انڈیکیٹر کی فیڈر پن کو پھسلوں چابی کے ایک سرے پر رکھ کر صفر درجہ پر سیٹ کر دیتے ہیں۔ اگر چابی کے راستے کی سیدھ بور کے مطابق درست ہوگی تو ڈائیل انڈیکیٹر کی فیڈر پن کو چابی کی سطح کے ساتھ ساتھ پھسلانے سے ڈائیل انڈیکیٹر کی سوئی کی خواندگی میں کوئی انحراف ظاہر نہیں ہوگا۔ اگر کلچ کا فیس اس کے بور کے ساتھ گنیے میں ہو (4-B 158, 4) تو چابی کے راستے کی سیدھ کو پھسلوں چابی کو چابی کے راستے میں داخل کر کے گنیے کی مدد سے فٹا سے روشنی گزرنے کے طریقے سے بھی جانچا جاسکتا ہے۔


چابی کے راستے کی مرکزی حالت کو اس طرح سے جانچتے ہیں جس طرح شافٹ پر چابی کے راستے کو جانچتے وقت سمت پلٹتے ہیں۔

(صفحہ 136 پر B 136, 7)




7۔ بروچنگ کے طریقے: (Broaching Operations)

چھوٹے اور درمیانی پیمائش کے پرزوں پر کثیر پیداوار میں اندرونی اور بیرونی سطحوں کو عموماً بروچنگ سے کاٹتے ہیں (B 159, 1)۔ عام طور پر اندرونی بروچنگ سے مختلف اشکال یا متعدد چھریوں والے سوراخ بناتے ہیں۔ (B 159, 2)

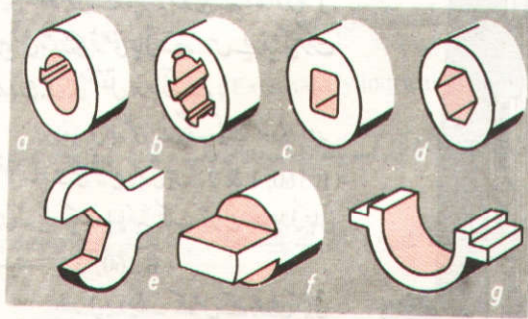


1-B 159, بروچنگ کی مثالیں (a) سے (d) اندرونی بروچنگ -
(e) سے (g) بیرونی بروچنگ -

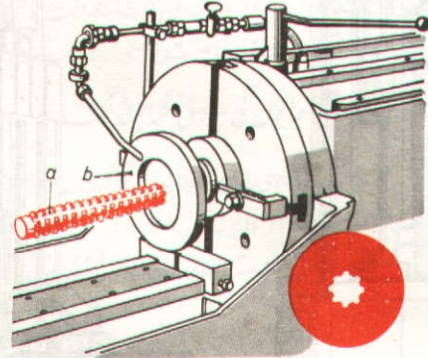

2-B 159, افقی بروچنگ مشین کا ہیڈ (a) بروچ (Broach)
یعنی بروچنگ ٹول (b) جاب

متعدد کٹائی کے دندانوں والے بروچنگ ٹول کو کیے گئے ایک کھردرے سوراخ (rough drilled hole) میں دبا کر داخل کرنے یا کھینچنے سے زائد میٹر بل کاٹا جاتا ہے۔ موزوں پرزوں پر عموماً فلنگ کی جگہ بیرونی بروچنگ (B 159, 3) کی جاتی ہے۔ بروچنگ ٹول کی دندانے دار سطح کو جاب کی بنائی جانے والی سطح پر چلایا جاتا ہے۔

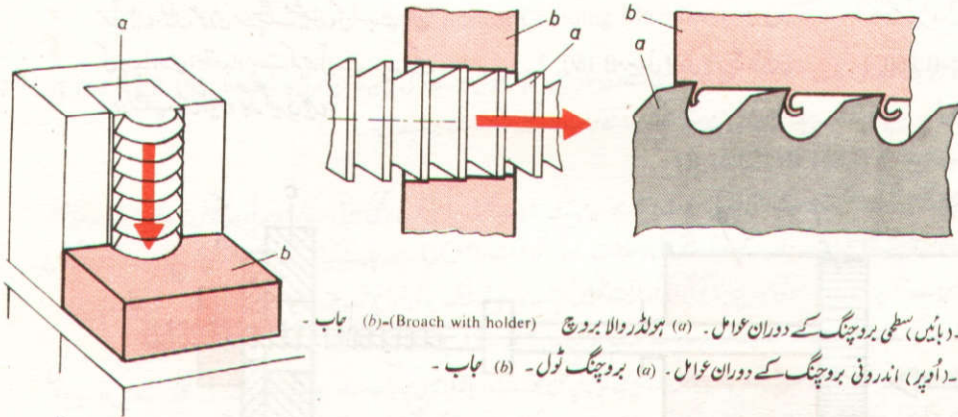


3-B 159, (بائیں) سطحی بروچنگ کے دوران عوامل۔ (a) ہولڈر والا بروچ (Broach with holder) - (b) جاب -

4-B 159, (اوپر) اندرونی بروچنگ کے دوران عوامل۔ (a) بروچنگ ٹول - (b) جاب -

بروچنگ کے ذریعے مشیننگ کے تغلیب وقت میں صحیح پیمائش اور اونچے سطحی معیار کے پرزے بناتے ہیں۔ ہر شکل کے پرزے کیلئے ایک الگ بروچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بروچ بہت ہلکے ہونے کی وجہ سے یہ طریقہ صرف کثیر پیداوار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 60 سے 120 جاب فی گھنٹہ کے حساب سے افقی بروچنگ مشینوں پر اور 100 سے 200 تک عمودی بروچنگ مشینوں پر بنائے جاسکتے ہیں۔ یہ مقدار خاص صورتوں میں بڑھائی بھی جاسکتی ہے۔



بروچنگ مشینیں : (Broaching Machines)

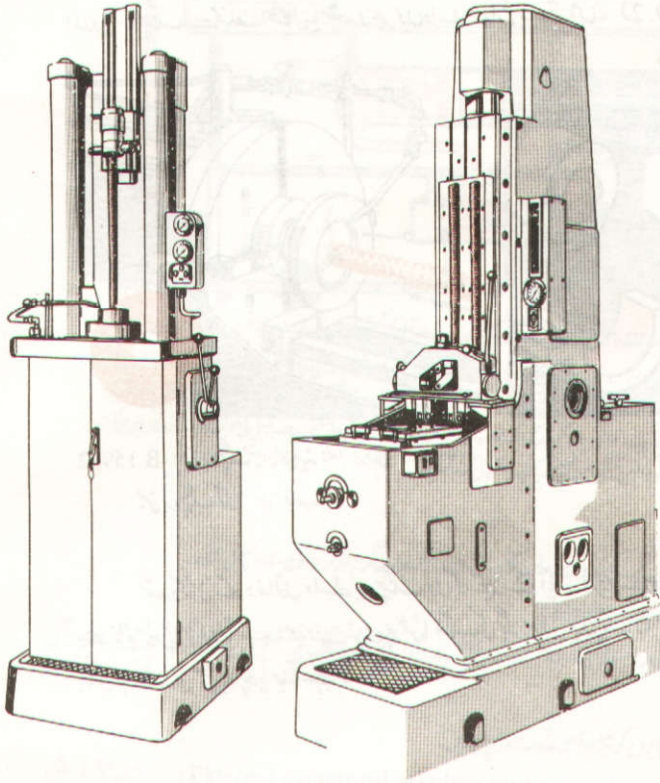

B 160, 1 - اندرونی عمودی بروچنگ مشین


B 160, 2 - بیرونی عمودی بروچنگ مشین

بروچ کو حرکت دینے کیلئے ان مشینوں پر صرف سیدھی مین حرکت ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی ساخت بھی سادہ ہوتی ہے۔ چونکہ بروچ کے دندانوں کی پیمائش بتدریج بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے فیڈ کی حرکت بروچ میں ہی منتقل ہو جاتی ہے۔

اندرونی اور سطحی بروچنگ کیلئے عمودی اور افقی ساخت کی مشینیں ہوتی ہیں (B 160, 1 & 2)۔ مین ڈرائیو ریک یا ہائیڈرالک ڈرائیو سے چلائی جاتی ہے۔ (B 160, 3)

اندرونی بروچنگ کے عمل کے دوران کٹائی کے دباؤ سے جاب مشین کے ٹیبل پر دبا رہتا ہے۔ اس لیے اکثر صورتوں میں اس کو الگ سے جکڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ سطحی بروچنگ کے دوران کیلٹر دباؤ کی وجہ سے جاب کو صحیح طور پر جکڑنے کیلئے مکسچرز کی ضرورت ہوتی ہے۔

بروچنگ کے لیے افقی یا عمودی بروچنگ مشین کے انتخاب کا انحصار حالات پر منحصر ہوتا ہے افقی بروچنگ مشینیں سستی اور بیشتر استعمال کی جاتی ہیں لیکن عمودی بروچنگ مشینوں کی نسبت ان کی پیداواری استعداد بہت کم ہوتی ہے۔ مزید برآں یہ درکشاپ میں زیادہ جگہ گھیرتی ہیں۔

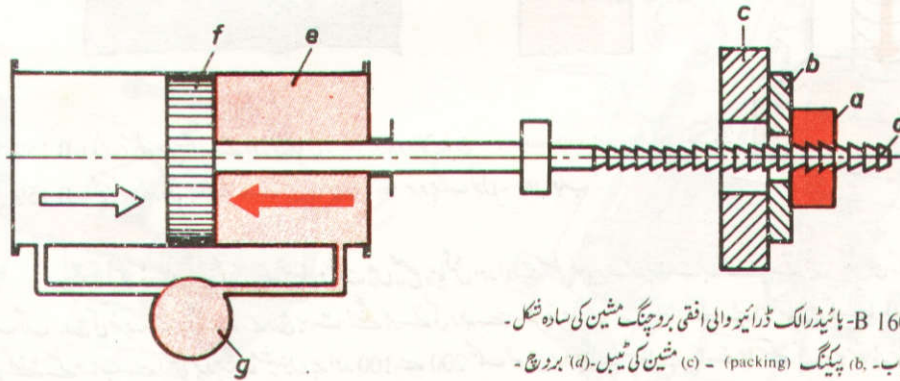


B 160, 3 - ہائیڈرالک ڈرائیو والی افقی بروچنگ مشین کی سادہ شکل۔

(a) جاب، (b) پیکیٹنگ (packing)، (c) مشین کی ٹیبل، (d) بروچ،

(e) سلنڈر، (f) پیسٹن، (g) تیل کا پمپ۔




بروچنگ ٹولز : (Broaching Tools)

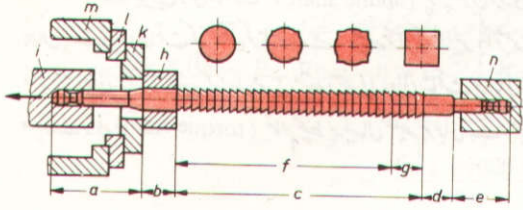

B 161, 1 کام کے دوران بروچ (a) شینک (b shank) بروچ کا آغاز کا حصہ یا پیش رہبر (c front pilot) دندلے دار سلسلہ (d) پیچلا رہبر (e) پکڑنے والا آخری حصہ (f) ریر سپورٹ (g) پکڑنے والا (h) بروچ اور جاب کو پکڑنا (i) جاب (k) بروچ ہولڈر (l) پکڑنے والی پلیٹ (m) مشین باڈی (n) بروچ کو واپس لانے والا لگایا۔

بروچنگ ٹولز ہائی سپیڈ سٹیل کے بنے ہوتے ہیں۔ اس پر بنے ہوئے دندلوں کے سلسلے کا سائز آغاز کے کنارے کی طرف سے بتدریج آخری کنارے تک بڑھتا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آخری کنارے پر مطلوبہ شکل کا صحیح سائز حاصل ہو جائے (B 161, 1) دندلوں کا مکمل سلسلہ کٹائی والے اور ختمی کٹائی والے دو حصوں میں منقسم ہوتا ہے۔ کٹائی والے حصے میں دو متصل دندلوں میں اونچائی کا فرق تقریباً 0.02 سے 0.12 ملی میٹر تک ہوتا ہے۔ ختمی کٹائی والے حصے میں یکساں اونچائی کے 4 سے 6 دندلے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بروچ کیسے گئے سوراخ کا سطحی معیار اور پیمائش کی درستگی تھی ہوتی ہے۔

اندرونی بروچ کو بروچ ہولڈر میں شینک سے پکڑتے ہیں۔ بروچ کا آغاز کا حصہ یعنی پیش رہبر (front pilot) کو کھردرے سوراخ میں آسانی سے ڈھکی فٹ (running fit) کی طرح داخل ہونا چاہیے۔ اس طرح یہ جاب اور بروچ کو ایک سیدھ میں رکھتا ہے۔ لمبے بروچ کو لچک (sagging) سے بچانے کے لیے بروچ کو پشت پر ایک واپس لانے والے لنگے (retriever) میں پکڑا جاتا ہے۔

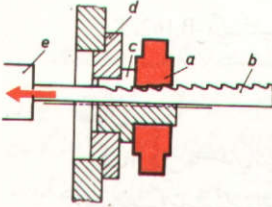

B 161, 2 جابی کے راستے بنانے والے بروچ سے جابی کے راستے بنانا (a) جاب (b) جابی کے راستے بنانے والا بروچ (c) پکڑنے والا (d) پکڑنے والا پلیٹ (e) بروچ ہولڈر (Broach holders)

سطحی بروچنگ کے بروچ گھوما بار ہولڈروں (Bar holders) میں پکڑے جاتے ہیں۔ بروچنگ ٹول کے دندلے سخت اور تیز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حساس ہوتے ہیں۔ ان کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے دوسری سخت اشیاء کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے۔ بروچنگ ٹولز کو ہمیشہ لکڑی یا نمندے وغیرہ پر احتیاط سے رکھنا چاہیے۔ بروچنگ کرنے سے متعلق ہدایات :

اندرونی بروچنگ کیلئے جاب میں اس طرح کھردرا سوراخ کرتے ہیں کہ بور کے باہر جاب کی سطح بور کے ساتھ گنیے ہیں۔ بروچنگ کے بروچ کی صورت میں بروچ کے صحیح نہ چل سکنے کی وجہ سے بروچ شدہ پروزوں کی بعد میں ختمی مشیننگ کرنی پڑتی ہے۔ بروچ شدہ سوراخ ایتھامیننگ کیلئے حوالے کا کام دیتا ہے۔ بروچنگ کیلئے پروزوں کو عملاً شکلیوں (fixtures) میں پکڑتے ہیں اور بروچنگ شروع کرنے سے پہلے جاب کو پکڑنے کے لیے جاب پر مناسب جگہ کا مہیا ہونا ضروری ہے۔

کٹائی کی رفتار میٹر فی منٹ کی رفتار 1 2 میٹر فی منٹ اور نرم سٹیل، دیگی لومہ، پیتل اور کانسی کیلئے 2 10 میٹر فی منٹ ہوتی ہے۔ ٹھنڈا کرنے والا مائع کافی زیادہ مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھنڈا کرنے والا مائع مندرجہ ذیل مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جاب اور ٹول کو ٹھنڈا کرنا، رگڑ کو کم کرنا اور کٹرن کو ہٹانا۔

Calculation of machining time for the broaching process

بروچنگ کے عمل میں صرف وقت معلوم کرنا :

بروچ سے کٹائی کا وقت (t_m) بروچ کی لمبائی (دندلوں کے سلسلے کی لمبائی) اور کٹائی کی رفتار پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ مندرجہ ذیل طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے۔

$$t_m = \frac{L}{CS} \text{ min.} \quad \text{بروچ کی لمبائی (میٹر)} \quad \text{کٹائی کی رفتار (میٹر فی منٹ)} ;$$

مثال : ایک لیور کے ہب (hub) میں ایک ریلنگ کی بروچ کرنا مقصود ہے۔ مشیننگ کا وقت معلوم کریں۔ جبکہ بروچ کی لمبائی (دندلوں کے سلسلے کی لمبائی) 0.9 میٹر، کٹائی کی رفتار 2 میٹر فی منٹ۔


معلوم : $L = 0.9$; $CS = 2 \text{ m/min.}$

حل : $t_m = L/CS = 0.9/2 \text{ m/min} = 0.45 \text{ min.}$




بروچنگ کے ذریعے متعدد جھریوں والے سوراخ کرنا : (Broaching of Multiple Spline Bores)

متعدد جھریوں والی شافٹ (spline shaft) پر پھسلوں گزاری (B 162, 2) لگی ہوتی ہے۔ اس طرح گزاریاں اکثر گیارہ کبوسوں میں لگائی جاتی ہیں۔ جہاں بہت زیادہ طاقت کو منتقل کرنا ہوتا ہے۔ جیسے خرد کی ڈرائیو، آڈیو بائیل گیر ٹرانسمیشن (Auto-mobile gear transmissions) شافٹ پر پھسلوں چابی کے راستے کے مقابلے میں متعدد جھریوں والی شافٹ پر چابی کے راستوں یعنی جھریوں کی گہرائی بہت کم ہوتی ہے۔ جس سے شافٹ کو کم کم ہوتی ہے اور مروڑنے والی طاقت (torque) تمام محیط پر یکساں تقسیم ہو جاتی ہے۔ جھریوں کے خدوخال (spline profile) کے معیار مقرر کر دیے گئے ہیں۔

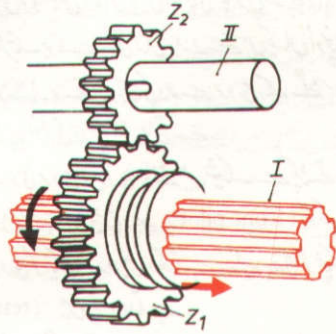

B 162, 2 - پھسلوں گزاری کے کام کرنے کا طریقہ شافٹ II پر گزاری Z_2 لگی ہوتی ہے۔ شافٹ I پر پھسلنے والی گزاری Z_1 لگی ہوتی ہے۔

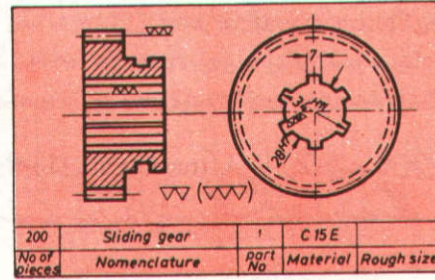

B 162, 1 - ورک شاپ ڈرائنگ

مثال :

ورک آرڈر پھسلوں گزاریوں (B/62.1) میں متعدد جھریوں والے سوراخ بنانا مقصود ہیں۔

ایک جاب کو بنانے کے لیے سلائنگ کے طریقے کا انتخاب زیادہ موزوں ہوگا۔ چونکہ اس صورت میں زیادہ تعداد میں جاب بنانا مقصود ہے اس لیے بروچنگ کا طریقہ کفایت شعار طریقہ ہوگا۔ اندرونی بروچنگ کے دوران بروچ کے صحیح نہ چلنے کا امکان ہوگا۔ جن جابوں کی پیمائش کی زیادہ درستی مقصود ہو۔ ان پر بروچنگ کرنے کے بعد دیگر عوامل سے ختمی حالت میں بنایا جاتا ہے۔ اس لیے پیداواری عوامل میں بروچنگ سب سے پہلا عمل ہوتا ہے۔

پھسلوں گزاریوں کی بناوٹ کے لیے ترتیب عمل :

عملے	ٹولز
1 بورنگ، بیرونی شکل کی کھردری کٹائی، بیرونی بڑی سطح کو بور کے عموماً بنانا۔	خرد مشین یا نیم خود کار خرد مشین
2 ہرپ کے بور اور چابی کے راستے کی بروچنگ کرنا۔ چابی کے راستے اور بور کی فٹنگ کرنا۔	بروچنگ مشین
3 مینڈرل پر چڑھا کر تمام بیرونی سطحوں کی فٹنگ کرنا۔	خرد یا کیپسٹن لیتھ مشین
4 دندانوں کی ملنگ کرنا	گیر ملنگ مشین
5 ہیٹ ٹریٹمنٹ (Heat Treatment)	
6 بور اور دندانوں کے پہلوؤں کی گرائینڈنگ کرنا۔	سان مشینیں


متعدد دندانوں والی شافٹ کو جاپینا :

کثیر پیداوار میں جاپینے کے لیے سنپ گیجر اور گولائی دار گیجر استعمال کرتے ہیں۔



8۔ گرائینڈنگ کے طریقے : (Grinding operations)

ٹول کو تیز کرنا اور سخت بنانے کے لیے پیرزوں کی رگڑائی کے لیے گرائینڈنگ کا عمل ایک خاص عمل ہے۔ جابوں کی سطحوں پر سے غیر ہموار جگہوں کو ختم کرنے یا سطحوں کی گولائی یا ہموار پیرزوں کی بہت زیادہ درست پیمائش اور اعلیٰ سطحی معیار حاصل کرنے کی غرض سے گرائینڈنگ کرتے ہیں (B 163, 1) ٹولوں کو تیز کرنا پیرزوں کی گرائینڈنگ کرنا

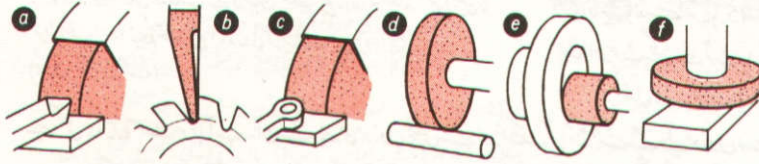

B 163, 1 - گرائینڈنگ کے عوامل کی مثالیں۔
(a) ٹرننگ ٹول کو تیز کرنا۔ (b) فلیپ ویل کو تیز کرنا۔
(c) لیوڑ کی باہری امارت۔ (d) شافٹ کی پیلن گرائینڈنگ۔
(e) بیش کی اندرونی گرائینڈنگ۔ (f) چسب کی سطح کی گرائینڈنگ۔

گرائینڈنگ کٹائی کا ایک عمل ہے۔ ایک گھومنے والا سان کا پہیہ (Rotary grinding wheel) عموماً گرائینڈنگ ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سان کا پہیہ خراشی مادوں کو جوڑ کر باہر کو ابھیرے ڈزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ کترن کی کٹائی کرتے ہیں (B 163, 2) سان کے پیٹے کی بہت زیادہ محیطی رفتار سے بہت زیادہ رگڑ پیدا ہونے سے کترن یا براہِ شرح گرم ہو جاتا ہے۔

سان کے پیٹے کے اجزا :

سان کے پیٹے میں خراشی مادوں (abrasives) کے سخت اور نوکیلے ریزے (abrasive grains) جوڑنے والے میٹرل (bonding material) سے اکٹھے جھے ہوتے ہیں (B 163, 3)

خراشی مادے : (Abrasives)

خراشی مادوں کی اقسام (type of abrasives) خراشی مادے قدرتی اور مصنوعی ہوتے ہیں۔ قدرتی خراشی مادے قدرتی کورنڈم (Natural corundum) اور ایمری ہوتے ہیں۔ معدنیاتی پتھر (Quartz) ریتلے پتھر میں قدرتی خراشی مادے کی حالت میں ملتا ہے۔ عام طور پر سان کے پیٹے کے لیے مصنوعی خراشی مادے ہی استعمال ہوتے ہیں۔


بجھا ہوا کورنڈم (fused corundum) (ایلو مینیم آکسائیڈ)

یہ بجلی کی بھٹی میں ایلومینا (alumina) سے بنایا جاتا ہے۔ عام کورنڈم NK اور اچھے درجے کے کورنڈم EK میں آسانی سے پچان ہو سکتی ہے۔

سلیکان کاربائیڈ (silicon carbide) کورنڈم۔

یہ ریتی کو اڑاؤ اور کاربن پوڈر سے بنایا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سیٹی یا سبز ہوتا ہے۔ اس کے اجزا ہیرے کی طرح

چمک دار ہوتے ہیں۔

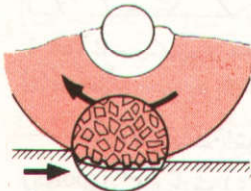

خراشی مادے کا انتخاب : (Selection of Abrasives)

خراشی مادہ چکیوں میں پسایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے پسے ہوئے ذرات کو تجب یعنی دانہ دار (granulation)

کے نام سے پکارتے ہیں۔ کھردرنے یا ملائم سان کے پیٹے بنانے کیلئے خراشی ذرات کو چھان کر الگ کرتے ہیں۔ چھانی کی جالی کے خانوں جن میں سے ذرہ گرتا ہے، کے مطابق اس تجب کا عدد (T 164, 1) پر رکھا جاتا ہے۔

تجب (granulation) کا انتخاب :


اس سے گرائینڈنگ کی استعداد اور سطحی معیار پر اثر پڑتا ہے (T 165, 1)۔

کھردرا تجب : (course granulation)


گرائینڈنگ کی زیادہ استعداد لیکن سطح کھردری بناتا ہے۔

عمدہ تجب : (fine granulation)

گرائینڈنگ کی کم استعداد لیکن سطح ملائم بناتا ہے۔

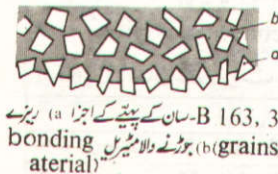

B 163, 3 - سان کے پیٹے کے اجزا (a) ریزے (b) (grains) جوڑنے والا میٹرل (bonding material)

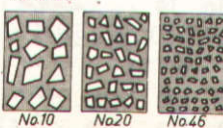

B 163, 4 - ذرات کے حجم کی مثالیں۔
(بڑے کر کے دکھائے گئے ہیں۔)



سان کے پیسے کے خراشی مادوں کو جوڑنا : (Bond of Grinding Wheel)

لا تعدل خراشی مادوں کو جوڑنے والے میٹیریل (Bonding Material)

میں ملا کر سان کے پیسے کی شکل بنائی جاتی ہے۔

وٹریفکائیڈ بانڈ (Vitrified Bond) یہ فلڈ سپار (feldspar)

کلی میٹھی اور معدنیاتی پتھر پر مشتمل ہوتا ہے۔ شکل دیے ہوئے پیسوں کو پکایا جاتا ہے

ڈگری فائیڈ بانڈ سے تقریباً 75 فیصد سان کے پیسے بنائے جاتے ہیں۔ یہ پیسے

جھٹکا اور چوٹ لگنے سے ٹوٹ جاتے ہیں مگر زیادہ درجہ حرارت برداشت کر سکتے ہیں۔

منرل بانڈ (Mineral bonds) میگنیشیٹ جو جوڑنے والا میٹیریل ہوتا

ہے۔ کھلی ہوا میں سخت ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے نمی موزوں نہیں ہے اور خشک گرائینڈنگ کے لیے موزوں رہتے ہیں۔

سلیکیٹ بانڈز میں بنیادی جز سوڈیم سلیکیٹ ہوتا ہے۔ اس پر پانی اثر نہیں کرتا اور عملاً گرائینڈنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

آرگینک بانڈز (Organic bonds) یہ لاکھ یا بیکالائیٹ اور ربڑ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ سخت اور پھلکار ہوتے ہیں اس لیے سبکی بنائے جاتے ہیں اور

تیکھی جگہوں کی گرائینڈنگ کے لیے بہت موزوں ہوتے ہیں۔ زیادہ حرارت پر کام کرنے کے لیے بیکالائیٹ بانڈز موزوں رہتے ہیں۔ ربڑ اور لاکھ کے ذرات زیادہ درجہ حرارت پر چپک جاتے ہیں۔

بانڈز کا انتخاب گرائینڈنگ کے طریق کار پر منحصر ہوتا ہے۔ جیسے ٹول گرائینڈنگ، بیلن نما اور فیس گرائینڈنگ اس کے علاوہ گرائینڈنگ کے جانے والے میٹیریل پر

اور سان کے پیسے اور جانے والے درمیان متعلقہ سطح کے سائز پر سان کے پیسے کی سختی (Hardness of Grinding Wheel) گرائینڈنگ کے دوران اگر ڈکے

کنڈ ہو جائیں تو کٹائی کے بڑھتے ہوئے دباؤ سے جوڑنے والے میٹیریل سے الگ ہو کر باہر نکل آتے ہیں۔ سان کے پیسے کا نرم یا سخت ہونا خراشی ذرات کی سختی کے

حوالے سے نہیں ہوتا بلکہ بانڈ کی قسم پر منحصر ہوتا ہے۔ نرم سان کے پیسوں کی نسبت سخت سان کے پیسوں کے بانڈ مضبوط ہوتے ہیں۔ سختی کا درجہ الفاظ سے ظاہر کرتے

ہیں۔ (T 164, 1) سختی کے درجے کا انتخاب (Selection of degree of hardness) کنڈ اور گھسے ہوئے

ریزوں کو بانڈ سے الگ ہو کر تیز ذروں کے لیے جگہ بنانی چاہیے۔ اس لیے :

نرم سان کے پیسے سخت میٹیریل گرائینڈ کرنے کے لیے


سخت سان کے پیسے نرم میٹیریل گرائینڈ کرنے کے لیے

بڑی متعلقہ سطحوں سے ڈرتے جلدی کنڈ ہو جاتے ہیں اور اسی لیے بڑی سطحوں پر نرم سان کے پیسے استعمال

کرتے ہیں۔ قدرتی سختی اور کام کی سختی کا فرق سان کے پیسے کی سختی کے بارے میں بات کرتے وقت معلوم ہونا ضروری

ہے۔ قدرتی سختی سان کے پیسے کی ساکن حالت میں سختی ہوتی ہے۔ کام کی سختی محیط کی رفتار پر منحصر ہوتی ہے۔ محیط

کی رفتار کی کمی سے سان کا پیسہ نرم نظر آتا ہے۔

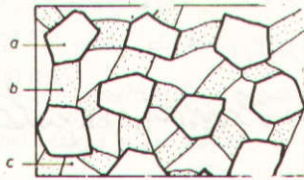

B 164, 2 سان کے پیسے کی بناوٹ

بڑی کھلی گہنی (a) ریزہ (b) بانڈ (c) خلا

سان کے پیسے کے ذرات کی بناوٹ (structure of Grinding wheel) ایک مخصوص جگہ پر خراشی ذرات جوڑنے کے میٹیریل اور خلا یا مسام

(pores) کی تقسیم کو بناوٹ (structure) کہتے ہیں B 164, 2 اجزاء کے ذرات میں درمیانی فاصلہ زیادہ ہو تو اس کو کھلی بناوٹ (open structure)

کہتے ہیں۔ اور اگر فاصلہ کم ہو تو گنجان بناوٹ (dense structure) کہتے ہیں کھلی بناوٹ والا سان کا پیسہ گنجان بناوٹ والے پیسے کی نسبت زیادہ چھجھچھا

ہوتا ہے۔ بناوٹ کی قسم پیسے پر عربی حروف سے لکھی جاتی ہے۔ T 164, 1

بناوٹ کا انتخاب (selection of structure) : زیادہ کٹائی کے لیے زیادہ کھلی بناوٹ ہونی چاہیے تاکہ اترا ہوا براہ ساموں میں سما سکے۔


T 164, 1 سان کے ذرات، سختی اور بناوٹ

بناوٹ (structure)	سختی (hardness)	ذرات (grains)
1 to 0 بہت گنجان	G F E بہت نرم	12 10 8 بہت کھردرے
3 to 2 گنجان کنڈ	K J I H نرم	24 20 16 14 کھردرے
5 to 4 درمیانہ گنجان	O N M L درمیانہ نرم	60 50 46 36 30 درمیانہ کھردرے
7 to 6 کھلی بناوٹ	S R Q P سخت	120 100 90 80 70 عمدہ
9 to 8 بہت کھلی بناوٹ	W V U T بہت سخت	240 220 200 180 150 بہت عمدہ
	Z Y X سخت ترین	600 500 400 320 280 عمدہ ترین



سان کے پہیے : (Grinding wheels)

سان کے پہیوں کی اشکال: (Shapes of Grinding Wheels)
گرائینڈنگ کے مختلف عوامل کیلئے مختلف موزوں اشکال کے سان کے پہیے ہوتے ہیں (B 165, 1) سان کے پہیوں کی شکل اور پیمائشوں کا معیار مقرر کر دیا گیا ہے۔

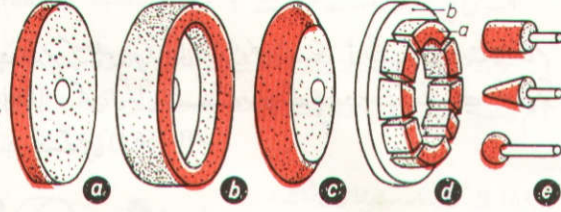

سان کے پہیے کی غذو حال کے ناموں کی مثالیں :

سیدھا سان کا پہیہ قطر (D)=250 ملی میٹر، چوڑائی (B)=25 ملی میٹر،
بور (d)=76 ملی میٹر، عمدہ درجے کا کوئٹم EK ذرات 46 سختی L، درمیانہ
بناوٹ (4)، ہانڈ و ٹریٹمنٹ (Ke) سان کی پوری تفصیل یوں ہوگی :
250 × 25 × 76 DIN 69 120 EK 46 L 4 Ke

سان کے پہیوں کی نگہداشت :

سان کے پہیے بھرے (Brittle) ہوتے ہیں۔ اس لیے اُن کو
چھٹکوں اور چوٹوں سے بچانا چاہیے۔ ان کو خشک جگہ پر رکھنا چاہیے۔

سان کے پہیے کو مشین پر لگانا: (mounting of Grinding wheels)


مشین کی سپنڈل پر لگانے سے پہلے سان کے پہیے کو آواز کے ٹیسٹ (B 165, 2)
سے پرکھ لینا چاہیے۔ سان کے پہیے کے صحیح گھومنے اور پھر اس سے جاب کی اچھی سطح
حاصل کرنے کے لیے اس کو متوازن ہونا چاہیے (B 165, 3) سان کے پہیے کو
گرائینڈنگ مشین کی سپنڈل پر کھوکھلے خراوے ہوئے فلنج قرصوں (hollow-
turned flange discs) میں پکڑتے ہیں (B 165, 4)۔

T 165, 1 - سان کے پہیے کا انتخاب کرنے کے اصول (مشین گرائینڈنگ)


(DIN 69 102) سے مامعہ

سان کے پہیے کا قطر (ملی میٹر میں)			350	بیرونی گرائینڈنگ میٹر
600....450	450....350	350	ملی میٹر تک	
EK 46 L	EK 50 L	EK 60 L		سخت شدہ سٹیل
NK 46 M	NK 50 M	NK 60 M		غیر سخت شدہ سٹیل
SC, EK 46 Jot	SC, EK 50 Jot	SC, EK 60 I		کاسٹ آئرن
سان کا قطر ملی میٹروں میں			16	اندرونی گرائینڈنگ میٹر
80....36	36....16	16	ملی میٹر تک	
FK 46 Jot	EK 60 K	EK 80 L		سخت شدہ سٹیل
NK 46 Jot	NK 60 L	NK 80 M		غیر سخت شدہ سٹیل
SC 46 I	SC 60 Jot	SC 80 K		کاسٹ آئرن
سان کا قطر ملی میٹروں میں			200	سرفیس گرائینڈنگ میٹر
200	200	200	ملی میٹر	
EK 30 Jot	EK 36 Jot	EK 46 Jot		سخت شدہ سٹیل
EK, NK 24 K	EK, NK 46 K	EK, NK 46 K		غیر سخت شدہ سٹیل
EK, SC 30 Jot	EK, SC 46 I	EK, SC 46 I		کاسٹ آئرن

B 165, 1 - سان کے پہیوں کی مختلف مثالیں۔ (a) سیدھا سان کا پہیہ
عموماً ٹینک چوڑی سطحیں رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ (b) پیالہ نما سان جو سائے
کی سطحوں کے لیے ہوتا ہے۔ (c) گولائی دار پشتی نما سان یہ ہر قسم کی گولائی
کی شکل والی ہوتی ہے۔ (d) مکڑے دار پشتی نما سان کا پہیہ جو بڑے
پرزوں کی سطحیں گرائینڈ کرتے ہیں۔ مکڑے 'a' مددگار پلیٹ 'b' پر چپکے
ہوتے ہیں (e) شکلیں گرائینڈ کرنے کے لیے ٹکیے سان کے پہیے (الف)
سے لگائے گئے، ان کو چپک دار شافٹ پر لگا کر ہاتھ سے رہبری حرکت دیتے ہیں

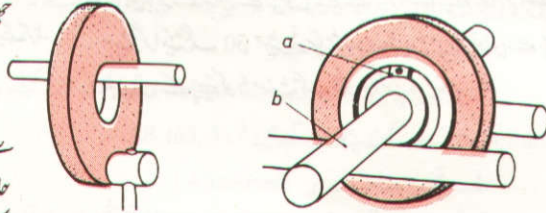

B 165, 2 - آواز کا ٹیسٹ آزادانہ لگایا
ہوا۔ سان کا پہیہ میٹل کی چوٹ پر ایک
صاف آواز دیتا ہے۔ نہایت ہی سان کے
پہیے آواز نہیں دیتے۔
B 165, 3 - سان کے پہیے کو متوازن کرنا
(a) مخالف وزن (balancing)
(b) آواز دہانی میٹر (balance)
اوزان ایک گول بھری میں کھسکائے جاسکتے
ہیں اور پیچوں سے جکڑے جاتے ہیں۔

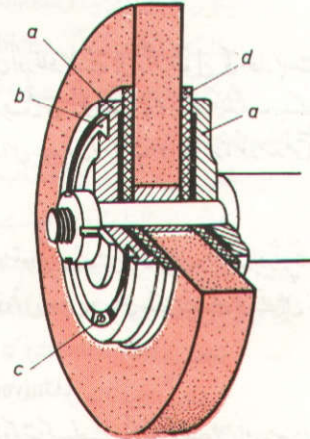

B 165, 4 - سان کے پہیے کو سپنڈل پر لگانا۔ (a) کولنے
والے فلنج۔ (b) گول بھری۔ (c) مخالف وزن۔ (d) گھٹے
چوڑے یا مندرے کی پلیٹنگ۔




سان کے پیٹوں کی ڈریسنگ کرنا : (Dressing of grinding wheel)

سان کے پیٹے کے غیر گول حصوں اور چکے حصوں کی درستی کی جاتی ہے تاکہ ہم مرکز چلیں اور کٹائی کی استعداد بھی بڑھ سکے۔ ڈریسنگ ٹولز کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں۔ سخت سٹیل کے چرخشی دار ڈریسر (fluted hard steel dresser) کھداری گرائینڈنگ کے سان کے پیٹے درست کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ ہیرے کی نوک والے ڈریسر بہت زیادہ درست ڈریسنگ کیلئے موزوں ہوتے ہیں (B 166, 1)۔

سان کے پیٹے کی محیطی رفتار :

سان کی محیطی رفتار کو کٹائی کی رفتار بھی کہتے ہیں۔ اس کو میٹر فی سیکنڈ سے ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً 25 میٹر فی سیکنڈ۔ بہت زیادہ محیطی رفتار پر مرکز سے دور کرنیوالی طاقتوں (Centrifugal forces) کے ٹھٹھنے سے سان کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔

اس طرح سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے حادثے کا باعث بن سکتے ہیں۔ حفاظتی تدابیر کے تحت مختلف باندھنگ میٹیریل اور گرائینڈنگ کے طریقوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مخصوص رفتار مقرر کر دی گئی ہے۔ وٹریفائیڈ اور نہاتائی باندھنگ کے سان کے پیٹوں کے لیے زیادہ سے زیادہ رفتار برائے ہینڈ گرائینڈنگ 30 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ شروع میں استعمال سے پہلے ہر سان کے پیٹے کو 5 منٹ تک خالی چلا کر پرکھ لینا چاہیے

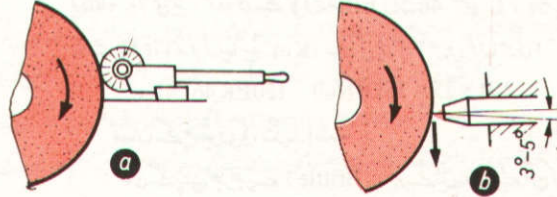

B 166, 1 - سان کے پیٹوں کی ڈریسنگ کرنا۔ (a) سٹیل کی چرخوں سے ڈریسنگ کرنا۔ (b) ہیرے سے ڈریسنگ کرنا۔

محیطی رفتار معلوم کرنا :

$$CS_s = \text{سان کی محیطی رفتار میٹر فی سیکنڈ میں}$$

$$D = \text{سان کے پیٹے کا قطر ملی میٹروں میں}$$

$$n = \text{سان کے پیٹے کے چکر فی منٹ}$$

مثال : سان کے پیٹے کا قطر = 275 ملی میٹر، چکر فی منٹ = 1700 تو رفتار کٹائی کی CS_s معلوم کریں۔

$$CS_s = \frac{\pi \times D \times n}{1000 \times 60} = \frac{3.14 \times 275 \text{ mm} \times 1700 \text{ Rpm}}{1000 \times 60} \approx 25 \text{ m/Sec.}$$

(Sharpening of Tools) : ٹولز کو تیز کرنا :

اکثر ٹولز پر "اکثر تیز کریں" لکھا ہوتا ہے جیسے منگ کٹروں پر کند ٹول مشیننگ کا وقت بڑھاتے ہیں اور غلط کاٹتے ہیں۔ اگر ٹول کی دھار بہت زیادہ گھس جائے تو تیز کرنے کے لیے بہت زیادہ میٹیریل گرائینڈ کرنا پڑے گا۔ اس طرح تیز کرنے سے نہ صرف قیمتی سٹیل ضائع ہوگا بلکہ گرائینڈنگ کے دوران حرارت سے دھار کے نرم ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے جس سے کٹائی کی استعداد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ٹول کو بروقت دوبارہ تیز کرنا سودمند ہوتا ہے۔

ٹول گرائینڈنگ کی ہشینی :

ایک دھار والے ٹولز کی ہاتھ سے گرائینڈنگ کرنے کے لیے اصولی طور پر پیڈ سٹل گرائینڈنگ مشین استعمال کرتے ہیں مثلاً چھینی، ٹرننگ اور شپنگ کے ٹول وغیرہ کیلئے (صفحہ 30) عمودی کالم پر افقی حالت میں گرائینڈنگ سسٹم لگی ہوتی ہے جس کے ایک یا دونوں سروں پر سان کے پیٹے لگے ہوتے ہیں۔ ٹول کی ٹیک پر عموداً درجے لگے ہوتے ہیں۔

یونیورسل ٹول اور کٹر گرائینڈر : (Universal tool and cutter grinder)

اس پر متعدد دھاروں والے ٹول تیز کرتے ہیں جیسے ریم منگ کے کٹر اور موس (Taps) وغیرہ ٹول کو تیز کرنے کیلئے ٹول کو بکارتے ہیں اور رہروں کے ذریعے مثبت طور پر سان کے پیٹے کی طرف بڑھاتے ہیں (صفحہ 127)۔

سان کے پیٹوں کا انتخاب :

ٹول کو تیز کرنے کیلئے درمیانی سختی اور درمیانے ذرات کے کورٹم کے سان کے پیٹے استعمال کیے جاتے ہیں عام طور پر ٹولز جیسے خاد یا پلیٹنگ کے ٹولز کو پہلے کھروے سان کے پیٹے اور بعد ازاں عمدہ سان کے پیٹے پر تیز کرتے ہیں۔



سان کے پیسے کی کٹائی کی رفتار اور چکر فی منٹ : (Cutting speed and R. p.m. of Grinding wheels)

T 167,1 سے کٹائی کی رفتار دریافت کی جاسکتی ہے۔ چکر فی منٹ جدول سے یا حساب کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔

$$n = \frac{CS_s \times 1000 \times 60}{\pi \times D} \text{ Rpm. } n = \text{سان کے پیسے کے چکر فی منٹ}$$

مثال : 150 ملی میٹر قطر کا سان کا پیسہ 20 میٹر فی سیکنڈ کٹائی کی رفتار پر چلتا ہے۔ چکر فی منٹ معلوم کریں۔

$$n = \frac{CS_s \times 1000 \times 60}{\pi \times D} = \frac{20 \text{ m/Sec} \times 1000 \times 60}{3.14 \times 150 \text{ mm}} \approx 2550 \text{ Rpm.}$$

ٹول تیز کرنے کے اصول :


- 1 سان کے پیسے کے سامنے حصے پر گرائینڈنگ کریں۔ ایسا نہ کرنے سے باہری پیدا ہوتی ہے۔
- 2 حرارت سے بچنے کے لیے دباؤ کم رکھیں۔
- 3 گیلی گرائینڈنگ کے دوران ٹھنڈا کرنے والے مائع کی کافی مقدار استعمال کرنی چاہیے۔ ناکافی مقدار سے جاب کی سطح پر کچاؤ کی دراڑیں (Tension Cracks) پڑ جاتی ہیں۔ گرائینڈنگ کے عمل کا بہتر مشاہدہ کرنے کیلئے اکثر خشک گرائینڈنگ کرنی چاہیے۔ خشک گرائینڈنگ کے دوران جو ٹول بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں ان کو پانی میں ٹھنڈا نہیں کرنا چاہیے ورنہ کچاؤ کی دراڑیں پڑ جائیں گی۔
- 4 احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھیں۔ (صفحہ 168)

گرائینڈنگ کے ذریعے جابوں کو درست کرنا : (Fettling of workpieces)

سطحوں پر ڈھلائی کے جوڑ پر پس کی باہری یا دوسری کھدری سطحوں کو گرائینڈنگ کے ذریعے درست کرنے کے طریقے کو فیتلنگ (Fettling) کہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے دستی جابوں کو پیڈل گرائینڈرز پر گرائینڈ کرتے ہیں۔ وہ جاب جو بہت بڑے ہوں جیسے بڑی اور پیچیدہ ڈھلانیوں، ریل کی لائنیں یا سٹیل کے بنے پرزہ جات وغیرہ کے لیے نقل پذیر گرائینڈر (B 167,1) (portable grinder) استعمال کرتے ہیں۔ نقل پذیر گرائینڈر کا سان کا پیسہ موٹر سے لپک دار شافٹ کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ لپک دار شافٹ کو تمام سمتوں میں ربر کی مالی کی طرح سان کے پیسے کے ساتھ ساتھ گھمایا جاسکتا ہے۔ کھدری سطحوں کی رگڑائی عموماً کھدری گرائینڈنگ سے ہی کرتے ہیں۔ لپک دار شافٹ والے گرائینڈرز سے ڈائز اور سانچوں کی گرائینڈنگ بھی کرتے ہیں۔

T 167,1 ہاتھ سے گرائینڈنگ اور فیتلنگ (fettling) عوامل کے لیے رفتار کٹائی اور ہانڈ :

طریقہ گرائینڈنگ	جاب کا میٹر بیل	ہانڈ	میٹر فی سیکنڈ میں کٹائی کی رفتار
ٹول گرائینڈنگ	ٹول سٹیل ہائی سپیڈ سٹیل سینٹریڈ کاربائیڈ	وٹیرلفائیڈ	25 15
		نہاتی	25 15
			45
ہاتھ سے گرائینڈنگ فیتلنگ اور باہری دور کرنا	ہکی دھاتیں کاسٹ آئرن کلاسی سٹیل نرم کاسٹ آئرن	وٹیرلفائیڈ	15
			25
			30

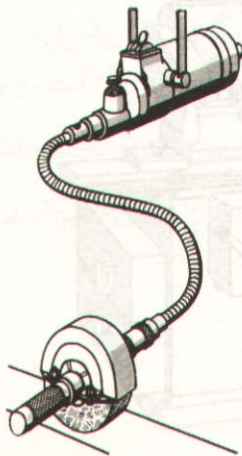

B 167,1 - لپک دار شافٹ والا گرائینڈر




گرائینڈنگ کے دوران ٹھنڈا کرنے کا عمل : (Cooling during grinding)

گرائینڈنگ کے دوران اُستے ہوئے شراروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ پُرزے اور سان کے درمیان رگڑ سے بہت زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ پیدا شدہ حرارت سان کے پیچھے اور جاب کو منتقل ہوتی ہے۔ بہت زیادہ حرارت سے سان کا پتیہ پھٹ سکتا ہے۔ جاب ٹیٹھا ہو سکتا ہے۔ سخت جابوں کی سختی زائل ہو سکتی ہے۔ جابوں پر ایننگ کے رنگ کے نشان جابوں کے گرم ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ حرارت کو زائل کرنے کے لیے ٹھنڈا کرنے کا عمل بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹھنڈا کرنے والے مائع جو بیک وقت جاب کو ٹھنڈا کرتا اور برائے کو بہا دیتا ہے کو رگڑائی والی سطح پر تیز دھار سے گرانا چاہیے۔ پانی میں 5 فیصد سوڈا یا گرائینڈنگ کا مرکب بطور ٹھنڈا کرنے والا مائع استعمال کرنا چاہیے۔ اصولی طور پر سیل پر گیلی اور کاسٹ آئرن پر خشک گرائینڈنگ کرتے ہیں۔ گرائینڈنگ کا کام ختم کرنے کے بعد ٹھنڈا کرنے والے مائع کو بند کر کے سان کے پیچھے کو کچھ دیر کے لیے خالی چلتے رہنا چاہیے۔ تاکہ جذب شدہ مائع سان کے پیچھے میں سے خارج ہو کر پیچھے خشک ہو جائے۔ سان کے پیچھے پر اگر ”صرف خشک گرائینڈنگ کیلئے“ لکھا ہوا ہو تو اس کو صرف خشک گرائینڈنگ کیلئے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ کم سے کم کٹ لگانے سے زیادہ حرارت پیدا ہونے سے بچایا جاسکتا ہے۔ سطح پر کچھ آؤکی دراڑوں کے نشانات سے بچنے کے لیے آغاز میں خشک گرائینڈنگ کرنے کے فوراً بعد ٹھنڈا کرنے والا مائع ہرگز نہیں گرانا چاہیے۔

گرائینڈنگ کے دوران حادثات کی روک تھام : (Prevention of accidents during grinding)

- 1 سان کا پتیہ لگانے سے پہلے دراڑوں کیلئے معائنہ کریں۔
- 2 سان کے پیچھے کی ہم مرکزیت کو چھٹے جانچ لیں۔
- 3 استعمال کرنے سے پہلے آزمائشی طور پر چلا کر دیکھ لیں۔
- 4 مناسب محیطی رفتار سے زیادہ رفتار پر نہیں چلانا چاہیے۔
- 5 عینک کا استعمال کریں۔
- 6 پیڈرل گرائینڈر پر کام کرتے وقت ٹول کی ٹیک کو سان کے پیچھے سے صرف 2 ملی میٹر کے فاصلے پر ہونا چاہیے۔ ورنہ سان اور ٹول کی ٹیک کے درمیان جاب داخل ہو کر سان کے پیچھے کو توڑ دے گا۔
- 7 خشک گرائینڈنگ کے دوران براہ کوشش ہوا (suction) سے ہٹائیں۔
- 8 حفاظتی ڈھکنے نہ اتاریں۔
- 9 چلتے ہوئے پیچھے کو ہاتھ سے نہ چھویں۔

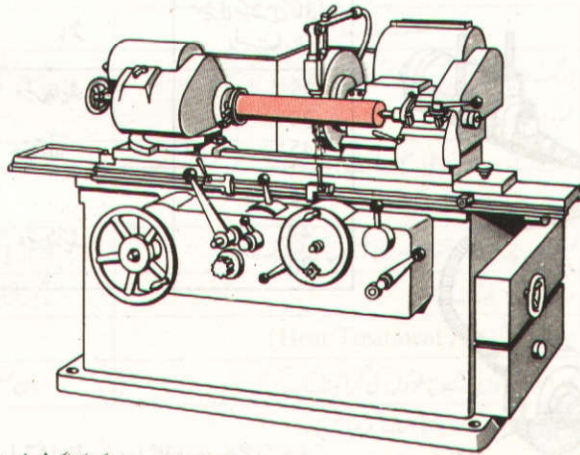

B 168, 1 - سائڈ ریکل گرائینڈنگ مشین۔




بیلن نما جابوں کی گرائینڈنگ : (Cylindrical Grinding)

گرائینڈنگ کے ذریعے درست پیمائش اور اعلیٰ سطحی معیار کے جاب بنائے جاسکتے ہیں۔ بیلن نما جابوں کی اندرنی اور بیرونی گرائینڈنگ میں فرق ہوتا ہے۔ خراہ پرز رنگ کی نسبت گرائینڈنگ سے پیمائش کی زیادہ درستی یا سانی حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ کٹائی کی گہرائی بہت کم یعنی 0.0025 ملی میٹر سے 0.03 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ تبدیل پذیر ٹول یا جاب کی بناوٹ کے وقت پیمائش کی کم سے کم گنجائشی حدود کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اعلیٰ سطحی معیار سے مل کر چلنے والے جابوں میں رگڑ کم اور پھسلنے کی خاصیت بڑھتی ہے۔ مزید برآں کٹاؤ کا اثر کم کرنے سے مضبوطی بڑھے گی۔

بیلن نما جابوں کی بیرونی گرائینڈنگ : (External Cylindrical Grinding)

بیلن نما اور سلامی (tapered) جاب گرائینڈنگ سے بھی بنائے جاسکتے ہیں۔ گرائینڈنگ کے عمل کے دوران جاب اور سان کے پیچھے کو مخصوص حرکات کرنی چاہئیں (B 169, 1)۔
مشین کی ساخت کے مطابق لمبائی کے رخ فیڈ جاب سے نارٹن ساخت کی مشین پر یا سان کے پیچھے سے لائنڈس ساخت کی مشین (Landis design) پر دی جاتی ہے۔

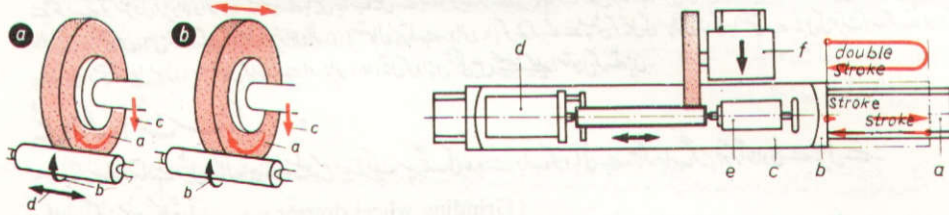

B 169, 1 (بائیں) : بیلن نما جابوں کی گرائینڈنگ کے دوران حرکات۔ (a) سان کے پیچھے کی مین حرکت (کٹائی کی حرکت)۔ (b) جاب کی گردشی حرکت۔ (c) کٹ کی گہرائی کی حرکت۔ (d) پہلو کے رخ حرکت۔ (a) جاب سے پہلو کے رخ حرکت دینا۔ (b) سان کے پیچھے سے پہلو کے رخ حرکت دینا۔
B 169, 2 (دائیں) : سلنڈریکل گرائینڈنگ مشین کا سیدھا خاکہ (نارٹن ساخت والی)۔ (a) بیڈ۔ (b) نیری ٹیبل۔ (c) بالائی ٹیبل۔ (d) ہیڈ ٹاک۔ (e) ٹیل ٹاک۔ (f) گرائینڈنگ ہیڈ (Grinding head)


سلنڈریکل گرائینڈنگ مشینیں : (Cylindrical Grinding Machines)

گرائینڈنگ کے عمل کیلئے ضروری حرکات سلنڈریکل گرائینڈنگ مشین سے دی جاتی ہیں۔ عام استعمال ہونے والی مشین نارٹن قسم کی ہوتی ہے۔ (B 168, 1) (B 169, 2)۔
گرائینڈنگ مشین کے بیڈ پر گرائینڈنگ ہیڈ مشین ٹیل بمع ہیڈ ٹاک برائے جاب اور ٹیل ٹاک لگے ہوتے ہیں۔
گرائینڈنگ ہیڈ : (B 169, 2); (B 168, 1)

یہ سان کے پیچھے کو مین گردشی حرکت اور نیچے والی فیڈ کی حرکات دیتا ہے۔ یہ ہیڈ کی سائیدر ریخت پر اس طرح رکھی ہوتی ہے کہ ادھر ادھر منتقل ہو سکے۔ موٹر سے گھومنے والی گرائینڈنگ سپنڈل پر سان کا پتہ لگا ہوتا ہے۔ جاب کے ہیڈ ٹاک کی وساطت سے گردشی حرکت حاصل کرتا ہے۔ چالنے کیلئے ایک موٹر استعمال کرتے ہیں۔ موزوں فٹاؤں کا انتخاب لگے ہوئے گیر کچس سے ممکن ہوتا ہے۔ اصولی طور پر سپنڈل کوئی گردشی حرکت نہیں کرتا ہے۔ ہیڈ ٹاک پر لگی ڈرائیونگ پلیٹ جاب کو گھماتی ہے۔ سان کے پیچھے اور جاب کے گھومنے کی سمت ایک ہی ہوتی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے خلاف گھومیں۔ (صفحہ 171 پر B 171, 2)

مشین کے ٹیل سے لمبائی کے رخ حرکت دیتے ہیں۔ یہ بالائی اور نیری ٹیبل پر مشتمل ہوتا ہے۔ بالائی ٹیل پر جاب کے لیے ہیڈ ٹاک اور ٹیل لگے ہوتے ہیں اور یہ دونوں رہبر رستوں میں آگے پیچھے حرکت کر سکتے ہیں۔ ہیڈ ٹاک اور ٹیل ٹاک کے سینڈروں میں جاب پکڑا جاتا ہے۔ ایک گہرائی یا ہیڈ راکل ڈرائیو سے ٹیل ادھر ادھر چلا یا جاتا ہے۔ (B 170, 1) اور اس کی لمبائی کے رخ کی حرکت کو ٹیکوں (stops) کی مدد سے کسی بھی حدود میں باندھا جاسکتا ہے۔ آگے اور پیچھے ہونے والی دونوں حرکات کو ملا کر ایک دور (cycle) یا سٹرک کہتے ہیں۔

مطلوبہ گرائینڈنگ کے معیار کے مطابق لمبائی کے رخ کی فیڈ کو لگا یا جاسکتا ہے۔ گیر ڈرائیو سے فیڈوں (ٹیبل فیڈس) کی صرف مخصوص تعداد لگائی جاسکتی ہے۔
ہیڈ راکل ڈرائیو کی مدد سے محدود گنجائش میں لامحدود تغیر پذیر ٹیل سپیڈس لگائی جاسکتی ہیں (B 170, 1)۔

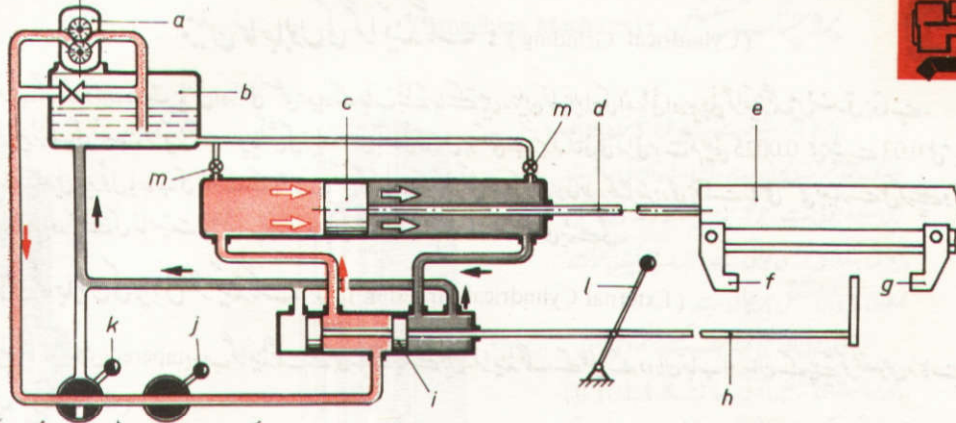

B 170, 1 - ہائیڈرولک ٹیل کی حرکت کی کارکردگی سادہ خاکہ، پہلی کی موٹر سے چلنے والا گریڈر پمپ (a) تیل کی ٹینکی (b) سے تیل کو کھینچ کر دباؤ کے ساتھ پمپ (c) کے دائیں یا بائیں طرف بھیجتا ہے۔ پمپ کی راڈ (d) ٹیل (e) تک حرکت منتقل کرتی ہے۔ ٹینکیوں (f) اور (g) سے شروٹ کی لمبائی (گرائینڈنگ کی لمبائی) باندھی جاسکتی ہے مثلاً ٹیک (f) کنٹرول آؤ (h) سے جو کون سے تو کنٹرول کرنیوالا والو (i) پمپ کے بائیں جانب تیل کے بہاؤ کو بند کرنے کے دائیں جانب کھول دیتا ہے۔ تیل کی سپلائی کو تیز کرنے سے ٹیل کی لامحدود تیز پوزیشن حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس مقصد کیلئے کنٹرول کرنیوالا والو (j) استعمال ہوتا ہے۔ والو (k) کو بند کرنے سے پمپ کی سپلائی بند کی جاسکتی ہے۔ ٹیل کی حرکت کو بند کرنے اور حرکت پلانے کیلئے دستی کنٹرول لیور (l) استعمال کیا جاتا ہے اور والو (m) تیل کو واپس ٹینکی میں بھیجنے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔

ٹیل شاگ (فٹ شاگ) :

یہ جاب کو سہارا دیتا ہے۔ ٹیل شاگ ہینڈل سیلیمینٹ سٹینڈ ایک سپرنگ کی مدد سے جاب کو دباتی ہے تاکہ جاب گرم ہو کر آزادی سے پھیل سکے۔


سان کے پیسے کا ڈریسر : (Grinding wheel dresser)

دقیق سان کے پیسوں کی ڈریسنگ ایک ہیرے جو ڈریسر سے رہنمائی دیتا ہے، سے کی جاتی ہے۔ ڈریسر کو ٹیل شاگ پر ٹیل پر یا سان کے پیسے کے ہیڈ شاگ پر باندھا جاتا ہے۔ (B 170, 3)


ساکن سٹیڈیز (fixed steadies) تیلے اور لمبے جابوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچاتی ہیں۔

خراوشین پر بیرونی سیلینڈر گرائینڈنگ : (External cylindrical grinding on turning lathe) (B 170, 2)

غیر معمولی صورتوں میں کی جاتی ہے۔ ایک گرائینڈنگ ایٹچمنٹ (Grinding Attachment) کی ضرورت ہوتی ہے جو کمپاؤنڈ سلائیڈ پر لگائی جاتی ہے خراؤ کے رہبر استون کو سان کے براؤس اور ٹیڈا کرنے والے مائع سے خراب ہونے سے بچانا چاہیے۔

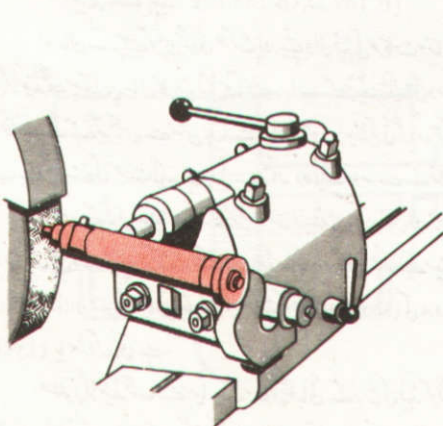


B 170, 3 - ٹیل شاگ پر سان ڈریسر لگا ہوا۔

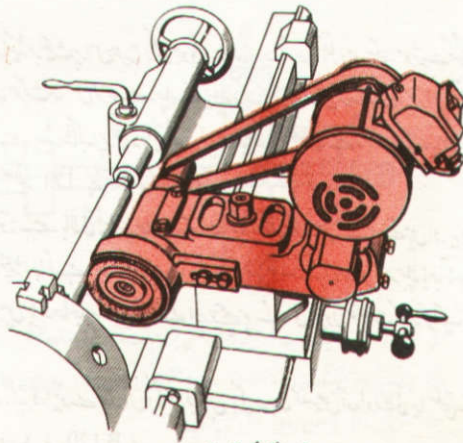


B 170, 2 خراوشین پر گرائینڈنگ کرنا




لمبائی کے رُخ گرائینڈنگ : (Longitudinal grinding)

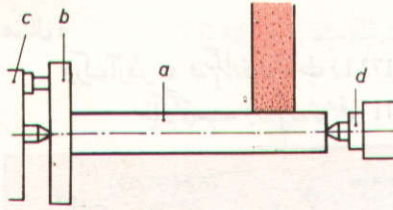


B 171, 1
(a) چاب (b) ڈرائیور (c) ڈرائیونگ پیسٹ (d) ٹیل سٹاک

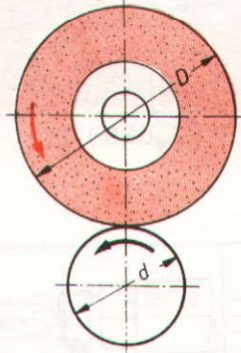

B 171, 2
سان کے پیسے 'D' اور چاب 'd' کے سمت

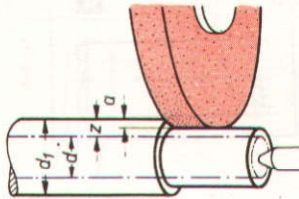

B 171, 3
گرائینڈنگ کے دوران مٹ کی گہرائی (b) گرائینڈنگ سائز (d) ڈسٹ بچنے والا سائز (c) گرائینڈنگ کی چھوٹ (e) مٹ کی گہرائی (اصل پائسلوں سے بڑھا کر شکل بنائی گئی ہے)

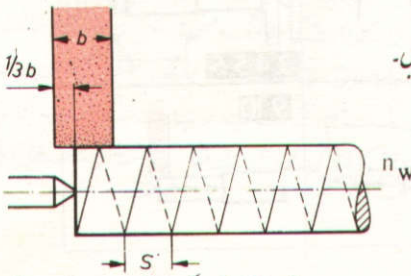

B 171, 4
پہلو کی طرف فیڈ (b) سان کے پیسے کی چوڑائی (c) لمبائی کے رُخ فیڈ (lateral feed) (d) چاب کے فیڈ (b 4/5, ..., 1/4)

جاہوں کی شکل اور پیمائش کے مطابق بیرونی سیلن نما گرائینڈنگ کیلئے گرائینڈنگ کے مختلف طریقے درکار ہوتے ہیں۔

لمبے چاب مثلاً شافٹیں، کابلے، سپنڈلین وغیرہ کی مشیننگ لمبائی کے رُخ گرائینڈنگ سے کی جاتی ہے۔ چاب کو سینٹروں کے درمیان پکڑا جاتا ہے (B 171, 1)۔

سان کا پیسہ صحیح منتخب کر لینے کے علاوہ کفایت شعار گرائینڈنگ کیلئے مندرجہ ذیل نقاط مد نظر رکھنے چاہئے سان کے پیسے کی کٹائی کی رفتار، چاب کی محیطی رفتار، کٹ کی گہرائی، فیڈ اور ٹھنڈا کرنے والا مائع۔

سان کے پیسے کا انتخاب : اکثر صورتوں میں لمبائی کے رُخ گرائینڈنگ کیلئے سیدھے سان کے پیسے استعمال ہوتے ہیں۔ اصولی طور پر نرم سان کے پیسے سخت سان کے پیسوں کی نسبت زیادہ کفایت شعار ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ تکیے رہتے ہیں اور باوجود جلدی گھسنے کے ان کی کٹائی کی استعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ (سان کے پیسوں کا انتخاب T 165, 1)۔

سان کے پیسوں کی کٹائی کی رفتار اور چکر فی منٹ :

صفحہ 173 پر جدول T 173, 1 سے کفایت شعار محیطی اور کٹائی کی رفتار معلوم ہوتی ہے۔

کٹائی کی رفتار زیادہ ہو تو گرائینڈنگ کا کام جلدی کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے سان کے پیسے کی خارجی رفتار دی گئی ہدایات سے کم نہیں ہونی چاہیے لیکن زیادہ رفتار پر گرائینڈنگ کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ سان کے پیسے میں الٹاؤ (clog) پیدا ہونے سے ملائم ہو جاتا ہے اور میڈ گرائینڈنگ نہیں کرتا جس سے چاب گرم ہو جاتا ہے اور سطح صحیح نہیں رہتی۔ مزید براں حادثے کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ چکر فی منٹ حساب کر کے معلوم کیے جاسکتے ہیں۔ (صفحہ 167) یا جدول سے منتخب کیے جاسکتے ہیں۔

چاب کے چکر فی منٹ اور محیطی رفتار :

محیطی رفتار میٹر فی منٹ میں ظاہر کی جاتی ہے۔ یہ کٹائی کے معیار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر یہ کم ہو تو کٹائی عمدہ ہوگی اگر یہ بہت زیادہ ہو تو کٹائی کھردری ہوگی۔ (T 173, 2 صفحہ 173)

چکر فی منٹ معلوم کرنا :

CSw = چاب کی محیطی رفتار میٹر فی منٹ میں۔

d = چاب کا قطر ملی میٹر میں

n_w = چاب کے چکر فی منٹ

$$n_w = \frac{CSw \times 1000}{\pi \times d} \text{ Rpm.}$$

مثلاً : 50 ملی میٹر قطر کی St 50 کی بنی ہوئی شافٹ کی گرائینڈنگ کرنی ہے n_w معلوم کریں۔

حل : CSw = 15 میٹر فی منٹ بمطابق (T 173, 2)

$$\frac{CSw \times 1000}{\pi \times d} = \frac{15 \text{ m/min} \times 1000}{3.14 \times 20 \text{ mm}} \approx 239 \text{ Rpm.}$$

کٹائی کی گہرائی : کھردری 0.01 سے 0.03 ملی میٹر

ختمی یا عمدہ 0.0025.....0.005 ملی میٹر


پہلو کی طرف فیڈ کے لیے T 173, 3 دیکھیں۔




شافتوں کی گرائینڈنگ : (Grinding of Shafts)

مثال :

ورک آرڈر : درم گزاری کی شافت (B 172,1) پرفنگ کے قطر کے مطابق تختی گرائینڈنگ کرنا مقصود ہے۔ یہ کھردری خراوی گئی حالت میں مہیا کی گئی ہے۔ (درم گزاری صفحہ 211)

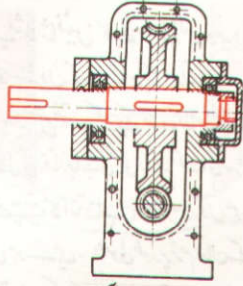

B 172,1 - درم گزاری

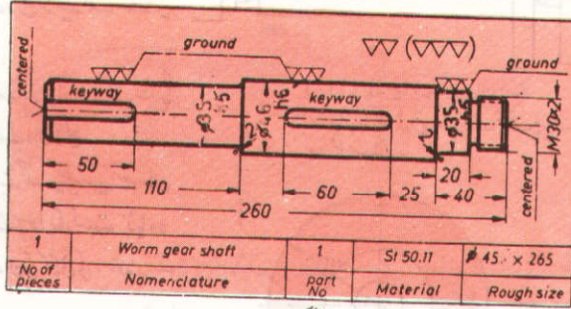

B 172,2 - ورشاپ ڈرائنگ

شافت بنانے کیلئے ترتیب عمل :



عمل	مشینیں اور ٹولز
1 خراونا	خراوشین
2 چوڑیاں کاٹنا	خراوشین
3 گرائینڈنگ	سلنڈریکل گرائینڈنگ مشین
4 چابی کے راستے کی منگ کرنا	فلگ مشین

شافت کی گرائینڈنگ کے لیے ترتیب عوامل :

1	سان کے پیتے کو لگانا اور چکرتی منٹ	سیڈھا سان کا پیتہ 30 x 200 NK 60 M 4 Kc
2	سان کے پیتے کی ڈریسنگ کرنا	ڈریس پیتہ
3	سینٹروں کے درمیان چاب پھڑنا	خراو کا ڈاگ پک مضاعفی سلیو
4	چاب پکرتی منٹ منتخب کرنا	
5	مشین کی یلین کھاؤ کی پرنٹال کرنا	
6	فیڈ اور سٹروک کی لمبائی باندھنا	
7	قطروں کی کھردی کٹائی کرنا	40 h6 اور 35 h5
8	قطروں کی مستحقی کٹائی کرنا	40 h6 اور 35 h5
9	چاب کو دوبارہ باندھنا	
10	قطر 35 h5 کی کھردی اور مستحقی کٹائی کرنا۔	

(Snap Gauge)

ٹاپسے اور چاب پھڑنے کے آلات : گہرائی گیج، ٹیکر میٹر و سنپ گیج

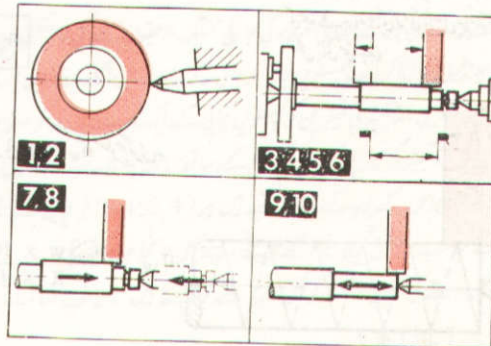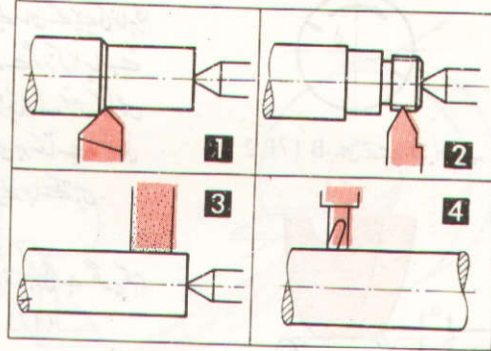



شافت کی گرائینڈنگ کرنا : (Grinding of Shaft)

مندرجہ ذیل خصوصیات کا سان کا پہیہ گرائینڈنگ کے کام کیلئے موزوں ہوتا ہے۔ (T 165.1 صفحہ 165) سیدھا سان کا پہیہ 30 × 200 نارمل کورنڈم (NORMAL CORUNDUM) ذرات 60، سختی M، بناوٹ، 4 ڈریفٹ اینڈ بانڈ۔

گرائینڈنگ شروع کرنے سے پہلے شافت کی ہم مرکز چال اور پیمائش کی درستی کو جانچنا چاہیے۔

سینٹروں کے درمیان پچھلے کیلئے حفاظتی سلیوا اور ڈرائیور (Driver) لگائے جائیں گے۔ سینٹروں کے سوراخوں میں گرہیں یا موٹا تیل بھر دیں۔

سٹروک کے آخر میں سان کا پہیہ جاب پر صرف 1/3 پیمائش کی چوڑائی کے برابر زیادہ چلے گا۔ اگر کٹری شفا سان کا پہیہ جاب کی پوری لمبائی پر سے گزر جائے تو جاب کے کنارے گرائینڈنگ کے دباؤ سے پتلے ہو جائیں گے۔ سان کے پیمائش اور جاب کو موزوں مناسب پیکروں کی تعداد پر گھومنا چاہیے۔ ٹیکوں کی مدد سے سٹروک کی لمبائی بانڈیں گے۔ لمبائی کے رُخ فیڈ تقریباً 12 ملی میٹر جاب کے فی چکر منتخب ہوگی اور کٹ کی گہرائی تقریباً 0.02 ملی میٹر منتخب ہوگی۔ ختمی گرائینڈنگ کے لیے فیڈ اور کٹ کی گہرائی کم تر منتخب کریں گے۔ آخری کٹ کی گہرائی پر جب سان کا پہیہ گرائینڈنگ کر چکے تو اس کو جاب پر پیکروں کی گہرائی کے بنیہ جلائیں گے یہاں تک کہ مزید مشاعرے نہ آئیں۔ اس طریقہ سے سطح کا معیار اچھا ہو جائے گا۔ گولائیوں کی گرائینڈنگ کرنے کیلئے سان کے پیمائش کو بھی گولائیوں کے مطابق گول ہونا چاہیے۔

شافت کو ناپنا اور جانچنا: (Measuring and Testing of Shaft)

مخصوص لمٹ کیج کے ساتھ 40 h 6 φ 35 h 5 کی فٹس (fits) کو جانچیں گے۔ جیسا کہ عام اصول ہے کہ جانچتے وقت مشین بند کر دیتے ہیں۔ سطحی معیار کو جانچنے کیلئے گرائینڈ شدہ سطح کے معیار کا موازنہ ایک معیاری نمونہ سے کرتے رہنا چاہیے۔ سطح کے معیار کو جانچنے کیلئے مخصوص آلات بھی ہوتے ہیں۔

T 173.1 سان کے پیمائش کی محیطی رفتار کٹائی کی رفتار کی حوالہ جاتی قیمتیں (DIN 69 103 سے لی گئیں)۔ میٹری فی سیکنڈ :

گرائینڈنگ کا طریقہ	سٹیل	کاسٹ آئرن	ہیٹریل	جست (zinc) کے آمیزے
بیرونی گرائینڈنگ	30 میٹری فی سیکنڈ	25 میٹری فی سیکنڈ	8 میٹری فی سیکنڈ	35 میٹری فی سیکنڈ
سرفیس گرائینڈنگ	25 میٹری فی سیکنڈ	25 میٹری فی سیکنڈ	8 میٹری فی سیکنڈ	20 میٹری فی سیکنڈ
اندرونی گرائینڈنگ	25 میٹری فی سیکنڈ	20 میٹری فی سیکنڈ	8 میٹری فی سیکنڈ	25 میٹری فی سیکنڈ

T 173.2 گرائینڈنگ کے دوران جاب کی رفتار میٹری فی منٹ :

گرائینڈنگ کا طریقہ	نرم سٹیل	سخت یا ہوا سٹیل	کاسٹ آئرن	ہلی دھات
بیرونی گرائینڈنگ	18 --- 12 میٹری فی منٹ	18 --- 14 میٹری فی منٹ	15 --- 12 میٹری فی منٹ	40 --- 25 میٹری فی منٹ
کھردری اور ختمی گرائینڈنگ	15 --- 10 میٹری فی منٹ	12 --- 10 میٹری فی منٹ	12 --- 10 میٹری فی منٹ	30 --- 20 میٹری فی منٹ
اندرونی گرائینڈنگ	20 --- 18 میٹری فی منٹ	24 --- 20 میٹری فی منٹ	24 --- 20 میٹری فی منٹ	32 --- 28 میٹری فی منٹ
سرفیس گرائینڈنگ			14 --- 8 میٹری فی منٹ	


T 173.3 لمبائی کے رُخ فیڈ جاب کے فی چکر کے حساب سے بمطابق سان کے پیمائش کی چوڑائی کی کسر :

ہیٹریل	بیلن نما گرائینڈنگ	اندرونی گرائینڈنگ	کھردری گرائینڈنگ	ختمی گرائینڈنگ
سٹیل	3/4 --- 2/3	1/3 --- 1/4	3/4 --- 1/2	1/4 --- 1/5
کاسٹ آئرن	5/6 --- 3/4	1/2 --- 1/3	3/4 --- 2/3	1/3 --- 1/4




(Various methods of cylindrical grinding, cut-off grinding) بسین نما جابوں کی گرائینڈنگ اور گرائینڈنگ سے کاٹنے کے مختلف طریقے

پلنج کٹ اور اشکال کی گرائینڈنگ (Plunge-cut & Profile Grinding) (B 174, 1): چھوٹی سطحوں کی گرائینڈنگ پلنج کٹ گرائینڈنگ کے طریقے سے کرتے ہیں جو کہ سان کے پیٹے کو نیچے کی طرف فیڈ دے کر کی جاتی ہے۔ گولائیوں یا مختلف اشکال کی گرائینڈنگ (profile grinding) کے عوامل کے لیے سان کے پیٹے کی شکل جاب کی ختمی شکل کے مطابق ہونی چاہیے۔ سان کے پیٹے کی اشکال یا گولائیاں ایک مخصوص شکل یا گولائیوں کے ڈرامیر سے بنائی جاتی ہیں۔

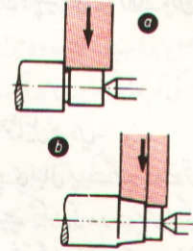


B 174, 1 - پلنج کٹ اور اشکال یا گولائیوں کی گرائینڈنگ۔ (a) پلنج کٹ گرائینڈنگ۔ (b) اشکال یا گولائیوں کی گرائینڈنگ۔

سلائی کی گرائینڈنگ (Taper Grinding) (B 174, 2): پھسلوں سلائیوں (slip tapers) کی گرائینڈنگ کرنے کے لیے بالائی ٹیل کو سلائی زاویہ (taper angle) کے نصف یعنی سینکڑے اینگل (setting angle) کے برابر ترجہا کیا جاتا ہے۔

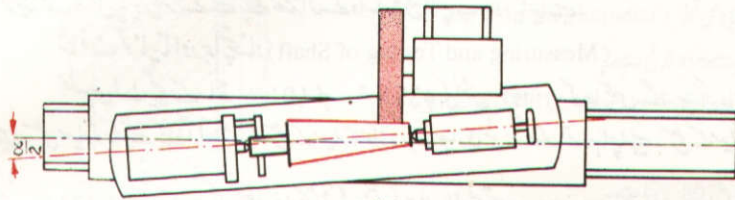

B 174, 2 - منتقل شدہ بالائی سلائی سے سلائی گرائینڈنگ کرنا۔

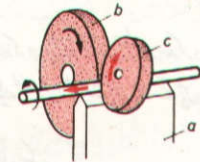


B 174, 3 - بے مرکز گرائینڈنگ۔ (a) رہبر یا گائیڈ۔ (b) سان کا پیٹہ۔ (c) فیڈ دینے والا سان کا پیٹہ۔

مشین کی ساخت کے مطابق چھوٹے جاب پر چھوٹی سلائیوں ہیڈسٹاک کو منتقل کر کے گرائینڈنگ کی جاسکتی ہیں یا پلنج کٹ گرائینڈنگ کے طریقے سے منتقل شدہ گرائینڈنگ ہیڈ کے ساتھ کرتے ہیں۔

بے مرکز گرائینڈنگ (Centreless grinding) (B 174, 3):

یہ طریقہ کثیر پیداوار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بے مرکز گرائینڈنگ مشین پر کیا جاتا ہے۔ جاب کو سینٹروں میں بچڑے بنیہ سان کے دو پہیوں کے درمیان گرائینڈنگ کرتے ہیں۔ سان کا بڑا پہیہ گرائینڈنگ کرتا ہے۔ سان کے چھوٹے پہیے سے فیڈ دیتے ہیں اور اس کو فیڈ پہیہ کہتے ہیں۔ سان کا چھوٹا پہیہ بڑے پہیے کی نسبت کم رفتار پر گھومتا ہے۔ چھوٹا پہیہ جاب کو بڑے پہیے سے دیکھانے والی حرکت کو روک کر مطلوبہ مکمل منٹ پر گھماتا ہے۔ فیڈ والے پہیے کا ترجہا جاب کو بڑے پہیے کے ساتھ ساتھ دبا کر چلاتا ہے۔

گرائینڈنگ کے دوران پیدا ہونے والے نقائص (Defects Occurring during Grinding):

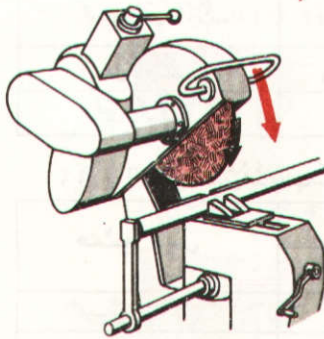

B 174, 4 - گرائینڈنگ سے کاٹنا۔


عام طور پر پائے جانے والے نقائص، درزیں (ورائیں) زیادہ حرارت کے دھبے (overheated spot) اور وھڑک کے نشانات اور جھریاں (صفیہ 175)

گرائینڈنگ سے کاٹنا (Cut-off Grinding) (B 174, 4):

غیر سخت اور سخت کیے ہوئے سیٹیل، ونگی کوہے، پتیل، الومینیم وغیرہ کے جابوں کی کٹائی گرائینڈنگ سے بہت کم وقت میں کی جاسکتی ہے۔ سان کے پیٹے کے چلے ہوئے کو رٹنم یا بیکالٹ بانڈ والے سلیکان کاربائیڈ پر تیل ہوئے ہیں۔ ان کا قطر 400 ملی میٹر تک اور چوڑائی 3.2 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ محیثی رفتار 75 80 میٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ جاب کو مضبوطی سے جکڑنا چاہیے۔



نقص گرائینڈنگ	حل
گرائینڈنگ کی درزیں : جاب پر گرائینڈنگ کی درزیں حرارت کی مقامی زیادتی سے پیدا ہوتی ہیں۔ جاب کے سطحی اور اندرونی درجہ حرارت میں فرق کی وجہ سے درزیں پیدا ہوتی ہیں۔ درزوں والے جاب کام کرنے کے دوران ٹوٹ جاتے ہیں اور جاب سے غیر موزوں ہوتے ہیں۔	بہت زیادہ حرارت پیدا ہونے سے بچایا جاسکتا ہے مثلاً گرائینڈنگ کی مناسب رفتار سے، تیز سان کا پتہ، ٹھنڈا کرنے والا مائع کافی مقدار میں استعمال کرنے سے۔
حرارتی دھبے : حرارت کی زیادتی کے نشانات ٹپنگ کے رنگوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان ٹپنگ رنگوں سے جاب کی سطحی کٹاؤں ہونا ظاہر ہوتا ہے۔	بیرنگوں کو ٹھیک کرنے سے سان کے پیچھے کو متوازن کرنے سے، سینٹر اور سینٹروں کے سورج کو جانچنے سے، سان کی میٹھی استعمال کرنے سے۔
دھوک کے نشانات : دھوک کے نشانات دھوک کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً سینٹرل کے بیرنگ 'ناموڑوں' سان کے پیچھے کی غیر متوازن حالت، جاب کی ڈھیلی پچر۔	سان کا عمدہ پتہ منتخب کرنے سے،
جھریاں : جاب کی سطح پر جھریاں اس وقت پڑتی ہیں جب سان کا پتہ بہت زیادہ گھرا ہو۔	

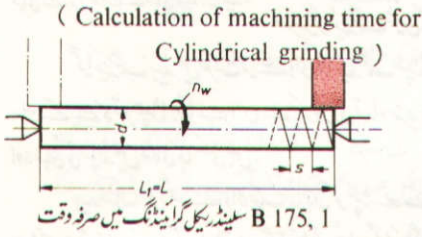

بیلن نما گرائینڈنگ میں صرف وقت معلوم کرنا : (B 175, 1)

$$\begin{aligned}
 L_1 &= \text{جاب کی لمبائی میٹر میں} \\
 L &= \text{گرائینڈنگ کی لمبائی میٹر} \\
 s &= \text{فیڈ میٹر جاب کے فی چکر کے حساب سے} \\
 n_w &= \text{جاب کے گھومنے کی رفتار چکر فی منٹ میں} \\
 i &= \text{کٹ (Cut) کی تعداد (کل فاصلہ)}
 \end{aligned}$$

وقت نکالنے کیلئے گرائینڈنگ کی لمبائی کو کٹ کی تعداد (کل فاصلہ) سے ضرب دے کر فیڈ فی منٹ سے تقسیم کرتے ہیں۔
 فیڈ فی منٹ = فیڈ جاب کے ایک چکر میں × جاب کے چکر فی منٹ

$$t_m = \frac{L \times i}{s \times n_w}$$

$$t_m = \frac{2 \times L \times i}{s \times n_w}$$

مثال : 42 : s کی بنی ہوئی ایک شافٹ 400 ملی میٹر لمبی 40 کی گرائینڈنگ کرنی ہے۔ گرائینڈنگ کیلئے شافٹ 40.3 کی میٹھی لگتی ہے۔
 مشیننگ وقت نکالنا ہے۔

کوائف : سان کا پتہ 40 ملی میٹر پوڑا 0.01 ملی میٹر فی دور فیڈ لگانے کی مقدار (واپسی سٹروک میں فیڈ نہیں لگائی گئی)۔
 حل : 1- جاب کے چکر فی منٹ۔ جدول 2، 173 کے مطابق محیطی رفتار 12 میٹر فی منٹ۔

$$n_w = \frac{CS \times 1000}{\pi \times d} = \frac{12 \text{ m min} \times 1000}{40 \text{ mm} \times 3.14} \approx 95 \text{ Rpm.}$$

2- جدول 3، 173 کے مطابق ٹیل کی منتخب فیڈ، سان کے پیچھے کی نصف پوڑائی کے برابر فی چکر کے حساب سے۔

$$s = 40 \text{ ملی میٹر} \times 0.5 = 20 \text{ جاب کے فی چکر میں}$$

3- کٹ کی تعداد : شافٹ کے نصف قطر پر گرائینڈنگ کی گنجائش 0.3 : 0.15 ملی میٹر کیلئے شافٹ 0.3 ملی میٹر ٹی میٹھی لگتی ہے۔

$$i = \frac{0.15 \text{ mm}}{0.01 \text{ mm}} = 15$$

(i) گرائینڈنگ کی گنجائش
 پیچھے کی فیڈ کی مقدار

4- مشیننگ کا وقت :


$$t_m = \frac{2 \times L \times i}{s \times n_w} = \frac{2 \times 400 \text{ mm} \times 15}{20 \text{ mm} \times 95 \text{ Rpm}} \approx 6.31 \text{ min.}$$



اندرونی بیلن نما گرائینڈنگ کا طریقہ : (Internal cylindrical grinding)

اندرونی گرائینڈنگ سے پہلے نا اور سلائی سوراخوں کی گرائینڈنگ کر سکتے ہیں۔ جاب کی نوعیت کے مطابق گرائینڈنگ کے دو طریقوں میں تمیز ضروری ہے :

- 1 اُن جابوں کی گرائینڈنگ جو گھوم سکیں جیسے بیش یا چھلے (Rings)
- 2 اُن جابوں کی گرائینڈنگ جو گھوم نہ سکتے ہوں جیسے کار کے سلینڈر کنٹینڈنگ راڈ وغیرہ۔

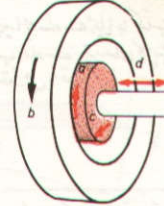


اندرونی گرائینڈنگ مشینیں :

1 B 176, 1- اندرونی گرائینڈنگ کیلئے حرکت (a) سان کے پیسے کی گرائینڈنگ والی حرکت۔ (b) جاب کی گروٹھی حرکت۔ (c) سان کے پیسے کی نیچے کی طرف فیڈ۔ (d) جاب یا سان کے پیسے کی لمبائی کے رخ حرکت سے لمبائی کے رخ فیڈ۔

گرائینڈنگ ہیڈ میں حرکت کر سکنے والی گرائینڈنگ سپنڈل بمع سان کے پیسے لگی ہوتی ہے۔ سان کے پیسے کو ایک موٹر محیطی حرکت دیتی ہے۔ کیونکہ سان کے پیسے کا قطر چھوٹا ہوتا ہے اس لیے پکڑوں کی تعداد ضروری ہوتی ہے۔ بڑے اور چھوٹے، لمبے اور کم لمبے سوراخوں کی گرائینڈنگ کرنے کیلئے مختلف موٹائی اور لمبائی کی سپنڈل لگائی جاسکتی ہیں۔

ہیڈ شاٹک میں گھومنے والا چاک جابوں کو پکڑنے کے لیے لگا ہوتا ہے۔ ایک موٹر اس کو چلانے والی حرکت دیتی ہے۔ ایک گیر کی مدد سے پکڑوں کی ہت سی مختلف تعدادیں سیٹ کی جاسکتی ہیں۔ گرائینڈنگ ٹیبل پر گرائینڈنگ ہیڈ لگا ہوتا ہے اور یہ لمبائی کے رخ فیڈ کو چلاتا ہے۔ چھوٹی مشینوں میں لمبائی کے رخ فیڈ کو حرکت کرنے والے ہیڈ شاٹک سے لگاتے ہیں۔ جبکہ بڑی مشینوں پر گرائینڈنگ ہیڈ سے لگاتے ہیں۔

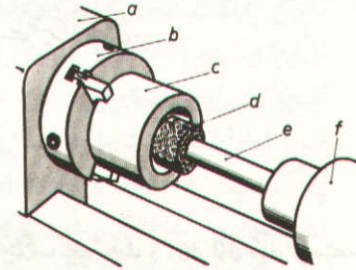

یونیورسل گرائینڈنگ مشین : (Universal grinding machine)

اندرونی اور بیرونی گرائینڈنگ کے لیے موزوں ہوتی ہے۔

جاب کو پکڑنا :

موٹی دیواروں والے جابوں کو چاک میں پکڑتے ہیں تپنی دیواروں والے جابوں کو پچھلے بولے آلات سے پکڑتے ہیں۔

2 B 176, 2- اندرونی گرائینڈنگ مشین۔ (a) ہیڈ شاٹک۔ (b) چاک۔ (c) جاب۔ (d) سان کا پیسہ۔ (e) گرائینڈنگ سپنڈل۔ (f) گرائینڈنگ ہیڈ۔

سان کے پیسے کا انتخاب : (Selection of grinding wheel)


نرم سان کا پیسہ منتخب کرنا چاہیے کیونکہ سان اور جاب میں ملاپ کی سطح (contact face) زیادہ ہوتی ہے۔

عمودی سپنڈل والی اندرونی گرائینڈنگ مشین : (B 176, 3)

(Internal grinding machine with planetary spindle)


یہ مشین ان جابوں کی گرائینڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے جو گھوم نہ سکیں۔

جاب کو ایک کراس سلائیڈ پر باندھا جاتا ہے اور جاب کو لمبائی کے رخ نیچے دار سپنڈل کی مدد سے گرائینڈنگ سپنڈل کے مطابق سیٹ کیا جاتا ہے۔ اپنی ساخت کے مطابق گرائینڈنگ سپنڈل مندرجہ ذیل حرکات سرانجام دے سکتی ہے۔ سان کے پیسے کی کٹائی والی حرکت، لمبائی کے رخ فیڈ نیچے کی طرف فیڈ اور مزید برآں گرائینڈنگ کیلئے جانے والے بور کے اندر گروٹھی حرکت (Planetary motion)

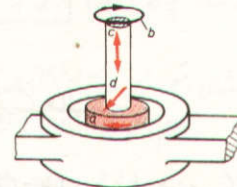


3 B 176, 3- عمودی سپنڈل والی گرائینڈنگ مشین پر گرائینڈنگ کی حرکات۔ (a) سان کے پیسے کی گرائینڈنگ کرنے والی حرکت۔ (b) گرائینڈنگ سپنڈل کی گروٹھی حرکت۔ (c) گرائینڈنگ سپنڈل کی لمبائی کے رخ فیڈ کی حرکت۔ (d) گرائینڈنگ سپنڈل کی نیچے کی طرف فیڈ کی حرکت۔

ورک آرڈر : ایک رنگ گینج (Ring gauge) (B 177, 1) کے اندر کی طرف سے اور بیرونی سطحوں پر گرائیڈنگ کرنا ہے۔ یہ سخت کی ہوئی حالت میں اور گرائیڈنگ کی گینائش کے ساتھ مٹیا کی گئی ہے۔
عموماً سنت کیے جو سے جا بول کو سختی سائز میں کرنے کے لیے صرف گرائیڈنگ ہی کا طریقہ ہوتا ہے۔

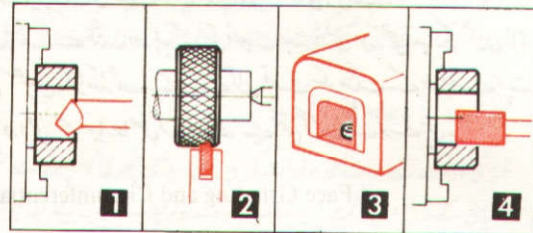

عمل	مشینیں اور لوازم
1 خرافا اور بورد کرنا	خزاد مشین
2 نرنگ کرنا	خزاد مشین
3 سخت کرنا	سخت کرنے کی پیٹی
4 گرائینڈنگ	اندرونی گرائینڈنگ مشین

گرائینڈنگ کے لیے ترتیب عمل :

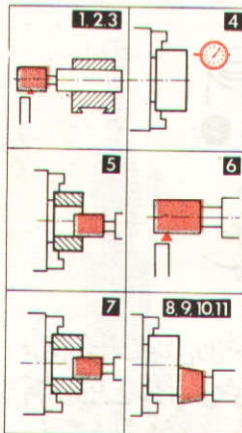

عمل	ٹولز
1 اندرونی گرائینڈنگ سپنڈل لگانا۔	اندرونی گرائینڈنگ سپنڈل
2 سان کا پریٹ لگانا	سان کا پریٹ۔ 24 چڑائی EK60 K4 KE 15
3 سان کے پیسٹ کی ڈریسنگ کرنا	ہیرے والا ڈریسر
4 جاب کو چمک میں بچھڑانا اور سیدھ درست کرنا۔	تین ٹکے والا چمک ، ڈائل انڈیکٹر
5 29.85 ٹک بوری کھردری گرائینڈنگ کرنا۔	ہیرے والا ڈریسر
6 سان کے پیسٹ کی عمدہ ڈریسنگ کرنا۔	
7 30H7 ٹک بوری تختی گرائینڈنگ کرنا۔	
8 سیدھا سان کا پریٹ آٹا کر چالہ نا سان کا پریٹ لگانا۔	چالہ نا سان کا پریٹ۔ EK36 J055 KE
9 بیرونی سطح نمبر 1 کی سطحی گرائینڈنگ کرنا	
10 جاب کو دوبارہ بچھڑانا۔	
11 بیرونی سطح نمبر 2 کی سطحی گرائینڈنگ کرنا۔	

نہینے اور جانچنے کے آلات : مائیکرو میٹر، پبلک گج، ڈائل انڈیکٹر۔


رنگ گج کی گرائنڈنگ کرنا : (Grinding of Ring Gauge) :

اندرونی گرائینڈنگ سپنڈل چھوٹی ترین اور موٹی ترین منتخب کرنی ہوگی۔ سخت کیے ہوئے جالوں کی ملاپ کی سطح بڑی ہونے کی وجہ سے نرم سان کا پھیلا استعمال کریں گے۔ 20 میٹریں کی سینڈنگ کٹائی کے ساتھ سان کے پیتے کے گھومنے کی رفتار 15,300 چکر فی منٹ ضروری ہے۔ گرائینڈنگ کے عمل کے دوران سان کا پتہ بور کی لمبائی سے سان کے پیتے کی چوڑائی کا $\frac{1}{3}$ حصہ تک زیادہ چلایا جاسکتا ہے۔ اگر سان کا پتہ بور میں سے مکمل طور پر خارج ہو جائے تو کناروں پر بور کا قطر بڑا گرائینڈ ہوتا ہے۔ سطحوں کی گرائینڈنگ کے عمل کے لیے پالہ نماسان کا پتہ (cup wheel) بہت چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ سطح نمبر 2 کی سیدھ کو درست رکھنے کے لیے گھومنے والا مقناطیسی جک استعمال کرتے ہیں۔



سطحی گرائینڈنگ (Surface Grinding) :

سرفیس گرائینڈنگ سے جابوں پر سموار سطحیں بنائی جاسکتی ہیں (B 178, 1)۔
کھردری یا رٹ گرائینڈنگ عموماً ڈھلے ہوئے پرس پر بننے یا کوٹ کر بنائے گئے (forged)
جابوں کی مل کر چلنے والی سطحوں کی گرائینڈنگ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔
اس وجہ سے پیمائش کی درستگی اور سطحی معیار گرائینڈنگ کی زیادہ استعداد سے اہم نہیں ہے۔

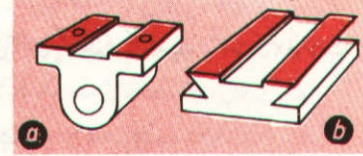

B 178, 1 - سرفیس گرائینڈنگ کی مثالیں۔ (a) مل کر چلنے والی
سطحوں کی گرائینڈنگ۔ (b) نامتناہی دہنازیری سطح کی ختمی گرائینڈنگ۔


مقصود ہوتا ہے جیسے فٹ ہونے والے پُر زوں کی مشیننگ، رہبر اور پیمائشی سطحیں۔ گرائینڈنگ کے ذریعے گراں قیمت سکریمنگ کے طریقے سے بچت
ہوسکتی ہے۔ بہت سی صورتوں میں کھردری حالتوں میں جابوں کی درست پیمائش اور اعلیٰ سطحی معیار حاصل کرنے کے لیے ختمی گرائینڈنگ کرتے ہیں۔

فیس گرائینڈنگ اور محیطی گرائینڈنگ (Face Grinding and Circumferential Grinding) :

سان کے پیسے کے فیس کے ساتھ یا محیطی سطح کے ساتھ سطحیں گرائینڈنگ کی جاسکتی ہیں۔ (محیطی گرائینڈنگ)

فیس گرائینڈنگ کیلئے سطحی گرائینڈنگ مشین (Surface Grinding Machine for face Grinding) :

پیشین عمودی اور افقی سپنڈلوں والی ہوتی ہیں۔ گرائینڈنگ ٹیبل لمبوترے یا گول بنائے جاسکتے ہیں (B 178, 1)۔

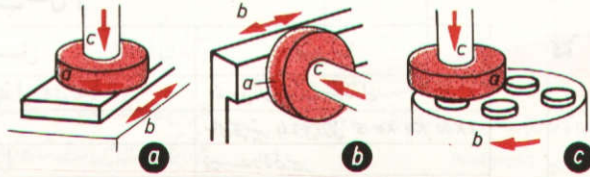

B 178, 2 - فیڈ کی سطحی گرائینڈنگ۔ (a) کٹائی کی حرکت۔ (b) جاب کی فیڈ کی حرکت۔
نیچے کی طرف فیڈ:- (a) عمودی گرائینڈنگ سپنڈل کے ساتھ گرائینڈنگ کرنا۔ (b) افقی گرائینڈنگ
سپنڈل کے ساتھ گرائینڈنگ کرنا۔ (c) گول ٹیبل پر گرائینڈنگ کرنا۔

عمودی گرائینڈنگ سپنڈل والی مشینیں ان جابوں کیلئے موزوں ہوتی ہیں جن کی بیرونی سطحیں، گرائینڈنگ کی سطح کے متوازی ہوں۔
افقی گرائینڈنگ سپنڈل والی مشینیں ان جابوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں جن کی گرائینڈنگ کی سطح کی حالت بیرونی سطح کے ساتھ عمودی ہو۔
سرفیس گرائینڈنگ مشینیں 1500 ملی میٹر لمبی گرائینڈنگ سطح کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی مشین کو چلانے کے لیے 40 ہارس پاور یعنی
تقریباً 30 کلو واٹ طاقت درکار ہوتی ہے۔

عمودی گرائینڈنگ سپنڈل کی مشین کے مخصوص حصے بیڈ، لمبوتری ٹیبل، کالم بمع ہیڈ شاک سلائیڈ ہیں۔ گرائینڈنگ سپنڈل جس پر سان کا پہنچا لگا
ہوتا ہے، ہیڈ شاک سلائیڈ میں لگی ہوتی ہے۔ موٹر سے سپنڈل کو مین حرکت دی جاتی ہے۔ جاب کی طرف ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے ہیڈ شاک کالم پر عمودی
چل سکتا ہے۔ ایک اور بہت درست ایڈجسٹمنٹ سے نیچے کی طرف فیڈ دی جاتی ہے۔
لمبوتری ٹیبل جاب کو پھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہیڈ کے رہبر اسٹون پر پھسلتا ہے اور ہائیڈرالک دباؤ سے آگے پیچھے حرکت
کرتا ہے۔ فیڈ کی حرکت ٹیکوں سے محدود کی جاتی ہے۔




فیس گرائینڈنگ :

جاب اور سان کے پیچھے کے درمیان ملاپ والی سطح بڑی ہونے کی وجہ سے برادے کی کٹائی کے لیے زیادہ خراشی ریزے زیر عمل ہوتے ہیں، تاکہ فیس گرائینڈنگ کے دوران استعداد کٹائی زیادہ حاصل ہو سکے۔

سان کے پیچوں کا انتخاب :

اصولاً پیالی نما سان کے پیچے اور ٹکڑے دار سان کے پیچے (Segment Wheels) استعمال کیے جاتے ہیں۔ پیالی نما سان کے پیچے عموماً مداخلتی سطحوں (Interrupted surfaces) کی گرائینڈنگ کے لیے خصوصی طور پر موزوں ہوتے ہیں لیکن چوڑی اور پوری سطحوں کی گرائینڈنگ کے وقت ٹھنڈا کرنے کا عمل مشکل ہوتا ہے۔ ٹکڑی دار سان کا پیچہ پیالی نما سان کے پیچے کی نسبت چوڑی اور پوری سطحوں کی گرائینڈنگ کے لیے زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ کیونکہ گرائینڈنگ کے دوران ٹکڑوں کی درمیانی جگہ میں سے ٹھنڈا کرنے والا مائع بہ جاتا ہے اور بارہا بھی آسانی سے ہی بہ جاتا ہے۔ سان کے پیچے کا قطر گرائینڈنگ کی جانے والی سطح کی چوڑائی سے بڑا ہونا چاہیے۔ بڑے ملاپ کی سطح کے لیے نرم سان کا پیچہ استعمال کرتے ہیں۔ کٹائی کی رفتار (20...25 میٹر فی سیکنڈ)، جاب کی رفتار (14 میٹر فی منٹ تک) اور نیچے کی طرف فیڈ، گرائینڈنگ کی جانے والی سطح کی قسم اور چوڑائی اور مطلوبہ سطحی معیار (T 173, 1 & 2) پر منحصر ہوتی ہے۔ گرائینڈنگ سپنڈل کی حالت، گرائینڈنگ کے نمونے (Pattern) پر اثر انداز ہوتی ہے (B 179, 1)۔

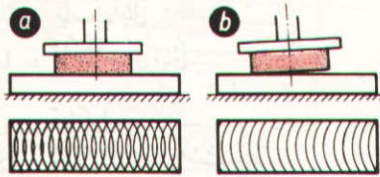


B 179, 1 - فیس گرائینڈنگ سے سطح پر بننے والے گرائینڈنگ کے نمونے (Pattern) (a) کٹ کے کٹ (b) شہتیرا شکل Beam shaped کے کٹ


جب گرائینڈنگ سپنڈل گرائینڈنگ کی جانے والی سطح پر عین عمودی لگی ہو تو کراس شکل کے کٹ کا نمونہ بنتا ہے۔ اس کی وجہ سے گرائینڈ شدہ سطح محدب نما بن جاتی ہے۔ یہ نقص سان کے بڑے پیچے منتخب کرنے یا گرائینڈنگ ہیڈ کو ملی میٹر کے کچھ ہزاروں حصے تک ترجیحاً کرنے سے دور کر سکتے ہیں۔ ترجیحاً کیا ہو لسان کا پیچہ صرف ایک کنارے سے کاٹتا ہے۔ اس طرح سے شہتیرا شکل (Beam shaped) کے کٹ کا نمونہ بنتا ہے۔ بہت زیادہ ترجیحاً کرنے سے سطح متعرجا بنتی ہے۔

محیطی گرائینڈنگ کیلئے سر فیس گرائینڈنگ مشینیں : (Surface grinding machines for circumferential grinding)

پیشین بھی گول یا لمبوتری ٹیبل والی بنائی جاتی ہے (B 179, 2 & 3)۔ گرائینڈنگ سپنڈل افقی حالت میں لگی ہوتی ہے اور موڑ سے چلتی ہے۔ اس کی اونچائی کم، بیش کر سکتے ہیں۔ لمبوتری ٹیبل بیڈ پر لگی سلائیڈز چلتی ہے اور اس کے اندر ہائیڈرولک فیڈ میکا کی لگی ہوتی ہے۔ ٹیبل یا سان کے پیچے کو آر ٹی فیڈ کی مدد سے لمبائی کے رخ حرکت کے عموداً کھسکایا جاتا ہے۔

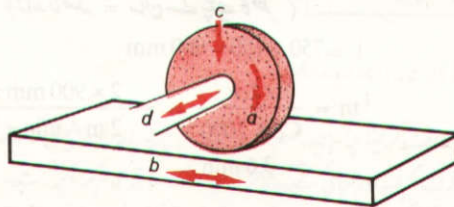

B 179, 2 - لمبوتری ٹیبل محیطی سر فیس گرائینڈنگ - (a) کٹائی کی حرکت - (b) فیڈ کی حرکت - (c) نیچے کی طرف فیڈ - (d) پہلو کی طرف فیڈ

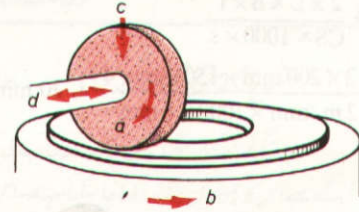


B 179, 3 - گول ٹیبل محیطی سر فیس گرائینڈنگ - (a) کٹائی کی حرکت - (b) فیڈ کی حرکت - (c) نیچے کی طرف فیڈ - (d) پہلو کی طرف فیڈ

محیطی گرائینڈنگ : جاب اور سان کے پیچے کے درمیان ملاپ کی سطح بہت کم ہوتی ہے اس لیے کٹائی کی صرف کم استعداد حاصل کی جاسکتی ہے لیکن دوسری طرف کٹائی بہت عمدہ ہوگی۔ محیطی گرائینڈنگ لمبی اور تنگ سطحوں کی تختی گرائینڈنگ کیلئے خصوصی طور پر موزوں ہوتی ہے جیسے رہبر چٹوں (Guide Gibs) کی سطحیں۔



سرفیس گرائینڈنگ کیلئے جاب کو احتیاط سے پکڑنا چاہیے۔

بڑے جابوں کو ٹیبل پر پیچوں اور پتروں کی مدد سے پکڑا جاتا ہے۔ عموماً شکنجی آلات استعمال کئے ہیں (B 180, 1) جب پکڑنے والی سطح پہلے سے ختمی حالت میں ہو تو ایسے جابوں کو پکڑنے کے لیے مقناطیسی چمک استعمال کرتے ہیں (B 180, 2)۔ اس طرح پکڑنے میں صرفہ وقت میں خاصی کمی ہو جاتی ہے۔ بجلی کے مقناطیسی چکوں کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مستقل مقناطیسی شکنجی پلیٹیں بھی ہوتی ہیں۔ ان کیلئے کسی بجلی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک لیور کو حرکت دینے سے مستقل مقناطیس اس طرح سے مستقل ہوتے ہیں کہ وہ پکڑنے کی حالت میں کھل جاتے ہیں اور آف (off) حالت میں مقناطیسی طور پر کوتاہ دوہ (short circuited) ہو جاتے ہیں۔ مقناطیس پلیٹ سے پکڑے گئے سٹیل اور کاسٹ آئرن کے جابوں کی گرائینڈنگ کرنے کے بعد مقناطیسی اثر کو زائل کر دینا چاہیے۔

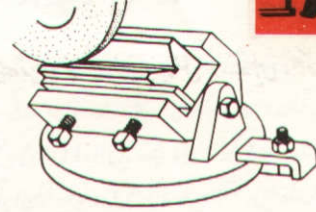

(SWIVEL VICE) B 180, 1



B 180, 2 - مقناطیسی چمک

محیطی گرائینڈنگ

$$\begin{aligned} b &= \text{جاب کی چوڑائی} \\ B &= \text{گرائینڈنگ کی سطح کی چوڑائی} \quad (b = B) \\ s &= \text{پہلو کی طرف فیڈ فی میٹر فی سٹروک} \end{aligned}$$

$$t_m = \frac{2 \times L \times i}{CS \times 1000} \quad \text{پہلو کی طرف فیڈ کے بغیر صرف وقت}$$

$$t_m = \frac{2 \times L \times B \times i}{CS \times 1000 \times s} \quad \text{پہلو کی طرف فیڈ کے ساتھ صرف وقت}$$


مثال : ایک ڈائی کی پلیٹ 190 ملی میٹر لمبی، 150 ملی میٹر چوڑی کی گرائینڈنگ کرنا مقصود ہے۔ گرائینڈنگ کی گنجائش 0.4 ملی میٹر، کٹ کی تعداد = 4، سان کے پیسے کی چوڑائی 20 ملی میٹر پہلو کی طرف فیڈ = 6 ملی میٹر فی سٹروک، ٹیبل کی رفتار = 2 میٹر فی منٹ۔ مشیننگ میں صرفہ وقت معلوم کریں۔

$$B = b = 150 \text{ mm}$$

$$L = 1 + 2 \times 5 \text{ mm} = 190 + 10 = 200 \text{ mm}$$

$$t_m = \frac{2 \times L \times B \times i}{CS \times 1000 \times s}$$

$$= \frac{2 \times 200 \text{ mm} \times 150 \text{ mm} \times 4}{2 \text{ m/min} \times 1000 \times 6 \text{ mm}} = 20 \text{ min.}$$

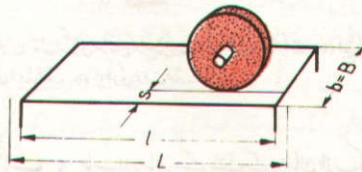

B 180, 4 - محیطی گرائینڈنگ کیلئے صرفہ وقت

گرائینڈنگ کے عوامل کے دوران صرفہ وقت معلوم کرنا :
(Calculation of machining time for grinding operation)

فیس گرائینڈنگ

$$\begin{aligned} l &= \text{جاب کی لمبائی} \\ L &= \text{گرائینڈنگ کی لمبائی} \\ (L = l + \text{زائد فاصلہ}) \end{aligned}$$

تعداد کٹ = i
ٹیبل کی رفتار میٹر فی منٹ = CS
یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ایک فیڈ ایڈجسٹمنٹ فی دور واقع ہوتی ہے۔

$$t_m = \frac{i \times L \times 2}{1000 \times CS}$$


مثال : 750 ملی میٹر لمبی جاب کی گرائینڈنگ کرنی ہے۔ گرائینڈنگ کی گنجائش 0.6 ملی میٹر کو 4 کٹوں (cuts) میں گرائینڈ کرنا ہے۔ ٹیبل کی رفتار 2 میٹر فی منٹ ہے مشیننگ کا صرفہ وقت معلوم کریں۔

$$\text{حل : } L = l + \text{زائد فاصلہ}$$

$$(\text{زائد فاصلہ} = \text{سان کے پیسے کا قطر})$$

$$L = 750 + 150 = 900 \text{ mm}$$


$$t_m = \frac{2 \times L \times i}{CS \times 1000} = \frac{2 \times 900 \text{ mm} \times 4}{2 \text{ m/min} \times 1000} = 3.6 \text{ min.}$$

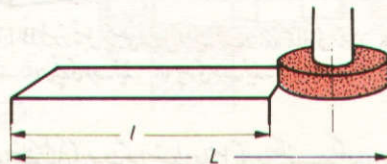

B 180, 3 - فیس گرائینڈنگ کیلئے صرفہ وقت



متوازی جابوں کی گرائینڈنگ کرنا : (Grinding of Parallels)

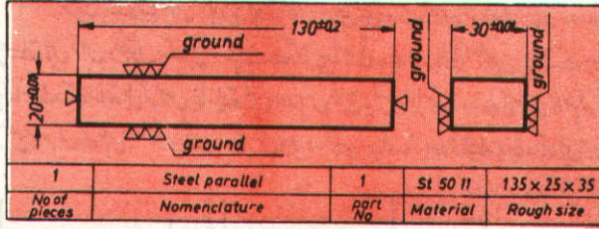

B 181.1 - ورکشاپ ڈرائیونگ


مثال :
ورک آرڈر : سٹیل کے متوازی بلاک کی 4 لمبی سطحوں کی فیس گرائینڈنگ کرنا مقصود ہے۔ جب پر مناسب گرائینڈنگ کی چھوٹ مہیا کی گئی ہے۔

مکمل جاب بنانے کے لیے ترتیب عمل :

عمل	مشین - ٹولز
1 جاب کا زائمر حصہ کاٹنا	مشین آری
2 ہلنگ	30 ± 0.01 — ہلنگ سائز 30 ± 0.03 — گرائینڈنگ سائز 20 ± 0.01 — ہلنگ سائز 20 ± 0.03 — گرائینڈنگ سائز
3 فیس گرائینڈنگ	فیس گرائینڈنگ مشین

گرائینڈنگ کے کام کے لیے ترتیب عمل :

1	سان کا پرتیہ لگانا	پہلی ناسان کا پرتیہ #60 NK 46 K 4 KE
2	سان کے پرتیہ کی ڈریسنگ کرنا	ڈریسنگ ہیرا
	مقناطیسی چمک	مقناطیسی چمک پر سٹیل کا متوازی بلاک لگانا
4	پہلی چوڑی سطح کی کھدوری اور ختمی گرائینڈنگ کرنا	
5	دوبارہ چمک میں پکڑنا	
6	دوسری چوڑی سطح کی کھدوری اور ختمی گرائینڈنگ کرنا	
7	دوبارہ چمک میں پکڑنا، کم چوڑی سطحوں کی گرائینڈنگ کرنا	مددگار مقناطیس
ناپنے اور جانچنے کے آلات : مائیکرو میٹر، مائیکرو میٹر گائیڈ، سلائی کنائے والا گنیا۔ سلائی کنائے والی سیدھی دھار، ڈائیل انڈیکیٹر۔		

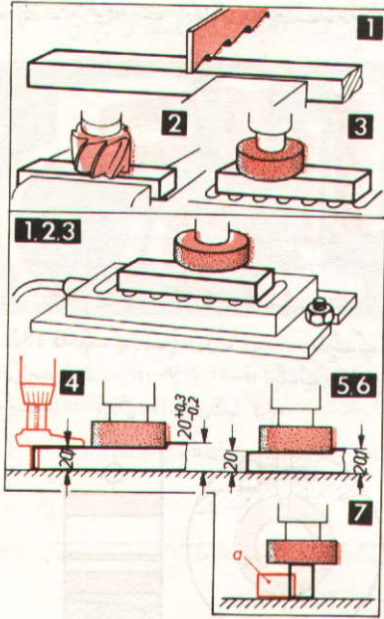

سٹیل کے متوازی بلاک بنانا : (Manufacture of Steel Parallels)

ہتر گرفت کیلیے مقناطیسی چمک اور جاب کی سطحوں کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے۔ مقناطیسی چمک کی پھرنے والی سطح کی گلاسہ بگاڑ ہے گرائینڈنگ کرنے سے اس کا ہوار پن برقرار رکھا جاسکتا ہے۔ اس کے لیے نیچے کی طرف کم فیڈ اور لمبائی کے رخ بڑی فیڈ کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ جاب پر گرائینڈنگ کی چھوٹ کی گرائینڈنگ کرنے کے لیے دو کٹ ہی کافی ہوں گے۔ ختمی گرائینڈنگ نیچے کی طرف والی بہت کم فیڈ لگا کر کرنی چاہیے۔

سٹیل کے متوازی بلاک کو ناپنا اور جانچنا : (Measuring & Testing of Steel Parallels)

پکڑے ہوئے جاب کی برائش دہری کی جانچ مائیکرو میٹر گائیڈ کے ساتھ کرتے ہیں اور گرائینڈنگ کرنے کے بعد مائیکرو میٹر سے کی جاسکتی ہے۔ زاویائی حالت اور ہوار پن کو جانچنے کیلئے سلائی کنائے والی سیدھی دھار، سلائی کنائے والا گنیا بالترتیب استعمال کیے جاتے ہیں۔ ڈائیل انڈیکیٹر متوازی پن کو جانچنے کے لیے موزوں ہوتا ہے۔



عمدہ ختمی گرائینڈنگ کے طریقے : (Fine Finishing Operation)

گرائینڈ شدہ شافٹوں، بور یا ہموار سطحوں پر پھر بھی بہت نہیں غیر ہموار دھبے رہ جاتے ہیں (B 182, 1)۔ جب ایسے جاب ایک دوسرے پر پھلتے ہیں تو ان دھبوں کے مل کر چلنے سے رگڑ پیدا ہوتی ہے اور بالائی سطحیں چلنے کے دوران خراب ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے گرائینڈ شدہ میٹیریل کے ذرات چکناہٹ کے ساتھ مل کر لیس بنا لیتے ہیں اور اس طرح یہ لیس خراشی مادے کی طرح کام کرتی ہے اور گھساؤ کے عمل کو تیز کرتی ہے۔ نتیجہ پرے کچھ عرصہ کیلئے صحیح کام کرتے ہیں۔ مثلاً بیرنگ اور جرنل وغیرہ۔ لیکن اچانک زیادہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے کام کرنے کا وثوق نہیں رہتا ہے۔

عمدہ ختمی سطح والے ایسے پُرزے بنائے جاتے ہیں جو گرنج کے مطابق پیمائشی درجی اور سطحی معیار پر پورے اترتے ہوں۔ مثلاً اعلیٰ سطحی معیار کے ساتھ جو پُرزے بنائے جاتے ہیں، ان میں رگڑ سے گھسنے اور خراب ہونے کا نقص نہیں ہوتا۔ ایسے پُرزوں کے کام کرنے کی مہیا زیادہ اور کام کرنے کا وثوق زیادہ ہوتا ہے۔

عمدہ ختمی سطح حاصل کرنے کے طریقے بالترتیب لیپنگ (lapping)، ہوننگ (Honing)، دقیق خراڈنا (precision turning) اور دقیق بورنگ (precision boring) ہوتے ہیں۔ پیداواری درستی عام طور پر ISO کے معیار 5 کی درجہ بندی کے اندر ہوتی ہے۔

لیپنگ : (Lapping)

گول اور چپٹے ہموار پُرزوں کو پاؤڈر کی طرح کے خراشی مادے (lapping compound) کے ساتھ دقیق گرائینڈنگ کرنے کو لیپنگ کہتے ہیں (B 182, 2)۔

لیپنگ کمپاؤنڈ کے انتخاب کا انحصار میٹیل اور مطلوبہ سطحی معیار پر ہوتا ہے۔ سخت کیے ہوئے اور غیر سخت سٹیل، کاسٹ آئرن یا کاسٹ سٹیل کی کھردری لیپنگ کیلئے 280.....600 نمبر کے ذرات والا کوئزٹم پاؤڈر استعمال کیا جائے گا۔ نئی لیپنگ کیلئے کروم آکسائیڈ (سبز رنگ میں) یا سرنج پالش موزوں ہوتے ہیں۔ لیپنگ کمپاؤنڈ کو مٹی کے تیل میں ملا کر ایک تیلی سی لیس بنا لیتے ہیں۔ سینٹریڈ کاربائیڈ (Cemented carbide) کی سطحوں کی لیپنگ کرنے کیلئے ہیرے کا برادہ (diamond dust) استعمال کرتے ہیں۔


لیپنگ کے طریقے : (Lapping method)

اصولی طور پر پُرزوں کی لیپنگ کرنے والی سطحوں کی پہلے گرائینڈنگ کرتے ہیں۔ لیپنگ چھوٹ تقریباً 0.01 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ ہاتھ سے یا لیپنگ مشین سے لیپنگ کی جاتی ہے۔


ہاتھ سے لیپنگ کرنا : (lapping by hand) (B 182,3 & 4)

ایک پن کی لیپنگ کرنے کیلئے پن کو خراڈ کے چک میں کپڑا جاسکتا ہے۔ ایک لیپنگ گٹکا (lapping Stock) جس میں تانبے یا سفید دھات (white metal) کا ترتیب پذیر چھلا برائے کھردری لیپنگ یا دیگی لوہے کا چھلا برائے ختمی لیپنگ لگا ہوتا ہے، کو بطور لیپنگ ٹول استعمال کرتے ہیں۔ پن پر برش کے ساتھ لیپنگ کمپاؤنڈ لگا دیتے ہیں۔ پن کو تقریباً 20 میٹرنی منٹ کی محیٹی رفتار کے ساتھ گھومتا چاہیے۔ لیپنگ رنگ کو ہاتھ سے ادھر ادھر چلاتے رہیں گے۔


بور کی لیپنگ کرنا : (B 182, 4)

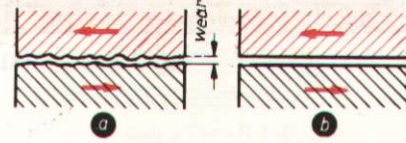


B 182, 1 - غیر ہموار دھبے پُرزوں کے چلنے سے گھٹتے جاتے ہیں۔
(a) چلنے سے پیشتر غیر ہموار دھبے (بڑا دھبہ یا گلیا)۔ (b) چلنے کے بعد ملائم سطح۔

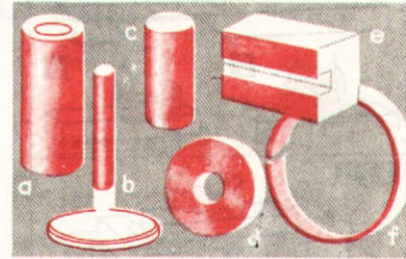

B 182, 2 - لیپنگ کیے ہوئے پُرزوں کی مثالیں۔ (a) لیپنگ کیے ہوئے گول پُرزے (کاپے)، (b) ڈالو، (c) لیپنگ کیے ہوئے ہموار پُرزے (پرنٹ پیٹ)، (d) رہبر سطح، (e) پشمن رنگ (f)۔

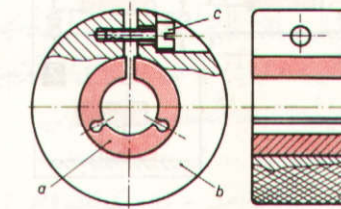

B 182, 3 - لیپنگ شاک (a) لیپنگ رنگ۔ (b) ہولڈر۔ (c) سیٹ سکریو۔

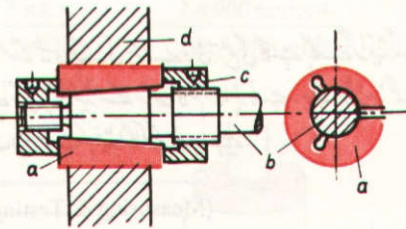


B 182, 4 - بور کی لیپنگ کرنا۔ (a) لیپنگ رنگ۔ (b) لیپنگ ہینڈل۔ (c) لیپنگ ٹول۔ (d) جاب۔



مشینوں سے لیپنگ کرنا :


ہموار اور گول پرزوں کی کثیر پیداوار میں کی جاتی ہے۔ لیپنگ کیے جانے والے پرزے، مثلاً کابلے، ایک پچرٹنے والے آلے میں پچر کر دو چپٹے لیپنگ پتھروں کے درمیان لائے جاتے ہیں۔ لیپنگ کپاؤنڈ کو برش کے ساتھ لگاتے ہیں یا پمپ کے ذریعے فیڈ کرتے ہیں۔ لیپنگ کے لیے بالائی پتھر کو پیچھے کرتے ہیں۔ جاب پر پھینے کے اپنے وزن یا اضافی دباؤ سے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ لیپنگ پتھروں کو گھمایا جاتا ہے۔ پچرٹنے والا آلہ گردش حرکت کے علاوہ منحرف المکز حرکت بھی کرتا ہے تاکہ اس طرح گول پرزوں کے ساتھ رولنگ (rolling) اور سلائیڈنگ بیک وقت عمل پذیر ہو سکے۔

24 φ اور 100 ملی میٹر لمبی 0.01 ملی میٹر لیپنگ چھوٹ کی 24 پسٹن پتھروں کی کرویم آکسائیڈ لیپنگ کپاؤنڈ سے مشین کے ذریعے لیپنگ کرنے کے لیے 10 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ گنجائشی حدود 0.001 ملی میٹر کے اندر اندر ہوتی ہے۔

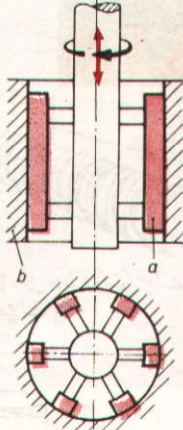

B 183, 1 - ہوننگ ٹول (سادہ شکل)

(a) سان کی پتھریاں (Honing stone) - (b) جاب۔

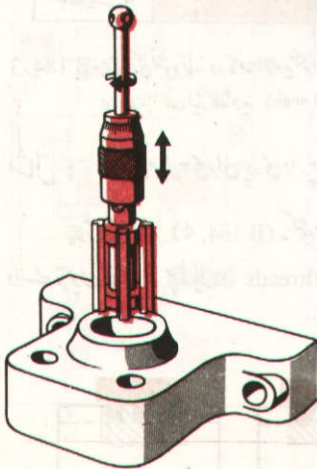

B 183, 2 ہوننگ کرنا۔ Honing

ہوننگ : (Honing)

خواشی مادے کے بہت عمدہ ذرات کی بنی ہوئی سیدھی پتھری کو پچلے سے مشین کی ہونی سطح پر گول اور لمبائی کے رخ والی حرکت میں ہلکا سا دباؤ دے کر چلاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوننگ کہلاتا ہے۔ اس طریقہ سے سطح پر سے 0.1 ملی میٹر تک میٹیریل اتارا جاسکتا ہے۔ اندرونی اور بیرونی ہوننگ میں امتیاز ہوتا ہے۔

بور مثلاً انجن کے سلنڈروں کو ہوننگ سے عمدہ فنش کیا جاتا ہے۔ الگ سے لگی ہوئی نرم بانڈ سے بنی سان کی پتھریوں والا ترتیب پذیر ہوننگ ٹول (adjustable honing tool) استعمال کیا جاتا ہے (B 183, 1)۔ ہوننگ مشین کے سپنڈل ہیڈ میں ہوننگ ٹول کو پکڑا جاتا ہے (B 183, 2)۔

ایک ساختی معلق ٹول ہولڈر کی مدد سے ہوننگ ٹول تھوڑی حد تک غلطی درست کر کے خود بخود اپنے آپ کو بور کی مرکزی حالت میں لے آتا ہے۔ جاب کو مشین کی ٹیبل پر پکڑا جاتا ہے۔ ہوننگ ٹول کو پچلے سے ہونے کام کرنے والی سپنڈل گردش حرکت (محیطی رفتار 50.....70 میٹر فی منٹ) اور اوپر اور نیچے والی حرکت بیک وقت سرانجام دیتی ہے۔ ہوننگ پتھریاں نہایت باریک برادہ آتاتی ہیں۔ پکنا ہٹ کے لیے مٹی کا تیل زور دار زونڈ لکڑی شکل میں پھینکا جاتا ہے۔ بیرونی ہوننگ بیرونی سطحوں کی عمدہ فنشنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں (شافٹ جرنل وغیرہ) یہ بیرونی ہوننگ مشین پر کی جاتی ہے۔

دقیق ٹرننگ اور دقیق بورنگ (Precision turning & Precision boring)

دقیق ٹرننگ اور دقیق بورنگ سے پرزوں کو باہم جوڑنے کی شععی حالت تک بنایا جاسکتا ہے۔ سینٹرڈ کار بائیڈیا ہیرے بطور ٹول کی کٹائی کی دھار استعمال کیے جاتے ہیں۔ (صفحہ 25) بہت ہی عمدہ سطحی معیار اور درستی حاصل کرنے کیلئے مندرجہ ذیل نقاط کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔

(a) زیادہ کٹائی کی رفتار (دیگی لوہے 70.....120 میٹر فی منٹ، غیر آہنی دھاتیں 150.....400 میٹر فی منٹ)

(b) کم کٹائی کی گہرائی 0.03.....0.15 ملی میٹر - (c) کم فیڈ 0.08 سے 0.08 ملی میٹر فی چکر۔

بہت زیادہ کٹائی کی رفتاروں پر کام کرنے کے لیے بنیہ دھڑک والی دقیق غراو مشین یا دقیق بورنگ مشینیں ہونی چاہئیں۔ اسی لیے پرشینس بہت مضبوط اجسام والی بنائی جاتی ہیں جن میں لیپنگ کی ہوئی سپنڈلوں کو بڑی احتیاط سے لگایا ہوا ہوتا ہے۔ سپنڈلوں کو چلانے کیلئے سیٹ ڈرائیو کا طریقہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ غیر ڈرائیو کی صورت میں جاب کی سطح پر دھڑک کے نشانات پڑ سکتے ہیں۔




9۔ چوڑیاں کاٹنے کے طریقے : (Threading Operations)

چوڑی دار پرنزوں کا استعمال : (Use of Threaded Parts)

چوڑی دار پرنزے مندرجہ ذیل مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں (B 184, 1 & 2)۔

- a - پرنزوں کو پکڑنے اور چوڑنے کے لیے بحیثیت پکڑنے والے کابلے اور پیچ۔
- b - حرکت کرنیوالے پیچوں کے طور پر جب لمبی پیچ دار سپنڈل کی گردش حرکت سے بتدریج بڑھتی ہوئی لمبائی کے رخ حرکت حاصل کرنی ہو مثلاً جیسے مشینوں پر سلائڈس، سکریو پریس اور پیمائشی آلات (مائیکرو میٹر) وغیرہ۔

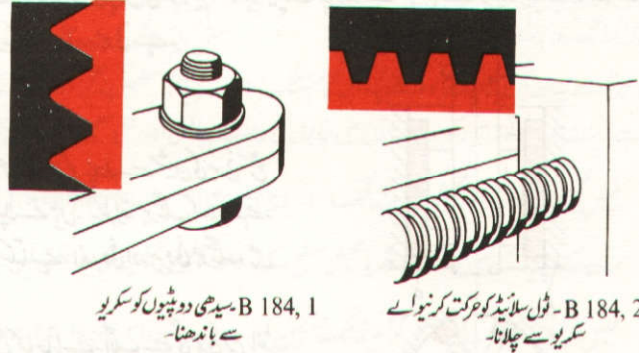

چوڑی دار پرنزوں پر بیرونی چوڑیاں (male threads) اور اندرونی چوڑیاں (female threads) کاٹنے سے ہی ایک عملی پرنزہ بنتا ہے۔


چوڑیوں کی خصوصیات :

چوڑی کی نشوونما اگر ایک کاغذی زاویہ قلم کی شکل

کو ایک بیلن نما سلنڈر پر لپیٹیں تو ایک پیچدار خط بنتا ہے (B 184, 3)۔ پیچدار خط کے ساتھ ساتھ ایک جھری کاٹی جاسکتی ہے۔ بیلن نما سلنڈر کے اور نٹ کے اندر پیچدار چھریاں اور ابھار چوڑیاں کھلتی ہیں۔

چوڑی کی پیچ :


بیلن نما سلنڈر کے گرد دھاگے کا ایک چکر چوڑی کھلتی ہے۔ مرکزی لائن کی سمت میں طے شدہ فاصلہ پیچ یا لیڈ کہلاتا ہے۔

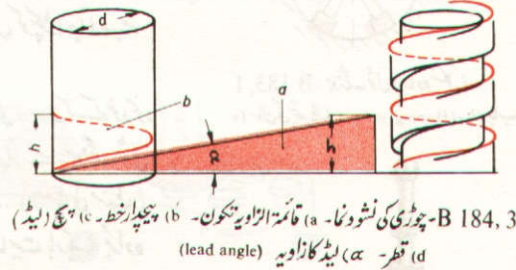

B 184, 3 - چوڑی کی نشوونما (a) قائمہ الزاویہ نٹوں (b) پیچدار خط (c) پیچ (لیڈ) (d) قطر (e) لیڈ کا زاویہ (lead angle) (f) پیچدار خط (g) پیچدار خط (h) پیچدار خط (i) پیچدار خط (j) پیچدار خط (k) پیچدار خط (l) پیچدار خط (m) پیچدار خط (n) پیچدار خط (o) پیچدار خط (p) پیچدار خط (q) پیچدار خط (r) پیچدار خط (s) پیچدار خط (t) پیچدار خط (u) پیچدار خط (v) پیچدار خط (w) پیچدار خط (x) پیچدار خط (y) پیچدار خط (z) پیچدار خط

مثال : 5 ملی میٹر پیچ والی چوڑی دار پرن ایک نٹ میں ایک چکر دینے سے 5 ملی میٹر آگے چلتی ہے۔

چوڑی کی شکل (B 184, 4) - کٹی ہوئی جھری (چوڑی) کی شکل کے تعین کا انحصار اس کے استعمال کرنے کے مقصد پر ہوتا ہے۔ پکڑنے والے پیچوں پر V - چوڑیاں (V-threads) ہوتی ہیں۔

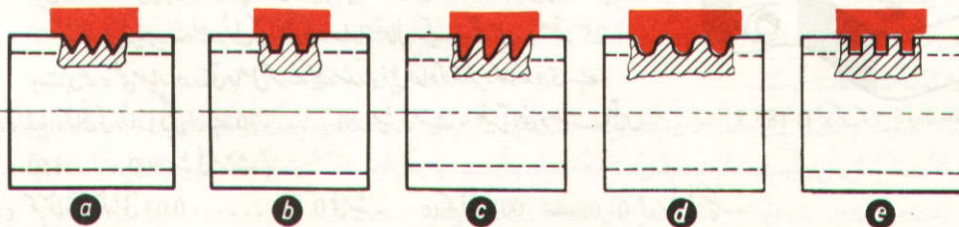

B 184, 4 چوڑیوں کی اشکال : (a) نوکی چوڑی (V-thread) (b) فوزنڈہ نما چوڑی (ایچی چوڑی) (c) Acme thread (e) مربی چوڑی (Square thread) (d) گول چوڑی (Round thread) (e) مربی چوڑی (Square thread)



حرکت کرنے والے پیچوں کے لیے ایکی بٹریس اور گول چوڑیاں موزوں ہوتی ہیں۔ مرآت چوڑیاں اب اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوتیں۔

حرکت کرنے والے چھوٹے پیچوں (ہیماٹھی سپنڈل) پر اکثر V-چوڑیاں استعمال ہوتی ہیں۔


پیچ کی سمت بائیں یا دائیں ہاتھ ہو سکتی ہے۔ اس کی مطابقت سے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی چوڑیوں میں پہچان کر سکتے ہیں (B 185, 1)۔



B 185-چوڑی کی پیچ کی سمت۔ (a) دائیں ہاتھ کی چوڑی۔ (b) بائیں ہاتھ کی چوڑی۔

اصولی طور پر دائیں ہاتھ کی چوڑی عام طور پر استعمال ہوتی ہے اور دائیں طرف کو پیشوائی کرتی ہے (B 184, 3)۔ اگر ایک نٹ کو پیچ پر لگایا جائے تو اس کو سیدھی سمت (clock wise) میں گھمانا چاہیے۔ بائیں ہاتھ کی چوڑی بائیں سمت کو پیشوائی کرتی ہے۔ ایک نٹ پیچ پر لگا دیا جائے تو اس کو الٹی سمت (anti clock wise) گھمانا چاہیے۔

چوڑیوں کی تعداد کے مطابق ایک منہ والی چوڑیاں اور متعدد منہ والی چوڑیاں ہوتی ہیں (B 185, 2)۔

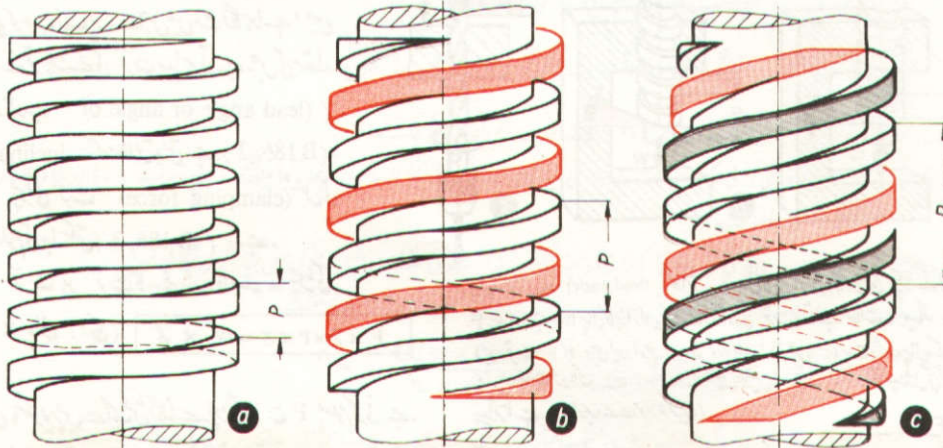


B 185, 2-اکری یعنی ایک منہ اور متعدد منہ والی چوڑیاں۔ (a) اکری یعنی ایک منہ والی چوڑیاں۔ (b) دوہری یعنی دو منہ والی چوڑیاں۔ (c) تہری یعنی تین منہ والی چوڑیاں۔

اکری چوڑی کے پیچ یا سپنڈلوں پر چوڑی کا ایک منہ ہوتا ہے اور یہ اکثر صورتوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ دوہری چوڑی میں دو منہ (double start) ہوتے ہیں یعنی جب زیادہ دوری پیچ والی اکری چوڑیوں کے درمیان ایک دوسری چوڑی کاٹ دی جاتے۔ ایک تہری چوڑی کے تین منہ ہوتے ہیں۔ متعدد منہ والی چوڑیوں کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب تھوڑے حکمر میں لمبائی کی سمت میں زیادہ فاصلہ طے کرنا درکار ہوتا ہے۔ مثلاً جیسے سکریو پرسوں (screw presses) پر یا لکھنے والے فونٹین پن پر۔ دیگر اکری چوڑی میں بڑی پیچ اور چوڑی کی بہت زیادہ گہرائی درکار ہوگی۔



چوڑی کی پکڑ کا اثر : (Clamping effect of Threads)

پرزوں کو پچوں کے استعمال سے کافی طاقت (B 184, 1, P 184) سے دیا جاسکتا ہے۔ چوڑی کی پکڑ کے اثر کا انحصار ترجیحی سطح (inclined plane) کے استعمال پر ہوتا ہے جس کی بنیادی شکل ایک قائمہ زاویہ مثلث کی سی ہوتی ہے۔

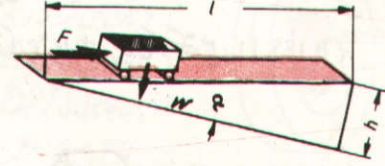

B 186, 1 ترجیحی سطح کا طریقہ استعمال جھکاؤ کا زاویہ 'F' قوت 'l' قوت کا طے شدہ فاصلہ 'w' وزن 'h' وزن کا ارتفاع۔

ترجیحی سطح کی مدد سے تھوڑی طاقت (B 186, 1) سے وزن اٹھایا جاسکتا ہے، جیسے ریمپ پر بجاری مشین کو بلوں کی مدد سے اٹھانا۔


ترجیحی سطح کے لیے قانون قدرت کے مطابق :

$$F \times l = w \times h$$

مثال : ایک وزن $w = 3000$ کلوگرام ترجیحی سطح کی مدد سے اونچائی $h = 0.6$ میٹر تک اٹھایا جائے گا۔ قوت کا طے شدہ فاصلہ $l = 9$ میٹر۔ قوت F معلوم کرنی ہے۔

$$F = \frac{w \times h}{l} = \frac{3000 \text{ kg} \times 0.6 \text{ m}}{9 \text{ m}} = 200 \times 10 = 2000 \text{ N}$$

حل : (رگڑ کا لحاظ نہیں رکھا گیا) $= 2000 \text{ N}$

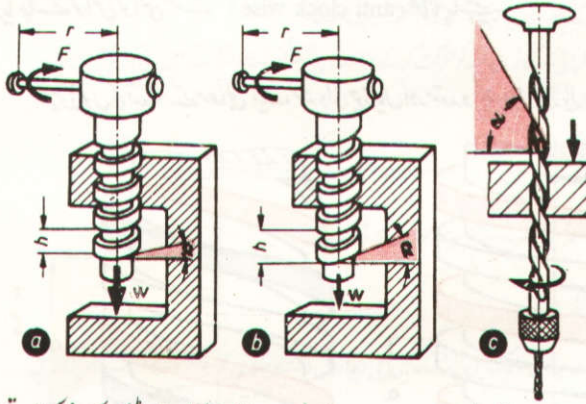

سکریو کی چوڑیاں اسی طرح سے کام کرتی ہیں جس طرح ترجیحی سطح۔ پیچ لگانے کے دوران پیچ کی چوڑی کا پہلو (flank) نٹ کی چوڑی کے پہلو پر پھسلتا ہے۔ یا اس کے برعکس شلایہ ایک پیچ کو جب ایک پرزے میں نٹ لگا ہوا ہے، میں لگایا جائے تو پکڑنے کی قوت پیدا ہوتی ہے جس کی مقدار چال کے زاویے (lead angle or angle of inclination) کے مطابق بدلتی ہے (B 186, 2)۔

پکڑ کی قوت (clamping force) تنس کی طرح معلوم کی جاسکتی (B 186, 3) ہے۔

قوت \times قوت کا طے شدہ فاصلہ = پکڑ کی

$$F \times 2 \times r \times \pi = w \times l$$

قوت \times چال (پیچ)

مثال : سکریو پریس سے ایک بٹن لگانا ہے۔ پکڑ کی قوت F معلوم کرنی ہے۔

معلوم : قوت $F = 200$ نیوٹن نصف قطر $r = 150$ ملی میٹر، چال (پیچ) $h = 2.5$ ملی میٹر۔


$$w = \frac{F \times 2 \times r \times \pi}{h} = \frac{200 \text{ N} \times 2 \times 150 \text{ mm} \times 3.14}{2.5 \text{ mm}} = 75360 \text{ N}$$

حل :

چونکہ چوڑی میں رگڑ کی وجہ سے زیاں 50 فیصد ہوتا ہے۔ اس لیے اصل پکڑ کی طاقت کی مقدار 37680 نیوٹن رہ جاتی ہے۔

5 ملی میٹر والی پیچ کے پیچ کی پکڑ کی قوت آدمی کم ہو جاتی ہے۔ تاہم اس کے بدلے میں پیچ کے ایک چکر میں

طے شدہ لمبائی کے رُخ فاصلہ 2.5 ملی میٹر والی پیچ کے پیچ سے دوگنا ہوتا ہے۔

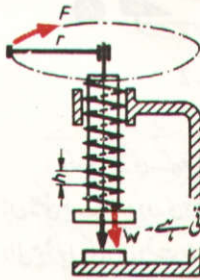

(screw press) - B 181, 3




معیاری چوڑیاں : (Standardized threads)

مندرجہ ذیل چوڑیوں کیلئے اشکال، پیمائشوں کے معیار مقرر کر دیے گئے ہیں۔
زاویائی (angular) ذوزنقہ نما (trapezoidal) (ایچی) (butress) اور گول (round) چوڑی۔


زاویائی چوڑیاں : (B 187, 1)

پکڑ کرنے والے پیچوں کی چوڑیوں کو پکڑ کرنے والی قوت زیادہ پیدا کرنی چاہیے اور کسی عمل کے دوران ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے۔ زاویائی چوڑیاں ان شرائط پر پوری اترتی ہیں اور اسی لیے پکڑنے والے پیچوں کے لیے مناسب ہوتی ہیں۔
چوڑی کے تکنیکی کراس سیکشن کی وجہ سے لچک چھوٹی ہوتی ہے جو کہ زیادہ پکڑ کرنے والی طاقت کیلئے اچھی ہوتی ہے۔ اندرونی اور بیرونی چوڑیوں کے پہلوؤں میں رگڑ مقابلاً زیادہ ہوتی ہے اور چھوٹی لچک کی وجہ سے اکثر خود کار لاک (self locking) کا کام دیتی ہے۔ اس وجہ سے گرفت کے ڈھیلا ہوجانے کا خطرہ خود بخود کم ہوجاتا ہے۔
چوڑی کی جڑ (root) پر بڑا حصہ مطلوبہ زور و طاقت زاویائی چوڑی مہیا کرتی ہے (B 187, 2) کا لمبہ اور نٹ اسی صورت میں صحیح فٹ ہوتے ہیں جبکہ مخصوص پیمائشیں صحیح ہوں۔
مندرجہ ذیل زاویائی چوڑیوں کے معیار مقرر کر دیے گئے ہیں۔ میٹرک چوڑیاں (metric thread)، ویتھ ورث چوڑی (whitworth) (fine thread) پائپ کی چوڑی (pipe thread) اور آرمڈ سٹیل پائپ کی چوڑی (armoured steel pipe thread)

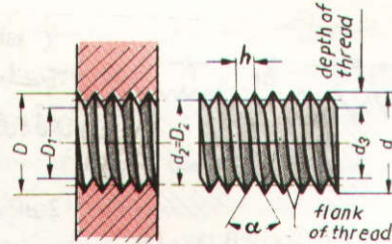


B 187, 1 - ہر ایک زاویائی چوڑی 3 اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے۔


نقطہ	سکریپ	توضیح
D	d	بیرونی قطر
D1	d1	اندرونی قطر
D2	d2	پچ قطر
a	a	چوڑی کا زاویہ
h	h	لیڈ

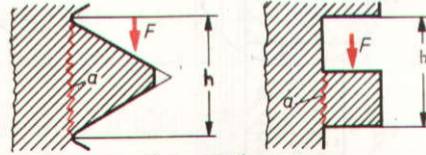

B 187, 2 - زاویائی اور میٹرک شکل کی چوڑیوں کی جڑ پر کراس سیکشن کا موازنہ۔ "F" قوت "h" کی "a" کراس سیکشن۔

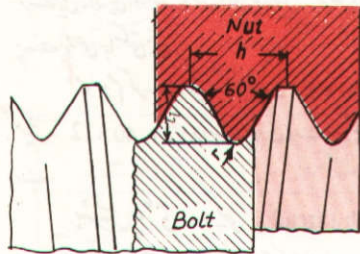

B 187, 3 - میٹرک چوڑی : چوڑی کی گہرائی : $h \times 0.6495 = t_1$
نصف قطر : $h \times 0.1082 = r$

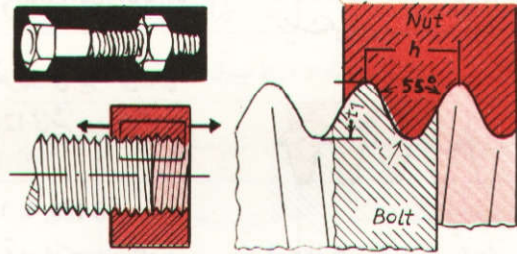


B 187, 4 - ویتھ ورث چوڑی : گہرائی : $h \times 0.64033 = t_1$
نصف قطر : $h \times 0.13733 = r$


میٹرک چوڑی (B 187, 3) کی تمام پیمائشیں ملی میٹر میں ناپی جاتی ہیں۔ چوڑی کا زاویہ 60° - چوڑی کی جڑ پر کٹاؤ (notch) کے اثر سے بچنے کیلئے گول کر دیا جاتا ہے۔ نوکس تراشی (truncated) ہوتی ہیں۔ نٹ کے اندر چوڑی کی نوکس گول کر دیتے ہیں اور جڑیں تراش دی جاتی ہیں۔
موسوم کرنے کی مثال : M 12 کا مطلب میٹرک چوڑی جس میں چوڑی کا قطر 12 ملی میٹر ہے۔
ویتھ ورث چوڑی (B 187, 4) کا نام انگریز ویتھ ورث کے نام سے منسوب ہے۔ پیمائشیں انچوں میں دی جاتی ہیں۔ چوڑی کے زاویہ کا سائز 55° ہوتا ہے۔ نوک اور جڑ گول ہوتی ہے۔ لیڈ یا لچک یعنی چال چوڑی تعداد فی انچ سے دی جاتی ہے۔ مثلاً گیارہ چوڑی فی انچ، یعنی $\frac{1}{11}$ لیڈ یا لچک۔
موسوم کرنے کی مثال : $\frac{5}{8}$ یعنی قطر $\frac{5}{8}$ انچ ہوگا۔




فائن چوڑیوں (B 188, 1) کی لیڈ اور گہرائی دستور میٹرک چوڑیوں یا وہٹ درتھ چوڑیوں

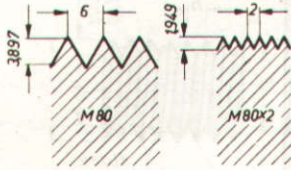


B 188, 1 : میٹریک چوڑی (M80) اور فائن میٹرک چوڑی (M80x2) کا موازنہ۔

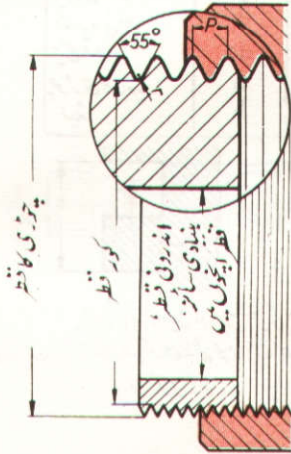


B 188, 2 : وہٹ درتھ پائپ چوڑی بنیئر کریسٹ بھیرئیس (crest clearance) کے

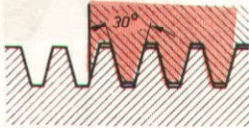

B 188, 3 : ڈورلٹھ نما چوڑی (ایچی چوڑی)۔

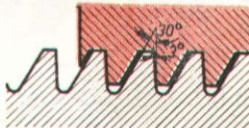

B 188, 4 : بٹریس چوڑی۔

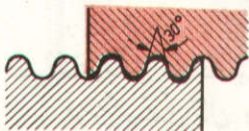

B 188, 5 : گول چوڑی۔

سے کم ہوتی ہے۔ چھوٹی لیڈ کی وجہ سے خود کار لاکنگ ایکشن (self locking action) بہتر حاصل ہوتا ہے۔ جیسے وہ چوڑیاں جوار تماشائی کاموں میں استعمال ہوں۔ پتی دیواروں والے جاب پر چوڑی کی کم گہرائی ضروری ہوتی ہے۔ فائن میٹرک چوڑیاں اور فائن وہٹ درتھ چوڑیاں بھی ہوتی ہیں۔

موسومیت کی مثالیں : $M 50 \times 2$ کے معنی فائن میٹرک چوڑی، 50 ملی میٹر قطر، اور 2 ملی میٹر پیچ۔ $W 99 \times \frac{1}{4}$ کے معنی فائن وہٹ درتھ چوڑی 99 ملی میٹر قطر، اور $\frac{1}{4}$ پیچ۔ وہٹ درتھ پائپ چوڑی (B 188, 2) پائپوں، آرمیچروں، پڈروں کو جوڑنے (fittings) اور فلنجز (flanges) میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کی شکل وہٹ درتھ چوڑی DIN 11 کی طرح ہوتی ہے۔ تاہم اس کی پیچ چھوٹی ہوتی ہے۔ بند کرنے (sealing) کے مقاصد کے لیے چوڑی پر کریسٹ کلیرنس (crest clearance) نہیں ہوتی۔ بنیادی قطر (nominal diameter) سے مراد چوڑی کا بیرونی قطر نہیں ہوتا بلکہ پائپ کے اندرونی قطر سے مراد ہوتی ہے۔ موسومیت کی مثال " R 1 سے مراد پائپ چوڑی " اس صورت میں چوڑی کا قطر 33.25 ملی

میٹر ہے۔
آرمڈ سٹیل پائپ چوڑی پر چوڑی کا زاویہ 80° ہوتا ہے۔

ڈورلٹھ نما چوڑیاں (ایچی چوڑیاں) (B 188, 3)

یہ چوڑی حرکت کرنیوالے پیچوں (سپنڈلوں) کیلئے موزوں رہتی ہے۔ چوڑی کا زاویہ 30° ہوتا ہے۔ بیرونی قطر اور کور کے قطر (core dia) میں ڈھیل (play) ہوتی ہے۔ چوڑی کے پہلو وزن یا دباؤ برداشت کرتے ہیں۔ اکثر یہ اور متعدد منہ والی چوڑیوں کے معیار مقرر کر دیے گئے ہیں۔ چوڑی کی پچائشیں چوڑی کی جڈل پر سے پڑھی جاسکتی ہیں۔

موسوم کرنے کی مثالیں : $T r 30 \times 6$ سے مراد بنیادی قطر 30 ملی میٹر، پیچ 6 ملی میٹر۔ $T r 40 \times 12$ (دوہری چوڑی) سے مراد بنیادی قطر 40 ملی میٹر، پیچ 12 ملی میٹر، دوہری چوڑی ہوتی ہے۔

بٹریس چوڑی : (یعنی saw tooth thread) (B 188, 4)

چوڑی کی شکل یکطرفہ زیادہ دباؤ کیلئے موزوں ہوتی ہے۔ مثلاً پریسوں پر تھرسٹ سپنڈل (thrust spindles) دباؤ سہارنے والا پہلو 3° ترچھا ہوتا ہے اور دوسرا پہلو 30° ترچھا ہوتا ہے۔ موسوم کرنے کی مثال : $S 50 \times 8$ سے مراد بیرونی قطر 50 ملی میٹر، اور 8 ملی میٹر پیچ ہوتی ہے۔

گول چوڑی : (یعنی knuckle thread) (B 108.5)


گول کناروں کی وجہ سے گول چوڑی کو جلدی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ والو سپنڈلوں (value spindles) ریلوے کپلنگ (railway couplings) اور نالیوں کے جوڑوں (hose connections) کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

موسوم کرنے کی مثال : $R d 50 \times \frac{1}{6}$ سے مراد بیرونی قطر 50 ملی میٹر، $\frac{1}{6}$ پیچ ہوتی ہے۔



نقص دار چوڑیاں : (Defective threads)

اگر چوڑی بہت زیادہ کساؤ سے لگے (tightly fitting)، یعنی بغیر کلیئر کے ٹوفٹ (fit) کے صحیح ہونے کا یقین نہیں کیا جاسکتا۔ پہلوؤں پر اچھی طرح مل کر چلنے والی سطح ہمیشہ فیصلہ کن ہوتی ہے۔ اس کے لیے کابلے اور نٹ کے پہلوؤں کے قطر برابر ہونے چاہئیں۔ چوڑیوں کے عام نقصان مثلاً زاویائی چوڑی میں : چوڑی کے زاویے برابر، چوڑی کی شکل ترچھی اور نابرابر ہونے (B 189.1)۔

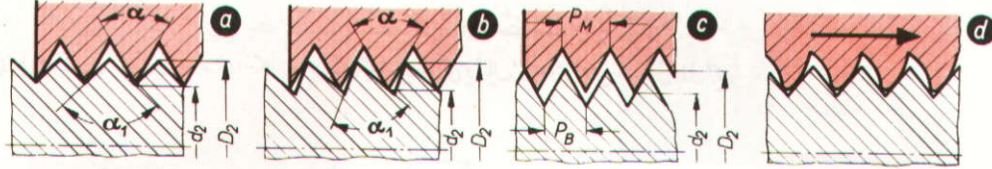

B 189.1 - نقص دار زاویائی چوڑیاں۔ (a) چوڑی کا نابرابر زاویہ۔ 'alpha' نٹ کی چوڑی کا زاویہ۔ 'alpha_1' چوڑی کی ترچھی شکل۔ 'alpha' نٹ کی چوڑی کا زاویہ۔ (b) چوڑی کی چوڑی کا زاویہ۔ 'alpha' نٹ کی چوڑی کا زاویہ۔ 'alpha_1' چوڑی کی ترچھی شکل۔ (c) نابرابر چوڑی یا لیڈ۔ نٹ کی پیچ P_M۔ چوڑی کی پیچ P_B۔ (d) اندرونی چوڑی کی پیچ کی بجائے بیرونی شکل سبب پیچ کی چوڑی کا زاویہ بہت بڑا ہو۔

چوڑیوں کی فٹس : (Fits of threads)

جدید پیداواری طریقہ میں چوڑی دار پرنزوں کو ایک دوسرے کی جگہوں پر ٹھیک لگنا چاہیے یعنی تبدیل ہونا چاہیے۔ کئی کرتے وقت ان کے ملاپ والے پہلو آپس میں ٹھیک ٹھیک نہیں۔ پیمائشی حدود (زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم پیمائش) چوڑی کی گنجائشی حدود کی قسموں کے لحاظ سے بیرونی کور کے قطر (core dia) اور پہلو کی قطر کے لیے پیچوں کی درستی اور معیار کا ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اس لیے مختلف درجوں کے معیار رکھے جاتے ہیں۔

گریڈ فائن (Grade fine) (f) جیسے پیمائش کرنے والی سپنڈلوں کے لیے

گریڈ درمیانہ (Grade medium) (m) جیسے عام حرکت کرنے والی سپنڈلوں کے لیے

گریڈ کورس (Grade coarse) (g) جیسے پچھڑنے والے پیچوں کے لیے


گریڈ کا نشان چوڑی کی قسم کے نام کے بعد لکھا جاتا ہے۔

گریڈ موسوم کرنے کی مثالیں : M 20 g سے مراد میٹرک چوڑی، بیرونی قطر 20 ملی میٹر، گریڈ کورس۔ M 8 f سے مراد میٹرک چوڑی 8 ملی میٹر، گریڈ فائن، میٹرم گریڈ کے لیے گریڈ کا نشان دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

نوٹ : فائن چوڑیوں کا گریڈ فائن سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔

چوڑیاں بنانا : (Manufacture of Threads)

چوڑیاں مختلف طریقوں سے بنائی جاتی ہیں جیسے نوس (tap)، ڈائیوں اور ڈائی ٹنگوں (dies & diestock) کی مدد سے، ہاتھ سے یا چوڑی کاٹنے والے ٹول کے ساتھ خراچ، ٹانگ مشین سے، گرائنڈنگ اور رولنگ (rolling) سے۔ چوڑیاں اکثر دباؤ (pressing) یا ڈھلانی (مثلاً ڈائی کا ٹانگ) سے بھی بنائی جاسکتی ہیں۔ بنانے کے طریقے کا انتخاب چوڑی کی تعداد اور مطلوبہ درستی اور سطحی معیار پر منحصر ہوتا ہے۔

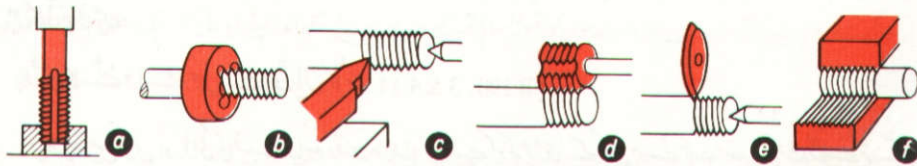

B 189.2 - چوڑیاں بنانے کے مختلف طریقے۔ (a) مثالیں۔ (b) موس سے چوڑی کاٹنا۔ (c) ڈائی سے چوڑی کاٹنا۔ (d) چوڑی کاٹنے والے ٹول سے چوڑی کاٹنا۔ (e) چوڑی کاٹنا۔ (f) رولنگ سے چوڑی کاٹنا۔




خرا د مشین پر چوڑی کاٹنے کے عوامل : (Threading operations on the turning lathe)

خرا د پر چوڑیاں موس، ڈائیوں یا چوڑی کاٹنے والے ٹولوں کے ساتھ کاٹی جاتی ہیں۔ دراصل چوڑی کی کٹائی کا عمل خرا د نے کے دیگر عوامل کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔


موس اور ڈائیوں سے چوڑیاں کاٹنا (B 190, 1 & 2) آسان اور سستا رہتا ہے۔ یہ طریقہ عام طور پر زاویائی چوڑیاں کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

موس جو کٹائی کے اصول پر بنے ہوئے ہیں، کے ساتھ چوڑیاں کاٹنے سے میڈیم گریڈ کی چوڑیاں کٹتی ہیں۔ گرائینڈنگ کے طریقوں سے فائن گریڈ حاصل ہوتا ہے۔ کبھی کبھار دوسری اشکال کی چوڑیاں بھی، جیسے ایچی چوڑیاں، مخصوص موس سے کاٹی جاتی ہیں۔

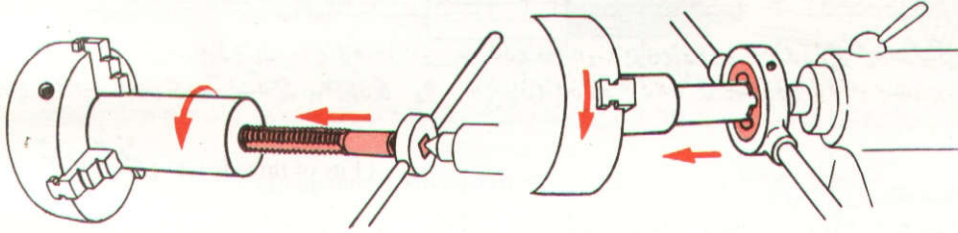

B 190, 1 - موس سے اندرونی چوڑیاں کاٹنا۔

B 190, 2 - چوڑیاں کاٹنے کی ڈائی سے بیرونی چوڑیاں کاٹنا

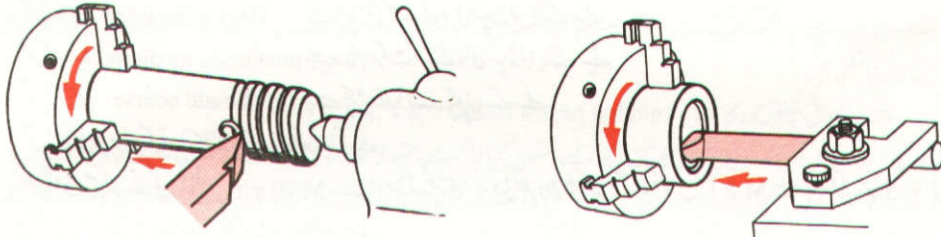

B 190, 3 - چوڑی کاٹنے کے ٹول سے بیرونی چوڑیاں کاٹنا

B 190, 4 - چوڑی کاٹنے کے ٹول سے اندرونی چوڑیاں کاٹنا

میں حرکت (main motion) جب سرانجام دیتی ہے۔ چوڑی کے ترچھے پن سے بچنے کے لیے ٹیل سٹاک سپنڈل سلیو (tail stock spindle sleeve) سے موس یا ڈائی کی رہبری کی جاتی ہے۔

رف کیے گئے سوراخ کے اندر موس اپنے آپ کی خود ہی گرفت کر لیتا ہے اور پھر چوڑی کاٹتا ہے۔
ڈائی جو چوڑی کاٹنے کی ڈائی بھی کہلاتی ہے۔ مشین شدہ کا بلے پر گرفت کرنے کے بعد چوڑی کاٹتی ہے۔ M 16 یا 8/8 سائز تک کی چوڑیاں ایسے ہی عمل میں کاٹی جاتی ہیں۔

چوڑی کاٹنے والے ٹول سے چوڑیاں کاٹنا : (B 190, 3 & 4)

اس طریقے میں موس اور ڈائی کی نسبت زیادہ وقت صرف ہوتا ہے کیونکہ چوڑی کے مکمل ہونے تک متعدد بار کٹ لگانے پڑتے ہیں لیکن اس طریقے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف پیمائشوں اور اشکال کی چوڑیاں بہت زیادہ درستی کے ساتھ بنائی جاسکتی ہیں مثلاً ایچی، ٹریس وغیرہ۔ مطلوبہ چوڑی کے حصول کی خاطر چوڑی کاٹنے والے ٹول کو لیڈ سکرپ سے مثبت فیڈ ملنی چاہیے۔




خرا د مشین پر موس اور ڈائی سے چوڑی کاٹنے کے عوامل :


(Threading operations on the turning lathe with taps and dies)

مثال :

ورک آرڈر : بیرنگ بولٹ بنانا۔ (B 191, 2)

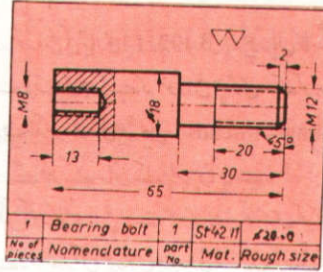


B 191, 2 - ورکشاپ ڈرامینٹ

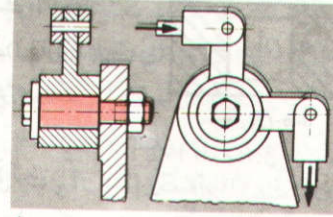

B 191, 1 - بیرنگ بولٹ (bearing bolt) کے استعمال کی مثال

ترتیب عمل :

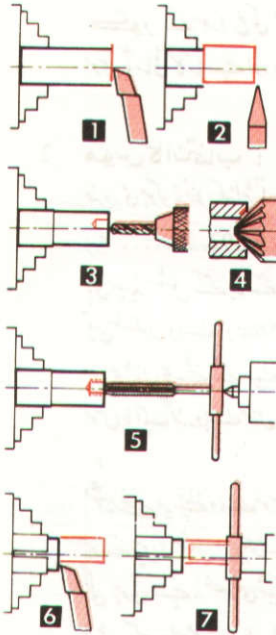

ٹولز	عمل
3 انگلی والا چمک ، بنی ٹول	1 جاب کو پھٹانا اور مطلوبہ لمبائی تک خرا دنا۔
سیدھا شستی کٹائی والا ٹول	2 18 # تنک کھردرا اور شستی خرا دنا
ٹوٹھیٹ ڈرل 6.75 N HSS	3 67 # کور سوراخ کرنا۔
کاؤنٹر سنک 90° والا	4 کور سوراخ کی پیفنگ رینگ کرنا
M 8 موس مکمل سیٹ I, II, III اور ٹیپ رینج	5 M 8 کا موس چلانا
سیدھا شستی کٹائی والا ٹول اور بنی ٹول۔	6 جاب دوبارہ پھٹانا اور M12 کے لیے خرا دنا
ڈائی بمع ڈائی شاگ ہولڈر اور کولٹ۔ (collet)	7 بیرونی چوڑی M 12 کاٹنا۔

ناپنے اور جانچنے کے آلات : وزیٹ کیلیپر، گہرائی گیج، چوڑی پگ گیج، چوڑی رینگ گیج۔

اندرونی چوڑی M 8 کاٹنا :

کور سوراخ کرنا : کور کا قطر 6.376 ملی میٹر ہوتا ہے۔ باہری دار اُبھار کی وجہ سے کور سوراخ 6.7 ملی میٹر کرنا چاہیے (T 193, 1)۔

موس کا انتخاب : چوڑی سوراخ کے آخری کنارے تک کاٹنی ہوتی ہے۔ اس لیے ٹیپ نمبر 1، 2 اور 3 درکار ہوں گے۔

چوڑی کی کٹائی کرنا : موس نمبر 1 کے ساتھ ہاتھ سے کچھ پیکروں تک کٹائی کرنے کے بعد مشین پر کام کرتے ہیں۔ سلیو کو موس کی فیڈ کے عین مطابق باقاعدگی سے چلایا جائے گا۔ بعد میں چلنے والے موس کو تھوڑا سا ہاتھ کے ذریعے سوراخ کے اندر چھنسا یا جائیگا۔ چکنا ہٹ بکثرت استعمال کرتے جائیں۔

بیرونی چوڑی M 12 کاٹنا :

کابلہ تیار کرنا : کابلے کا چوڑی دار حصہ باہری دار اُبھار کی وجہ سے تقریباً 11.85 # خرا د جائے گا۔


ڈائی کا انتخاب : M 12 کی ڈائی درکار ہوگی۔

چوڑی کی کٹائی کرنا : چوڑی کے پہلے چند پیکروں کو ہاتھ سے ڈائی گھما کر کاٹا جائے گا۔ اس کے بعد مشین پر صحیح پیکروں کی تعداد باندھ کر کام کرتے ہیں۔ سلیو کو باقاعدگی سے صحیح کیا جائے گا۔ چکنا ہٹ بکثرت استعمال کریں۔




موس اور ڈائیں کے ساتھ چوڑیاں کاٹنے کے متعلق نقاط : (Hints for thread cutting with taps and dies)


اندرونی چوڑی :

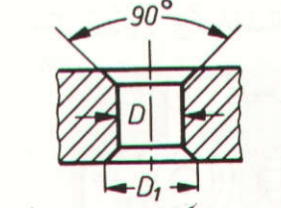


B 192, 1 - کور سواش (core hole) کی تیاری۔ کور قطر D، چوڑی کا بیرونی قطر D1

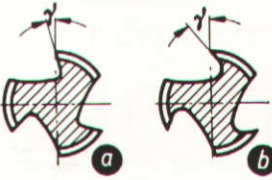

B 192, 2 - موس کے آئینی ب سٹیل کیلئے: نیپیل کوہنڈل (a) سٹیل کیلئے: (b) مٹی، حائل کیلئے: (c)

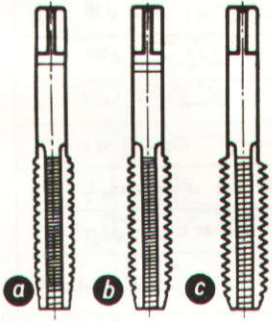

B 192, 3 - دستی موس کا سلسلہ۔ نمبر I (a)، نمبر II (b)، نمبر III (c)

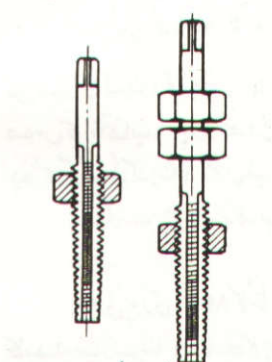

B 192, 4 - (بائیں): مشین پر چلنے والے موس (machine screw tap) مشینوں پر چک میں چکڑے کیلئے۔

B 192, 5 - (دائیں): ڈائیں کیلئے موس (سوراخوں میں آپار چوڑیوں کی کٹائی کے لیے)

1 کور سوراخ کی تیاری (B 192, 1) - چوڑیاں کاٹنے کے آغاز میں باہری دار ابھار بنتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ سوراخ چوڑی کے کور کے قطر (core dia) سے بڑا کیا جائے (T 193, 1)۔ صرف بند کرنے والی چوڑیوں (sealing threads) کی کٹائی کے لیے کور کا سوراخ چوڑی کے کور کے قطر کے سائز کے برابر ہونا چاہیے۔ اگر کور کا سوراخ بہت چھوٹا ہو، تو موس کو کٹائی زیادہ کرنی پڑتی ہے اور وہ باسانی ٹوٹ جاتا ہے۔ مزید برآں چوڑیوں پر بیرونی خراشیں پڑ جاتی ہیں۔ اگر کور کا سوراخ بہت بڑا ہوگا تو چوڑیوں کے ابھار کی مکمل کٹائی نہیں ہوگی اور طاقت لگاتے پر چوڑیاں ٹوٹ سکتی ہیں۔ کور کے سوراخ کی 90° کے کاؤنٹر سنک سے کاؤنٹر سنک کی جاتی ہے۔ اس طرح موس باسانی کاٹتا ہے اور باہری دار ابھار سے بچت ہو جاتی ہے۔

2 موس کا انتخاب : اس کے لیے جاب کا میٹیریل، مزید برآں چوڑی کی شکل اور لمبائی جو کٹائی ضروری ہو کو مدنظر رکھنا پڑتا ہے۔

(B 192, 2 5) عام نلوانائی چوڑیوں کے لیے موس معیاری ہوتے ہیں اور ٹول سٹیل یا ہائی سپیڈ سٹیل کے بنائے جاتے ہیں۔

تین سلسلوں والے (set of three) موس بند سوراخوں اور گہرے سوراخوں میں چوڑیاں کاٹنے کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ عام آر پار سوراخوں میں چوڑیاں اکثر دو سلسلوں والے موس یا ایک گزروالے موس (single pass tap) کی مدد سے کاٹی جاتی ہیں۔

مشین پر چلنے والے موس (B 192, 4) - دو کے سلسلے میں یا ایک گزروالے موس میں دستی ہوتے ہیں۔ مشین میں پکڑنے کے لیے ان کی ہیلن نمائینک کے ساتھ مرلے نمائینک (tang) لگی ہوتی ہے۔ خصوصی شینک والے موس بھی ہوتے ہیں۔

نٹ کے لیے موس (B 192, 5) ایک گزروالے موس ہوتے ہیں اور ایک ہی کٹ میں چھوٹی چوڑیاں کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

مشین ماسٹر موس (machine master taps) ڈائی ہیڈ کی چوڑی کاٹنے کی ڈائیاں کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

3 چوڑیاں کاٹنا : ناقص چوڑیاں مثلاً چوڑی کے ترچھے چکر، کھروری اور خراش دار پہلو، غیر موزوں عوامل کی وجہ سے بنتے ہیں۔

(a) موس تیز ہونے چاہئیں ورنہ چوڑی کے پہلو کھرورے اور خراش دار بنتے ہیں۔

(b) ترچھی چوڑیوں سے بچنے کے لیے جاب کو ہم مرکز چلنا چاہیے۔

(c) دستی سلسلہ دار موس بالترتیب استعمال کرنے چاہئیں۔

(d) موزوں چکنا ہٹی مادے استعمال کرنے سے گرٹ کم ہو جاتی ہے اور چوڑی کے پہلو صاف کٹتے ہیں۔




بیرونی چوڑیاں :

1 : کابلہ تیار کرنا : (B 193, 1)۔

باری دار ابھار کے پیدا ہونے کی وجہ سے کابلے کا قطر تقریباً لید کا $\frac{1}{10}$ حصہ چوڑی کے بیرونی قطر سے بتلا خرا دا جائیگا۔ کناے کو شیفر کرنے سے پہلا کٹ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کابلے کا قطر بہت بڑا ہو، تو اس سے چوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔

2 : چوڑی کاٹنے کی ڈائی کا انتخاب : (B 193, 2 & 3)۔

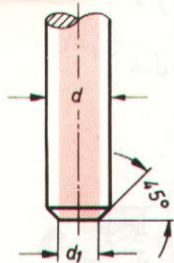


B 193, 1 - کابلے کی تیاری

اوپر چوڑی کا بیرونی قطر S اور $\frac{1}{8}$ سے کابلے کا قطر d1۔

کٹنے والی چوڑی کا سائز محدود ہوتا ہے۔ میٹک چوڑی 30 ملی میٹر تک، وہٹ ورتھ چوڑی $\frac{1}{4}$ تک۔ M 16 اور S سے بڑی چوڑیاں ٹپر ڈائیں (taper dies) سے کاٹی جائیں گی۔ بصورت دیگر کاٹی ہوئی کترن کی مقدار زیادہ ہوگی اور چوڑیاں ٹوٹ جائیں گی۔ چوڑیاں کاٹنے کی ڈائیاں معیاری ہوتی ہیں اور عموماً ٹول سٹیل یا ہائی سپیڈ سٹیل سے بنائی جاتی ہیں۔

3 : چوڑی کی کٹائی کرنا :

- ڈائی کا فیس (face of die) کو لٹ یا ڈائی ہولڈر میں صحیح بیٹھنا چاہیے اور جاب کو ہم مرکز چلنا چاہیے۔ چوڑی کی ڈائی سیدھی چلائی چاہیے ورنہ چوڑی بیضوی ہو جائے گی۔
- کند ڈائیاں کھردری اور ٹوٹے ہوئے پہلو بناتی ہیں۔
- کترن کے اخراج کے سوراخ میں کترن چھننے سے چوڑی کے پہلو خراب ہو جاتے ہیں۔
- چکنا ہٹی مادہ صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے۔

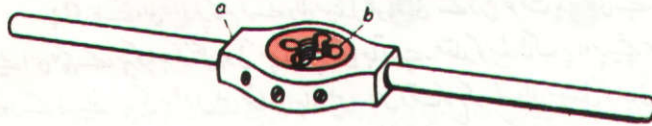

B 193, 3 - ڈائی سے ڈائی ہولڈر (a) ڈائی ہولڈر (b) ڈائی۔



B 193, 2 - چوڑی کاٹنے کی ڈائی۔

DIN 336 - T 193, 1 کے مطابق چوڑی کے کور سوراخوں کے لیے ماس کا قطر۔

میٹرک کے چوڑے :

چوڑی	M27	M24	M22	M20	M18	M16	M14	M12	M10	M8	M6	M5	M4	M3.5	M3
سٹیل کیلے چوڑی کا سوراخ	23.75	20.75	19.25	17.25	15.25	13.75	11.75	10	8.4	6.7	5	4.2	3.3	2.9	2.5
دیگی لوہا - پٹیل	23.5	20.5	19	17	15	13.5	11.5	9.9	8.2	6.5	4.8	4.1	3.2	2.8	2.4

وہٹ ورتھ چوڑے :

چوڑی	2"	1 3/4	1 5/8	1 1/2	1 3/8	1 1/4	1 1/8	1"	7/8	3/4	5/8	1/2	3/8	5/16	1/4
سٹیل کیلے چوڑی کا سوراخ	44.5	39	35.5	33.5	30.5	27.75	24.75	22	19.25	16.5	13.5	10.5	7.9	6.5	5.1
دیگی لوہا - پٹیل	44	38.5	35	33	30	27.5	24.5	21.75	19	16.25	13.25	10.25	7.7	6.4	5

T 193, 2 - چوڑی کاٹنے کے لیے چکنا ہٹی مادے

مائلڈ سٹیل	کنگ آئل یا مدنی تیل
بھرتی سٹیل	کنگ آئل یا مدنی تیل یا تار پیس، مٹی کا تیل۔
دیگی لوہا	نٹک یا بہت کثرت سے تیل
پٹیل کا نسی	مدنی تیل یا کنگ آئل
ایلمینیم کے بھرت	ٹھنڈا کرنے والا تیل، کنگ تیل یا مٹی کا تیل۔

T 193, 3 - چوڑیاں کاٹنے کے لیے کٹائی کی رفتاروں کی حوالہ جاتی قیمتیں - میٹرنی منٹ میں

میٹریل	چوڑی کاٹنے کا فٹل	ٹول سٹیل	ہائی سپیڈ سٹیل
مائلڈ سٹیل	5	12	
بھرتی سٹیل	-	6	
دیگی لوہا	5	9	
پٹیل	10	15	
بھرتی ایلمینیم	16	25	



(Thread cutting on the

turning lathe with threading tools)

خراہ پر چوڑی کاٹنے والے ٹولز سے چوڑی کاٹنا :


چوڑی کاٹنے کے لیے چوڑی کاٹنے والی خراہ یا اینجن خراہ استعمال کی جاسکتی ہے۔

1. B 194. 1 لمبائی کے رخ حرکت پذیر کام کرنے والی سپنڈل

کے ساتھ چوڑی کاٹنے والی خراہ چوڑیاں کاٹنا (a) رہبر

(b) - (leader) مقلد (c) - (follower) جاب (d)

چوڑی کاٹنے کا ٹول (e) سلائیڈ (f) مقلد کو الگ کیا ہوا۔

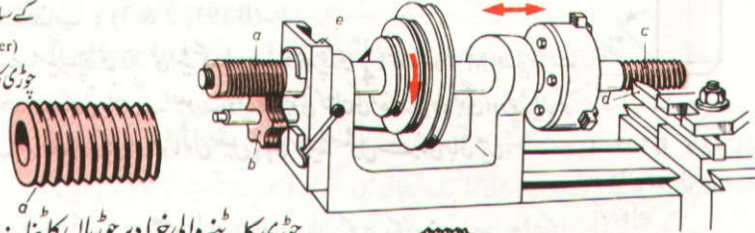

چوڑی کاٹنے والی خراہ پر چوڑیاں کاٹنا : (B 194, 1)

عام طور پر چھوٹی خراہ مشین یعنی دقیق خراہ مشین (precision lathe machine)

چوڑی کاٹنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ فیڈ کے لیے رہبر اور مقلد درکار ہوتے ہیں۔ ہر

رہبر پر بیرونی چوڑی ہوتی ہے۔ ہر چوڑی کاٹنے کے لیے ایک خاص پیچ درکار ہوتی ہے

مقلد پر مختلف پیچوں والے متعدد قسطے ہوتے ہیں۔

چوڑی کاٹنے والی خراہ پر کام کرنے والی سپنڈل عموماً لمبائی کے رخ حرکت پذیر ہوتی ہے۔ چوڑی کاٹنے کی خاطر مثلاً 1 ملی میٹر کی پیچ والی چوڑی کے

لیے اسی پیچ کے رہبر کو باہر کو نکلی ہوئی سپنڈل پر لگایا جاتا ہے۔ مقلد کو ہیڈ شاک پر اوپر نیچے ہوسکنے والے سلائیڈ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ مقلد کی چوڑیاں

لیور کے ذریعے رہبر کی چوڑیوں میں بٹھا دی جاتی ہیں۔ اس وقت کام کرنے والی سپنڈل کو لمبائی کے رخ حرکت کرنے کے لیے کھول (released)

دیتے ہیں۔ چوڑی کی کٹائی کے لیے کام کرنے والی سپنڈل گردش حرکت کے علاوہ رہبر کی پیچ کے مطابق فیڈ کی حرکت سرانجام دیتی ہے۔ بالکل اسی

طرح سے جس طرح سے ایک کابلرٹ کے اندر حرکت کرتا ہے۔ چوڑی کاٹنے والے ساکن ٹول کے ساتھ جاب گھومتے ہوئے آگے کی سمت

حرکت کرتا ہے جس پر چوڑیاں کٹتی ہیں۔

چوڑیوں کی کٹائی کے دوران رہبر اور مقلد ٹ آپس میں ملے رہتے ہیں۔ کام کرنے والی سپنڈل کو آگے اور پیچھے کی حرکت سیدھی سمت اور اُلٹی

سمت میں گھمانے سے دی جاتی ہے اور ہر ایک حرکت پر ٹول کو کٹائی کی گہرائی کے مطابق آگے بڑھا دیتے ہیں۔ سپنڈل کی واپسی حرکت سے پہلے

ٹول کو کٹائی کی حالت سے ہٹالینا چاہیے۔ ایک دھار والے چوڑی کاٹنے کے ٹول کی بجائے عموماً متعدد کٹائی کی دھار والے ٹول (thread chaser)

استعمال کیے جاتے ہیں (صفحہ 195)۔


لمبائی کے رخ حرکت پذیر کام کرنے والی سپنڈل کی چوڑی کاٹنے والی خراہ مشین پر ایسے چوڑی دار پرزے بنائے جاتے ہیں جو چکوں میں آسانی

پکڑے جاسکیں۔ سنڈروں کے درمیان پکڑنے کے لیے ایک سپرنگ والی ٹیل شاک درکار ہوتی ہے۔ جس کی سلیو جاب پر سپرنگ کا دباؤ ڈالتی ہے۔

چوڑیاں کاٹنے والی ایسی خراہ مشین بھی ہوتی ہیں جن پر چوڑی کاٹنے والی بالائی معلق ایڈجسٹنگ لگی ہوتی ہیں (B 194, 2)۔ ان پر کام کرنے والی

سپنڈل لمبائی کے رخ حرکت نہیں کرتی ہے۔ ایک بازو نما لیور پر چوڑی کاٹنے کا ٹول یا متعدد

کٹائی کی دھار والا ٹول لگتا ہے۔ رہبر اور مقلد سے فیڈ بازو کو منتقل ہوتی ہے۔

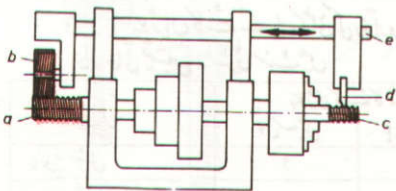

2. B 194. 2 چوڑی کاٹنے والی بالائی معلق ایڈجسٹنگ والی چوڑی کاٹنے کی

خراہ مشین پر چوڑیاں کاٹنا (a) رہبر (b) - (leader) مقلد (c) جاب (d)

چوڑی کاٹنے کا ٹول (e) بازو (arm)

چوڑی کاٹنے کے ٹول والے بازو کو چول پر گھما کر کٹائی پر لگاسکتے ہیں۔ بالائی معلق

ایڈجسٹنگ اکثر ٹرٹ (turret) یا کیپسٹن (capstan) خراہوں پر لگی ہوتی ہے۔


(صفحہ B 203, 1)




چوڑیاں کاٹنے کے ٹولز : (Threading tools)

چوڑیاں کاٹنے والے ٹول، اشکال کاٹنے والے ٹول یا گولائیاں کاٹنے والے ٹول ہوتے ہیں۔ جن کی شکل مطلوبہ چوڑی کی شکل کے عین مطابق ہوتی ہے۔ (B 195, 1 . . . 3)

زاویائی چوڑیاں بناتے وقت یہ بات مد نظر رکھنی ضروری ہوتی ہے کہ چوڑی کی جڑ کی گولائیاں ہر پہلو کے لیے مختلف سائز کی ہوتی ہیں۔

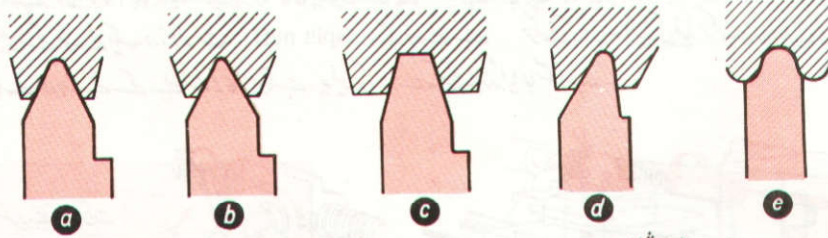


B 195, 1 - چوڑی کاٹنے کے ٹول کی شکلیں۔ (a) وہٹ ورثہ چوڑی۔ (b) میٹرک چوڑی۔ (c) ایچی چوڑی۔ (d) بریس چوڑی۔ (e) گول چوڑی۔

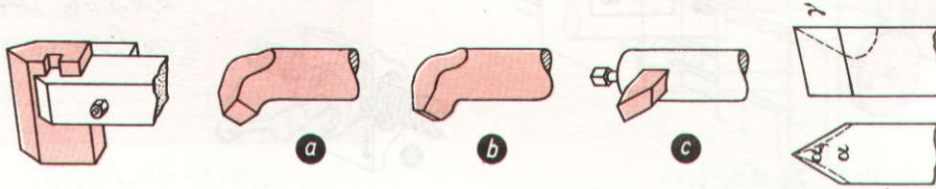

B 195, 2 (بائیں): زاویائی چوڑی کاٹنے کا ٹول۔
B 195, 3 (دایاں): اندرونی زاویائی چوڑیاں کاٹنے کے ٹول۔ (a) اندرونی زاویائی چوڑی کا ٹول۔ (b) اندرونی ایچی چوڑی کا ٹول۔ (c) ٹول ہیٹ (tool bit) والی بورنگ سلاخ۔
B 195, 4 (دائیں): ریک اینگل کی اندر کی طرف زیادہ گرائنڈنگ کرنے سے چوڑی ہوتی شکل کٹی ہے۔ (a) ٹول کی صحیح شکل۔ (b) ریک اینگل غلط ہونے کی وجہ سے ٹول کی بگڑی ہوئی شکل۔

چوڑی کاٹنے والے ٹول کی دھار کو چوڑی کے مطابق گول ہونا چاہیے۔ درست چوڑیاں چوڑی کی شکل والے ٹول (thread form tool) سے کاٹی جاتی ہیں۔ جو ٹول بنانے والی فیکٹریاں بناتی ہیں۔


چوڑیاں کاٹنے والے ٹول پر ریک اینگل نہیں ہوتا ورنہ چوڑی کی بگڑی ہوئی شکل بنے گی۔ (B 195, 4)
متعدد منہ والے چوڑی کاٹنے کے ٹول (thread chaser) (B 195, 5)
کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ متعدد چوڑیاں بیک وقت کٹتی ہیں جس کی وجہ سے چوڑیاں کاٹنے میں وقت کم خرچ ہوتا ہے۔

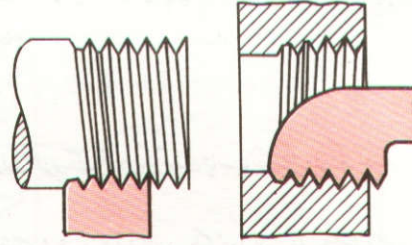

B 195, 5 - متعدد منہ والا چوڑی کاٹنے کا ٹول۔ (thread chaser)

چوڑی کا ٹول باندھتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ٹول کی کٹائی کی دھار جاب کے مرکز کے برابر اونچی ہو۔ جاب کو مرکز سے اونچا یا نیچا باندھنے سے چوڑی کی شکل تبدیل ہو جائے گی۔ چوڑی کے ترچھا کٹنے سے بچنے کے لیے ایک گینچ ٹول کی سیدھ کی درستی کیلئے استعمال ہوتی ہے (B 195, 6)۔

اگر چوڑی بہت زیادہ درستی طلب ہو تو خوردبین (microscope) سے ٹول کو صحیح کرنا پڑتا ہے۔ اس صورت میں ٹول کی سیدھ کو ترچھے پیمانے (cross scale) کے مطابق درست کیا جائے گا جو کہ آلے کے بصری عدسہ (eye piece) میں نظر آتا ہے۔

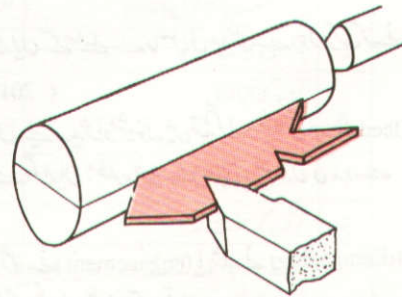


B 195, 6 - گینچ کی مدد سے چوڑی کاٹنے والے ٹول کو باندھنا۔



خراد پر چوڑیاں کاٹنا : (Thread cutting on the lathe)

لیڈ سکریو (lead screw) اور درز وارنٹ (half nut) کا کام -
چوڑی کاٹنے کے لیے چوڑی کاٹنے والوں کو کمپاؤنڈ سلائیڈ پر لگی ہوئی ٹول اڈی میں کسا جاتا ہے اور لیڈ سکریو سے چلا جاتا ہے۔ جب اس کے ساتھ لمبائی کے رخ حرکت کرتا ہے (B 196, 1) لیڈ سکریو پر عموماً ایک ہی چوڑیاں ہوتی ہیں اور کام کی سپنڈل سے گریپس کی وساطت سے کوئی حرکت کرتا ہے۔ گریپس کے ڈھکنے میں لگے ہوئے ایک درز وارنٹ (split nut) کے ذریعے سے حرکت کو ٹول سلائیڈ کی فیڈ حرکت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ فیڈ کی حرکت کو لگانے اور ہٹانے کے لیے نٹ کو کھولا جاتا ہے۔ یہ لیور کی مدد سے کھولا یا بند کیا جاسکتا ہے۔

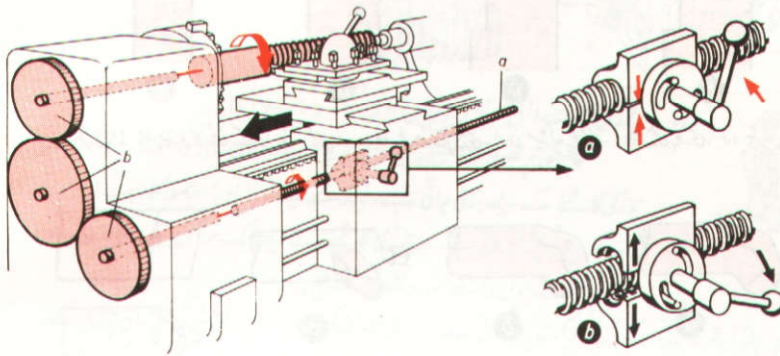

B 196, 1 - لیڈ سکریو سے فیڈ حرکت
کا پید ہونا - (a) لیڈ سکریو (b) تبدیل پذیر
گراریوں کا سلسلہ (a) درز وارنٹ بند
حالت میں - (b) درز وارنٹ کھلی حالت
میں۔

لیڈ سکریو خردانے کے عام عوامل میں فیڈ لگانے کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس صورت میں مسلسل استعمال سے یہ بہت زیادہ گھس جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ درست چوڑیاں کاٹنے کے لیے موزوں نہیں رہتا۔

اگر چوڑیاں کاٹنے کے لیے فیڈ شافٹ استعمال کی جائے (لمبائی کے رخ خردانے کے دوران فیڈ سے جب پر چوڑی نما جھریاں بنتی ہیں) تو چوڑی کی پیچ درست نہیں رہتی کیونکہ ڈھکنے (apron) کے اندر کی گارایاں اکثر گھسی ہوئی ہوتی ہیں۔

اصول : چوڑیاں صرف لیڈ سکریو سے کاٹیں۔

فیڈ شافٹ سے صرف ٹرننگ اور فیڈنگ کریں۔

تبدیل پذیر گارایوں اور فیڈ کی میکا کی کا طریقہ کار چوڑی کی مطلوبہ پیچ کاٹنے کے لیے لیڈ سکریو کے چکروں کی تعداد جب کے چکروں کی تعداد کے خاص تناسب میں ہونی چاہیے۔

ایک 6 ملی میٹر پیچ والی چوڑی کاٹنے کے لیے جب کے ایک چکر میں ٹول سلائیڈ کو لمبائی کے رخ 6 ملی میٹر فاصلہ طے کرنا چاہیے۔ ایک لیڈ سکریو جس کی لیڈ 6 ملی میٹر ہو ایک چکر میں اتنا ہی فاصلہ طے کرتا ہے۔ ایک 3 ملی میٹر پیچ والی چوڑی کے لیے جب کے ایک مکمل چکر میں لیڈ سکریو کا آدھا چکر ضروری ہوگا۔ (بشرطیکہ لیڈ سکریو کی پیچ 6 ملی میٹر ہو۔)

لیڈ سکریو اور جب کی رفتار کی مطلوبہ نسبت (ratio) باہم تبدیل پذیر گارایوں کے سلسلے سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ چونکہ حرکت کرنے والی یا کام کرنے والی سپنڈل اور لیڈ سکریو کے درمیان لگائی جاتی ہیں۔ (تجربہ کے لیے صفحہ 201)

مختلف چوڑیاں کاٹنے کے لیے گارایاں تبدیل کرنے میں کافی وقت صرف ہوتا ہے۔ اس لیے جدید خردا مشینوں میں فیڈ گزاری میکا کی (feed gear mechanism) لگایا جاتا ہے۔ (صفحہ 24) خردا مشین پر یہی لگی ہوئی جدول کی مدد سے، گارایاں، مطلوبہ پیچ کے مطابق، لیوروں کی مدد سے تبدیل کی جاسکتی ہیں۔


سمت پلٹ گزاری : (reversing gear) (صفحہ 24) لیڈ سکریو کو لگانے (engagement) یا ہٹانے (disengaging) اور اس کی کوئی حرکت کی سمت پلٹنے میں مدد دیتا ہے۔ جیسے دائیں ہاتھ کی چوڑی یا بائیں ہاتھ کی چوڑی کاٹنے کے وقت۔




چوڑی کاٹنے والے ٹولز سے بیرونی چوڑیاں کاٹنا

(Cutting of male threads with the threading tools)

مثال :
ورک آرڈر : کھینچنے والے آلے کے لیے مسدس ہیڈ والا پیچ (B 197, 1) بنانا مقصود ہے (اندرونی چوڑیاں بنانے کے لیے صفحہ 199 دیکھیے)
کھینچنے والے آلے یا پلر (B 197, 2) کی مدد سے لیش، بال بیرنگ وغیرہ شافٹوں پر سے اتاری جاسکتی ہیں۔ پیچ کی چھوٹی پیچ سے کافی حد تک دباؤ پیدا کیا جاسکتا ہے۔

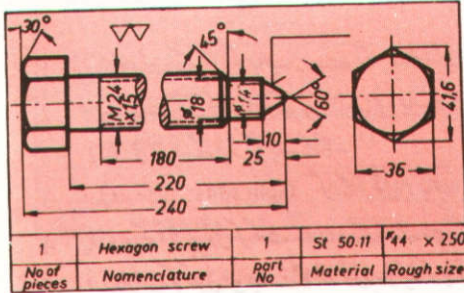


B 197.1 - ورکشاپ ڈرائیونگ

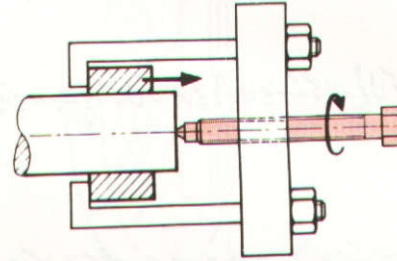

B 197, 2 - کھینچنے والا آلہ (پلر)

ترتیب عمل :

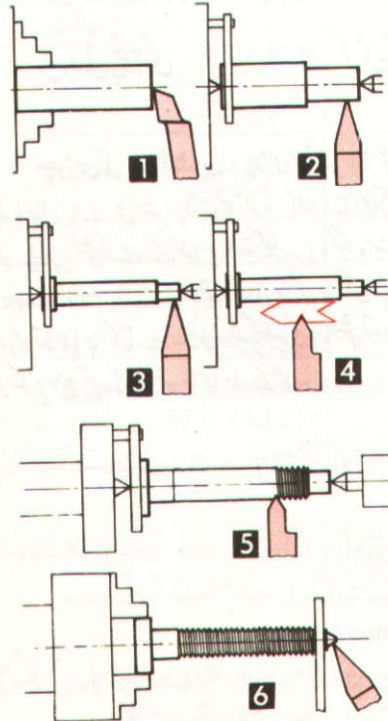


نمبر	عمل
1	جانب کی مہک صاف کرنا اور مرکز کو خراب دانا
2	مرکزوں کے درمیان پھلانا۔ ہیڈ کے قطر کو کھردرا اور ختمی خراب دانا۔
3	چوڑیوں والے حصے کو 24 تک کھردرا کھردری کٹائی کا ٹول ختمی کٹائی کا ٹول
4	پچوڑی کاٹنے کیلئے خراب کو تیار کرنا اور پچوڑی کاٹنے کا ٹول اور پچوڑی کی گچ۔
5	پچوڑیاں کاٹنا
6	ٹوک کو خراب دانا
7	مسدس کی ملنگ کرنا
8	ٹوک کو سخت کرنا

ناپنے اور جانچنے کے آلات : ورنیر کیلیپر اور مائیکرو میٹر، گرائیڈنگ کی گچ، سکریو پیچ، پچوڑی کا مائیکرو میٹر یا پچوڑی دار رنگ گچ۔



بیرونی چوڑی M 24 × 1.5 بنانا (Manufacture of external thread M 24 × 1.5)

اگر مطلوبہ پیچ فیڈ گیزر کس پر نہ لگانی جاسکے تو سپینڈل اور فیڈ گرامی جس کے درمیان میں گراہیاں ضرور لگانی چاہئیں۔ (تجربہ کے لیے صفحہ 201 دیکھیں۔) فرض کریں کہ لیڈ سکریو کی لیڈ 6 ملی میٹر ہے۔ چوڑیاں کاٹنے کے لیے مخصوص ترتیب عوامل کو مد نظر رکھنا ہوگا (B 198, 1)۔

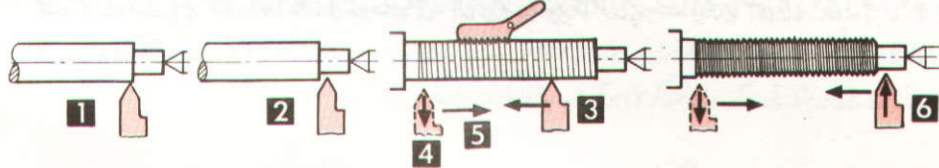

B 198, 1

- 1 چوڑی کاٹنے کے ٹول کو چاب پر سے ہلکا سا چھیننا چاہیے۔
- 2 چاب پر سے ٹول کو لمبائی کے رخ واپس لایا جائے گا۔ کراس سلائڈ پر ترتیب پذیر درجے دار سکیل کو صفر پر باندھا جائے گا اور ٹول کو 0.2 ملی میٹر آگے فیڈ کیا جائے گا۔
- 3 درز دارنٹ (split nut) کو لگا کر ٹول کو چاب پر سے گزارا جائے گا۔
- 4 چوڑی کے آخر پر ٹول کو کٹ (cut) میں سے باہر کھینچ لیا جائے گا۔
- 5 درز دارنٹ کو کھول دیا جائے گا اور ٹول سلائڈ کو ہاتھ سے چلا کر آغاز کی حالت میں کیا جائے گا۔ (اس صورت میں درز دارنٹ کا کھلنا ممکن ہے کیونکہ لیڈ سکریو کی پیچ کٹنے والی پیچ کا مکمل حاصل قریب ہے۔ (صفحہ 200) پیچ کی پڑتال کی جائے گی۔
- 6 درجے دار سکیل کی مدد سے نیا کٹ باندھا جائے گا اور اس طرح متعدد عوامل کو مد نظر رکھ کر چوڑی کی ختمی شکل حاصل ہو جائے گی۔ کافی مقدار میں پکنا ہٹی مادہ لگانا چاہیے۔

(Measuring and testing of external thread M 24 × 1.5)

بیرونی چوڑی M 24 × 1.5 کو ناپنا اور جانچنا :


چوڑی کی پیمائشیں : چوڑی کا قطر 24 ملی میٹر، کور کا قطر 22.052 ملی میٹر، پہلوی (flank) قطر 23.026 ملی میٹر، لیڈ یا چال 1.5 ملی میٹر، چوڑی کا زاویہ 60° (چوڑی کی جدول دیکھیں) خراونے کے عمل کے دوران بیرونی قطر کی پیمائش ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے لیے پیمائشی آلے کے طور پر ورنیر کیلیپر یا مائیکرو میٹر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ چوڑیوں کی دیگر پیمائشیں بھی بنانے کے دوران چوڑی گیج (thread gauge) کے ساتھ باسانی جانچی جاسکتی ہے۔ یعنی ایک رنگ چوڑی گیج M 24 × 1.5 پر کسے سے اگر رنگ گیج دستیاب نہ ہو تو کور کا قطر ناپا جاسکتا ہے۔ یعنی ورنیر کیلیپر کی پیمائشی ٹوکوں کے ساتھ اور پہلوی قطر کو چوڑی گیج کے ساتھ (صفحہ 206)۔ چوڑی کی شکل اور پیچ کو سکریو پیچ گیج کے ساتھ جانچا جائے گا۔




پھوری کاٹنے والے ٹول سے اندرونی چوڑیاں کاٹنا :

(Cutting of female threads with the threading tool)

مثال :
ورک آرڈر : ایک آٹے مکڑے میں چوڑیاں کاٹنی درکار ہیں (B 199, 1) یہ آٹا مکڑا کیہنچنے والے آکے یعنی پلٹر (صفحہ 197) سے متعلق ہے۔
قوت لگانے والا بیچ آٹے پُرزے میں صحیح فٹ ہونا چاہیے۔

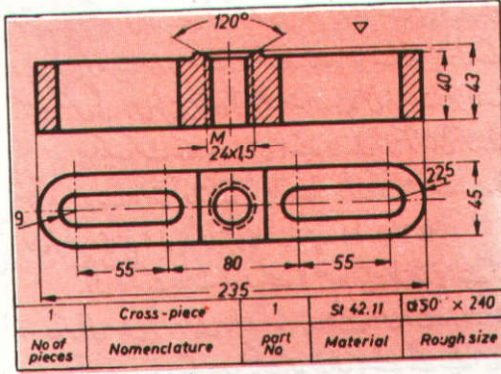

B 199, 1 - درکشاپ ڈرائینگ

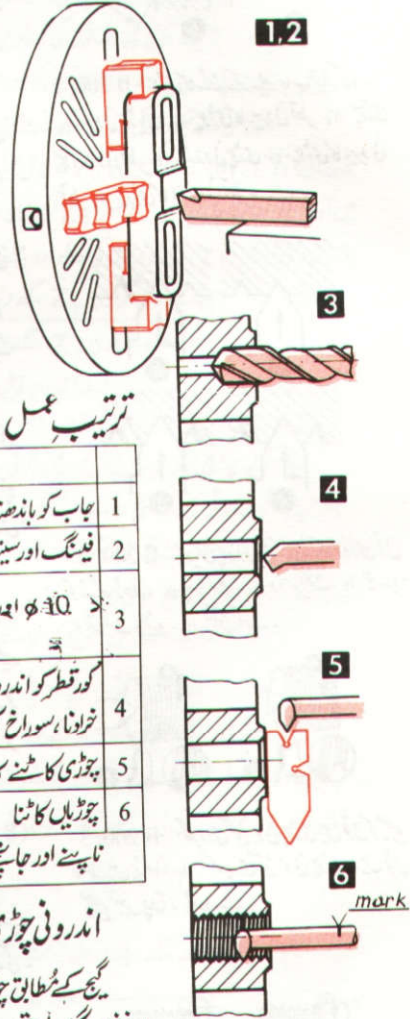

ترتیب عمل :

عمل	ٹولز
1 جاب کو باندھنا اور سیدھ درست کرنا۔	فیس پلیٹ، سرفیس گیج
2 فینگ اور سینٹر کا سوراخ کرنا	کھوری کٹائی کا ٹول، سینٹر ڈرل
3 Ø 10 اور 18 کی کھوری ڈرلنگ کرنا	10 N NSS ٹوئیٹ ڈرل 18 N NSS ٹوئیٹ ڈرل
4 گور قطر کو اندرونی کٹائی کے ٹول سے 22.052 تک نرونا، سوراخ کی شیمفرنگ (Chamfering) کرنا۔	بورنگ ٹول
5 پھڑی کاٹنے کا ٹول باندھنا	پھڑی کاٹنے والا ٹول، پھڑی گیج۔
6 چوڑیاں کاٹنا	

ناپنے اور جانچنے کے آلات : ورنیر کیلیپر، اندرونی کیلیپر، پھڑی پلگ گیج۔

اندرونی چوڑی M 24 × 1.5 بنانا : (Manufacture of internal thread M 24 × 1.5)

گیج کے مطابق چوڑی کاٹنے والا ٹول جتنا ممکن ہو کم باہر نکال کر پھڑنا چاہیے۔ اس سے پھنسنے کے لیے ٹول پر نشان لگا دیا جاتا ہے۔ تاکہ زیادہ آگے نہ چلایا جائے۔

اندرونی اور بیرونی چوڑیاں ان ہی اصولوں کے مطابق کاٹی جائیں گی (صفحہ 198) کیونکہ چوڑی کاٹنے والے ٹول میں پلک کی وجہ سے کٹ کی گہرائی بیرونی چوڑیوں کے کٹ کی گہرائی سے کم منتخب کرنی ہوتی ہے۔


اندرونی چوڑی M 24 × 1.5 ناپنا اور جانچنا : (Measuring and testing of internal thread)

پلگ گیج M 24 × 1.5 کو چوڑیوں پر لگا کر چوڑیوں کو جانچا جاسکتا ہے۔ کسے سے پھیر چوڑی دار سوراخ میں سے براہ احتیاط سے مٹالینا چاہیے۔ اگر پلگ گیج دستیاب نہ ہو، یعنی صرف ایک حصہ ہی بنایا گیا ہے پھر اس کی آؤٹ لائن چھپو سرولے تیج کو سوراخ میں کسے سے کھینچیں۔ اور یہ دیکھتے ہیں کہ چوڑی واقعی درست بیٹھتی ہے۔




خراد پر چوڑیاں کاٹنے کے اصول: (Rules for thread cutting on the lathe)

خراد کو سیٹ کرنا: چوڑی کاٹنے کے لیے کٹائی کی رفتار عموماً کھردری کٹائی کی رفتار کا ایک تہائی منتخب کی جاتی ہے۔ لیڈ کو فیڈ گیسٹر یا گرائیوں کے سلسلے سے منسلک کیا جاتا ہے۔

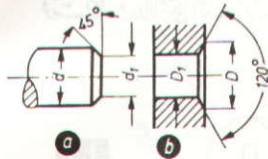


1, B 200 - چوڑی کاٹنے کے لیے جاب تیار کرنا۔


(a) بیرونی چوڑیاں، (b) اندرونی چوڑی، (c) چوڑی کا بیرونی قطر، (d) چوڑی کا اندرونی قطر۔

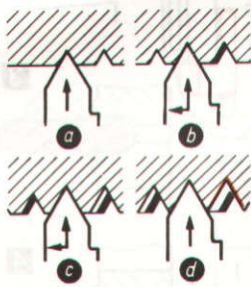

2, B 200 - زیادہائی چوڑیوں کی کٹائی کے دوران ٹول کو آگے بڑھانا۔ (a) پہلا کٹ، (b) دوسرا کٹ، (c) تیسرا کٹ، (d) فائن کٹ۔

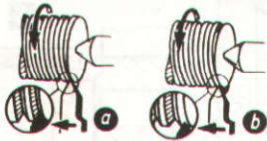

 3, B 200 - کھردری کٹی ہوئی چوڑی میں ٹول کو صحیح حالت میں بڑھانا۔ (a) کھردری کٹی ہوئی چوڑیوں میں ٹول صحیح نہیں چلتا۔ غلط ہے۔



4, B 200 - وائس ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی چوڑیوں کی کٹائی کرنا۔ (a) وائس ہاتھ کی چوڑیاں، (b) بائیں ہاتھ کی چوڑیاں۔

چوڑی کی کٹائی کرنا: چوڑی متعدد کٹ لگا کر مکمل کی جائے گی۔

کھردرے کٹ کے دوران بڑی کٹریں کاٹی جائیں گی (B 200, 2) اس وجہ سے درجہ وار ترتیب پذیر سکیل کی مدد سے ٹول کو عمودی اور پہلوی سمت میں آگے بڑھانا چاہیے۔ ختمی کٹ کے لیے ٹول کو صرف عمودی سمت میں آگے بڑھایا جائے گا۔ چوڑی کے دونوں پہلوؤں پر باریک کٹریں لگیں گی۔ اس طرح چوڑی کی سطح بہتر اور پیمائش درست ہو جائے گی۔

ہر ایک کٹ کے بعد چوڑی کاٹنے والے ٹول کو کٹائی کرنے سے ہٹالینا چاہیے۔ ٹول سلائیڈ کو واپس حالت آغاز میں لانا چاہیے اور ٹول کو کٹ کے لیے آگے بڑھانے کے بعد، ٹول کو کھردری کٹی ہوئی چوڑی میں چلنا چاہیے (B 200, 3)۔

ٹول کو صحیح حالت میں رکھنے کا محفوظ ترین طریقہ یہ ہے کہ سپنڈل کو الٹی سمت حرکت دے کر ٹول سلائیڈ کو واپس حالت آغاز میں لائیں۔ اس طرح درز دارنٹ چوڑی کاٹنے کے عمل کے خاتمے تک بند رہتا ہے۔ لیکن لمبی چوڑیاں کاٹنے کے لیے اس طریقہ میں وقت زیادہ صرف ہوتا ہے۔

جب لیڈ سکرپ کی پیچ کاٹی جانے والی پیچ پر برابر برابر تقسیم ہو سکے تو درز دارنٹ کو چوڑی کی لمبائی کے آخر میں کھولا جاسکتا ہے اور پھر ٹول سلائیڈ کو واپس لے جانے کے بعد کٹی ہوئی جگہ پر دوبارہ بند کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر لیڈ سکرپ کی پیچ 6 ملی میٹر ہو تو اس پر مندرجہ ذیل لیڈس (leads) کٹ سکیں گی: 3.2; 1.5; 1.2; 1; 0.75; 0.5; 0.4; 0.3; 6 ملی میٹر جب کاٹی جانے والی پیچ خراد کے لیڈ سکرپ کی پیچ پر برابر برابر تقسیم نہ ہو تو درز دارنٹ کٹ کے کھولنے کی حالت (on position) کا نشان ضرور لگا لینا چاہیے۔ اس کے لیے عام طور پر چوڑی کاٹنے کا درجہ دار آلہ (thread dial) استعمال ہوتا ہے۔ میٹرک لیڈ سکرپ کے ساتھ برٹش سسٹم ڈی چوڑیاں کاٹنے کے لیے یا برعکس سلائیڈ کو ہمیشہ درز دارنٹ کی بند حالت میں ہی واپس چلنا چاہیے۔

وائس ہاتھ یا بائیں ہاتھ کی چوڑیاں فیڈ کی سمت تبدیل کرنے سے کاٹی جاتی ہیں (B 200, 4)۔ انہی چوڑیاں پہلے کھردری کٹائی کرنے اور پھر ختمی کٹائی کرنے سے بنائی جاتی ہیں۔ ٹھنڈا کرنے کا ماتع اور کچلنا ہٹ (T 189, 1) جاب اور ٹول کے درمیان رگڑ کم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح چوڑی کاٹنے والے ٹول کی میعاد بڑھے گی اور چوڑی کے پہلو کی سطح بہتر ہو جائے گی۔


چوڑیاں کاٹنے کے دوران غلطیاں مختلف طریقوں سے سرزد ہوتی ہیں:

- a - چوڑی کی غلط پیمائشیں، قطر اور لمبائی کو ناپنے اور جانچنے کے دوران غلطی کی وجہ سے۔
- b - چوڑی کی غلط شکل، چوڑی کاٹنے والے ٹول کی غلط گرائیڈنگ اور غلط کٹنے کی وجہ سے۔
- c - غلط پیچ، گیسٹ غلط تبدیل کرنے یا غلط گرائیاں تبدیل کرنے کی وجہ سے۔
- d - چوڑی کے پہلو کھردرے۔ کند ٹول سے چوڑیاں کاٹنے کی وجہ سے۔



گرایاں تبدیل کرنے کا حساب کرنا : (Change gear calculations)

علامات : (B 201, 1)

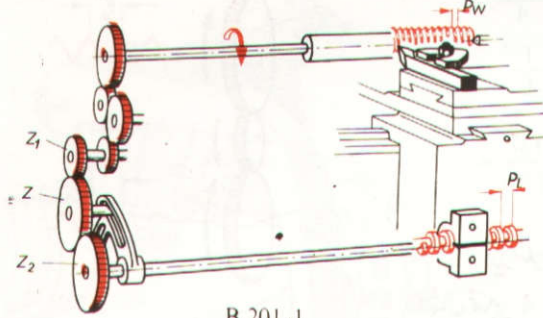

B 201, 1

P_1 = پیچ (کاٹی جانے والی چوڑی کے لیے)

P_2 = لیڈسکریو کی پیچ

Z_1 = چلانے والی گرای کی تعداد

Z_2 = چلنے والی گرای کی تعداد

Z = درمیانی گرای، یہ دیگر گرایوں پر اثر انداز نہیں ہوتی

اس پر چاہے کتنے ہی دندوں کی تعداد ہو۔

Z_1 = گرای پلٹ پلیٹ (Reverse Plate) پر چلتی ہے

اور اس کے پیکروں کی تعداد کام کرنے والی سپنڈل کے پیکروں کی تعداد کے برابر ہوتی ہے۔

مثال : (B 201, 1 دیکھیں) $P_2 = 6$ ملی میٹر پیچ والے لیڈسکریو سے $P_1 = 3$ ملی میٹر پیچ کی چوڑی کاٹنے کے لیے لیڈسکریو کو چاب کے ایک پیکر میں آدھا پیکر گھومنا چاہیے۔ یہ Z_1 اور Z_2 گرایوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی $30 = Z_1$ دندلے، $60 = Z_2$ دندلے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چلانے والی گرای (Z_1) کے دندوں کی تعداد اور چلنے والی گرای (Z_2) کے دندوں کی تعداد میں وہی نسبت ہے جو چوڑی کی پیچ اور تراو کے لیڈسکریو کی پیچ میں ہے۔

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{P_1 \text{ چوڑی کی پیچ کے دندلے}}{P_2 \text{ لیڈسکریو کی پیچ کے دندلے}} = \frac{\text{چلانے والی گرای } Z_1 \text{ کے دندلے}}{\text{چلنے والی گرای } Z_2 \text{ کے دندلے}}$$


گرایوں کا تبدیل کرنے کا سلسلہ مندرجہ ذیل دندوں کی گرایوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

127; 125; 120; 110; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20;

لیڈسکریو پر پیچ اپنوں یا ملی میٹروں میں ہوتی ہے جن کے معیار مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ملی میٹر یعنی میٹرک لیڈسکریو کے لیے پیچ 4; 6; 12 اور 24 ملی میٹر تک ہوتی ہیں۔ انچ والے لیڈسکریو کے لیے $\frac{1}{4}$ اور $\frac{1}{2}$ پیچ ہوتی ہے۔

مثالیں : لیڈسکریو کی پیچ ملی میٹر میں، چاب کی پیچ ملی میٹر میں

مثال نمبر 1: چوڑی کی پیچ 2 ملی میٹر، لیڈسکریو کی پیچ 6 ملی میٹر $\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$ (یعنی 3:1) کسر $\frac{1}{3}$ کو مناسب اعداد میں تبدیل کیا جائے گا تاکہ موزوں دندوں والی گرایاں منتخب کر سکیں۔

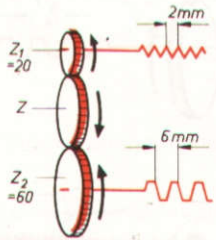

(سمجھ لیں 60:20) $\frac{30}{90} = \frac{20}{60} = \frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$ دندلے، $20 = Z_1$ دندلے، $60 = Z_2$ دندلے، یا $30 = Z_1$ دندلے، $90 = Z_2$ دندلے ایک درمیانی گرای جس پر کسی بھی تعداد میں دندلے ہوں دونوں چلنے اور چلانے والی گرایوں کے درمیان لگا دیتے ہیں۔

مثال نمبر 2: چوڑی کی پیچ 1 ملی میٹر، لیڈسکریو کی پیچ 12 ملی میٹر


$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{1}{12}$$

نسبت $\frac{1}{12}$ حاصل کرنے کے لیے موزوں گرایوں کا جوڑا دستیاب نہیں ہے۔ اس لیے یہ دو کسوں میں تبدیل کی جائے گی اور ہر ایک کو مناسب اعداد سے ضرب دی جائے گی۔

$$\frac{1}{12} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{20}{80} \times \frac{30}{90}$$

نتیجہ گرایاں تبدیل کرنے کے دو سلسلے حاصل ہوتے ہیں۔ (double gearing)

$$\frac{Z_3}{Z_4} \text{ اور } \frac{Z_1}{Z_2} \text{ چلانے والی گرایاں } \frac{30}{90} = \frac{Z_3}{Z_4} \text{ اور } \frac{20}{80} = \frac{Z_1}{Z_2} \text{ چلنے والی گرایاں}$$

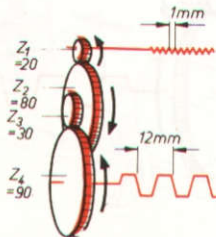



ٹی میٹر پیچ والا لیڈ سکریو، انچ میں پیچ والا جاب :

مثال نمبر 3 : جاب : 4 چوڑی فی انچ = $\frac{1}{4}$ ، پیچ = 25.4 ٹی میٹر کسر 4
($\frac{25.4}{4}$ ٹی میٹر) لیڈ سکریو، 6 ٹی میٹر پیچ -

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{1/4''}{6 \text{ mm}} = \frac{25.4}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{12.7}{2} \times \frac{1}{6}$$

$$\begin{aligned} \text{دندانے } 127 &= Z_1 = \frac{12.7}{12} = \frac{127}{120} \\ \text{دندانے } 120 &= Z_2 \end{aligned}$$

لیڈ سکریو کی پیچ انچوں میں، جاب کی پیچ انچوں میں :

مثال نمبر 4 : جاب : 12 چوڑی فی انچ = $\frac{1}{12}$ ، پیچ
لیڈ سکریو : 4 چوڑی فی انچ = $\frac{1}{4}$ ، پیچ

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{1/12''}{1/4''} = \frac{1}{12} \times \frac{4}{1} = \frac{4}{12} = \frac{40}{120}$$

$$\begin{aligned} \text{دندانے } 40 &= Z_1 \\ \text{دندانے } 120 &= Z_2 \end{aligned}$$

لیڈ سکریو کی پیچ انچوں میں، جاب کی پیچ ٹی میٹروں میں :

مثال نمبر 5 : جاب : 3 ٹی میٹر پیچ، لیڈ سکریو : 4 چوڑی فی انچ = $\frac{1}{4}$ ، پیچ -

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{3 \text{ mm}}{1/4''} = \frac{3}{25.4/4} = \frac{4 \times 3}{25.4} = \frac{12}{25.4}$$

(5 سے ضرب دیں)

$$\begin{aligned} \text{دندانے } 60 &= Z_1 = \frac{60}{127} \\ \text{دندانے } 127 &= Z_2 \end{aligned}$$

مثال نمبر 6 : جاب : 1.5 ٹی میٹر پیچ، لیڈ سکریو : 2 چوڑی فی انچ = $\frac{1}{2}$ ، پیچ -





$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{1.5 \text{ mm}}{1/2''} = \frac{1.5}{25.4/2} = \frac{1.5 \times 2}{25.4} = \frac{3}{25.4}$$

اس کسر کے لیے موزوں گرازیوں کے جوڑے دستیاب نہیں ہیں۔ لہذا $\frac{3}{25.4}$ کی کسر کو دو کسروں میں تبدیل کیا جائے گا اور ہر ایک کو مناسب عدد سے ضرب دیں گے۔

$$\frac{Z_1}{Z_2} \times \frac{Z_3}{Z_4} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{12.7} = \frac{20}{40} \times \frac{30}{127}$$


چلانے والی گرازیوں کے دندانے Z_1 اور Z_3 20 اور 30 دندانے

چلانے والی گرازیوں کے دندانے Z_2 اور Z_4 127 اور 40 دندانے

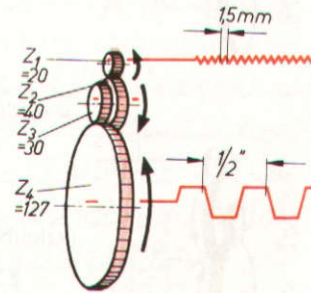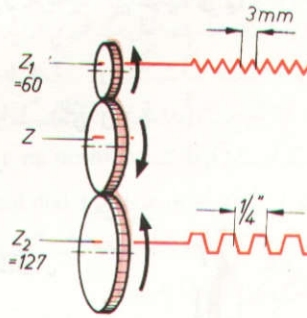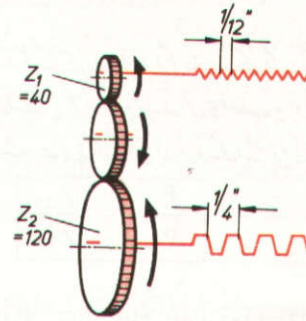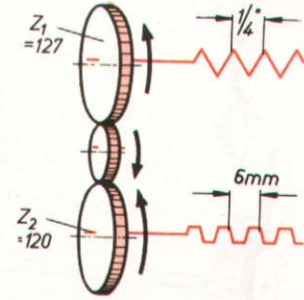



کیپسٹن خراہ پر چوڑیاں کاٹنا : (Thread cutting on the capstan lathe)

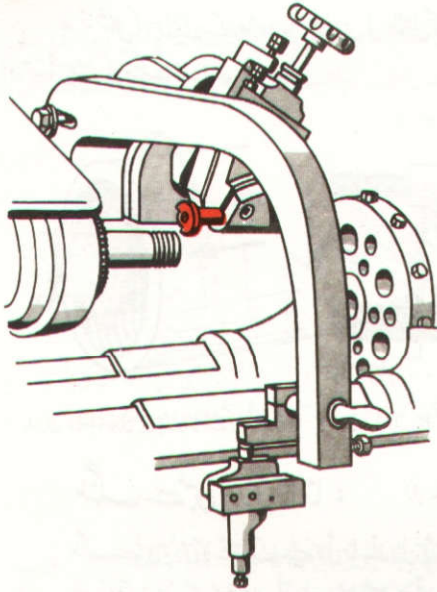

1. B 203 - کیپسٹن خراہ پر چوڑیاں کاٹنا (ٹرنٹ خراہ)

کیپسٹن خراہ (ٹرنٹ خراہ) پر چوڑی دار پرزے کثیر مقدار میں بنائے جاتے ہیں۔ چوڑیاں کاٹنے کا عمل عموماً خراہ نے کے دیگر عوامل سے مربوط ہوتا ہے (1, B 203)۔

مندرجہ ذیل ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں :
چوڑیاں کاٹنے کی ڈائیاں، موس، ازخود کھلنے والے ڈائی ہیڈ، چوڑیاں کاٹنے کے ٹول، متعدد دمنہ والا چوڑی کاٹنے کا ٹول (threading chaser)۔ چاب کو چک میں پکڑتے ہیں۔ ٹرنٹ ہیڈ (Turret head) میں ٹولز پکڑتے ہیں۔

ڈائیاں اور موس : چاب پر سے موس اور ڈائیاں اتارنے کیلئے چاب کے گھومنے کی سمت کو پلٹنا پڑتا ہے۔

ازخود کھلنے والی ڈائی ہیڈ، بیرونی چوڑیاں اور بیرونی پڈیر موس (collapsible tap) اندرونی چوڑیاں کاٹنے کے بعد خود بخود کھل جاتے ہیں۔ تاکہ گردش حرکت کے پلٹنے کے عمل سے بچت ہو سکے۔

چوڑیاں کاٹنے کے ٹول (اکبری دھار والا) اور متعدد دمنہ والے چوڑی کاٹنے والے ٹولز کی رہنمائی رہبروں اور مقلدین سے اس طرح ہوتی ہے جس طرح کہ چوڑی کاٹنے والی خراہ میں معلق ایڈجسٹ سے کرتے ہیں (2, B 203)۔


ڈرنلنگ مشین پر موس چلانا : (Tapping on the drilling machine)

موس کو ڈرنل چاک میں پکڑا جائے گا اور چاب کو مشین کی ٹیبل پر پکڑا جائے گا (2, B 203)۔ کورسورخ کرنا اور چوڑی کاٹنے کا عمل عموماً ایک ہی دفعہ چاب کو سیٹ کر کے مکمل کرتے ہیں۔

اگر فیڈ ہاتھ سے دی جائے تو بہتر موس سوراخ کو چھوتا ہے۔ موس کو سوراخ میں خود بخود اپنی پیچیدہ شکل سے صحیح فیڈ کے ساتھ داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ موس کو سوراخ سے باہر نکالنے کے لیے گردش حرکت کو الٹی سمت چلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر ڈرنلنگ مشینوں پر مثبت فیڈ کے آلات لگے ہوتے ہیں۔ جیسے رہبر (leader) جس کی مدد سے چوڑیوں کی درست اور عمدہ کٹائی جاتی ہوتی ہے۔


چوڑی کاٹنے والی مشین پر چوڑیاں کاٹنا : (Thread cutting on the threading machine)

چوڑیاں کاٹنے کی مشینیں (3, B 203) کثیر پیداوار کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ڈائی ہیڈ مشین سپنڈل پر لگایا جاتا ہے جو مختلف پیکروں پر گھومنے کے قابل ہوتا ہے۔
کا بلہ جس پر چوڑیاں کاٹنا درکار ہو ایک سلائڈ میں پکڑا جاتا ہے اور کٹائی کے عمل کے دوران ڈائی ہیڈ میں کیپٹا جاتا ہے۔

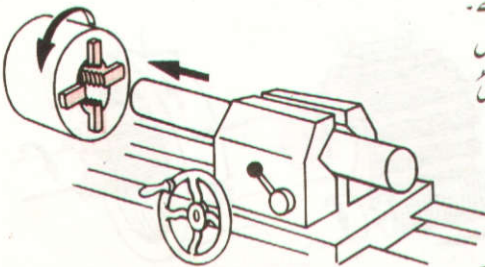

2. B 203 - ڈرنلنگ مشین پر موس چلانا۔

3. B 203 - چوڑی کاٹنے کی مشین پر چوڑی کاٹنا۔

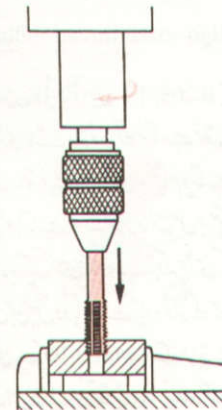




(Thread Milling)

ملنگ سے چوڑیاں کاٹنا :

مرتبہ شکل کی چوڑیوں کے علاوہ عام چوڑیوں کی اشکال کی چوڑیاں ملنگ کے طریقے سے کفایت شعارانہ کاٹی جاسکتی ہیں۔ لمبی چوڑی کی ملنگ اور چھوٹی چوڑی کی ملنگ میں فرق ہوتا ہے۔

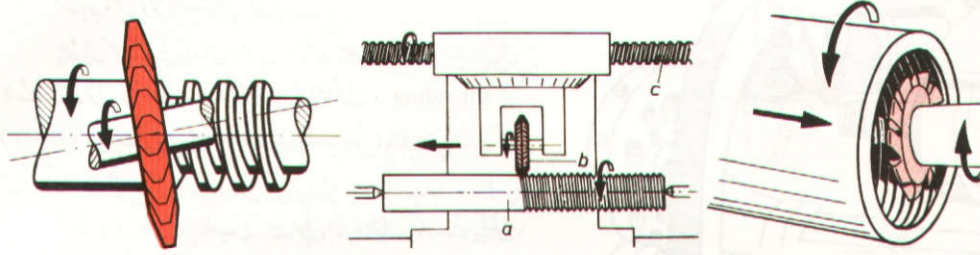

1. B 204 - 1. بیرونی چوڑی کی ملنگ کرنا
2. B 204 - 2. لمبی چوڑی کاٹنے کی ملنگ مشین - a. جاب b. ملنگ کٹر c. لیڈ سکریئر
3. B 204 - 3. اندرونی لمبی چوڑی کاٹنے کی ملنگ کرنا

(Long thread Milling) (B 204, 1 2 & 3)

ملنگ سے لمبی چوڑی کاٹنا :

ملنگ سے لمبی چوڑی کاٹنے کے لیے کاٹی جانے والی چوڑی کی شکل سے متشابہ کٹر بطور کٹائی کا ٹول استعمال ہوتا ہے۔ کٹر کا محور پیچدار خط کے عموداً ہونا چاہیے۔ ملنگ کٹر لمبائی کے رخ چلانے سے لیڈ حاصل ہوتی ہے۔ چوڑیاں ایک یا زیادہ کٹوں میں کاٹی جاتی ہیں۔
لمبی چوڑی کاٹنے کی ملنگ مشین خراہ مشین کے متشابہ ہوتی ہے (B 204, 2) ایک ملنگ ہیڈ (milling head) جو لیڈ کے زاویے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے پر ملنگ کٹر لگتا ہے۔ لمبوتری سلائڈ پر ملنگ ہیڈ لگتا ہے جس کو لمبائی کے رخ حرکت لیڈ سکریئر سے دی جاتی ہے۔ بیرونی اور اندرونی چوڑیاں کاٹی جاسکتی ہیں۔


(short thread milling) (B 204, 4 & 5)

بیطریقہ چھوٹی زاویائی بیرونی اور اندرونی چوڑیاں کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ متحدہ دمنہ والا چوڑی کاٹنے کا ملنگ کٹر (multiple thread milling cutter) بطور ٹول استعمال ہوتا ہے۔ کٹر کی چھریوں کی شکل کاٹی جانے والی چوڑی کی شکل سے متشابہ ہوتی چاہیے اور چھریوں کا فاصلہ ہچ کے برابر ہونا چاہیے۔ چونکہ تمام چوڑیاں بیک وقت ہی کٹتی ہیں اس لیے ملنگ کٹر کی لمبائی کاٹی جانے والی چوڑیوں کی لمبائی سے کچھ زیادہ ہونی چاہیے۔ کٹائی کی حرکت لیڈ اینگل (lead angle) پر باندھے ہوئے ترچھے ملنگ کٹر سے ہوتی ہے۔ چوڑیوں کی کٹائی کے دوران جاب ایک مکمل چکر سے متوازی سا زیادہ گھومتا ہے۔ ایک چکر کے دوران جاب ہچ کے سائز کے برابر لمبائی کے رخ حرکت کرتا ہے۔ چھوٹی چوڑی کی بعض ملنگ مشینیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں ملنگ کٹر لمبائی کے رخ حرکت کرتا ہے۔

(High speed thread milling – Thread Whirling)


زیادہ رفتار پر ملنگ سے چوڑی کاٹنا :

اس طریقے سے زاویائی، ایکمی اور بٹریس چوڑیاں بہت زیادہ رفتار پر ایک ہی کٹ میں بہت درست، اعلیٰ سطحی معیار اور کم وقت میں کاٹی جاتی ہیں (B 205, 1)۔
ملنگ ہیڈ جس پر سیمینڈ کاربانید کا چوڑی کاٹنے والا ٹول لگا ہوتا ہے تقریباً 300 میٹر فی منٹ رفتار پر گھومنے کے ساتھ ساتھ فیڈ کی حرکت بھی سرانجام دیتا ہے۔
جاب 0.4 سے 5 میٹر فی منٹ تک رفتار پر گھومتا ہے منحرف لکڑی حالت میں ہر چکر میں ٹول جاب پر ایک ہی جگہ پر ٹکراتا ہے اور باریک کٹرن اُتارتا ہے۔ چونکہ چوڑی کی شکل کے مطابق ہوتی ہے۔ ایسے آلات بھی ہیں جن میں دو یا دو سے زیادہ ٹولز لگے ہوتے ہیں۔ اندرونی اور بیرونی چوڑیوں کی تیز رفتاری سے کٹائی (whirl) کے طریقے سے بھی ممکن ہے خراہ پر چوڑیاں کاٹنے کی نسبت اس طریقے سے تقریباً 90 فیصد تک وقت کی بچت ہو جاتی ہے۔

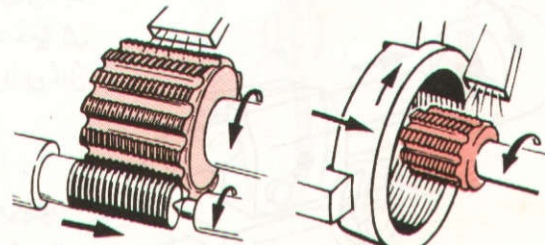

4. B 204 - 4. بیرونی زاویائی چھوٹی چوڑی کی ملنگ

5. B 204 - 5. اندرونی زاویائی چھوٹی چوڑی کی ملنگ

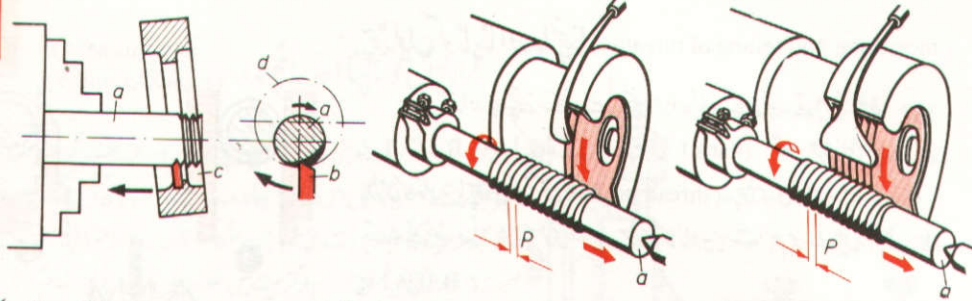

1. B 205 - پوڑی کی تیز رفتار ملنگ (thread whirling) (a) جاب (b) پوڑی کاٹنے کا ٹولہ (c) پوڑی کاٹنے والے ٹولہ کا پیچ سرکل (pitched circle)


2. B 205 - پوڑی کاٹنے والے اکری شکل کے سان کے ساتھ پوڑی کاٹنا (a) جاب (b) پیچ (lead) (P)

3. B 205 - پوڑی کاٹنے والے متعدد شکل والے سان کے پیسے کے ساتھ پوڑی کاٹنا (a) جاب (b) پیچ (lead) (P)


گرائنڈنگ سے پوڑیاں کاٹنا : (Thread Grinding)

سخت نہ کئے ہوئے لیکن اکثر صورتوں میں سخت کئے ہوئے جابوں پر گرائنڈنگ کے ذریعے پوڑیاں کاٹی جاتی ہیں (B 205, 2 & 3)۔ گرائنڈنگ کے ذریعے پوڑیاں اس وقت کاٹنا مناسب سمجھا جاتا ہے جب بہت زیادہ درستی اور اعلیٰ سطحی معیار ضروری ہوں۔ جیسے موس پوڑی پلگ گیج، رنگ سکریو گیج (ring screw gauges) اور پیمائشی پیچ وغیرہ۔


اکری اور متعدد شکل والے سان کے پیسے پوڑیاں کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہیرے والے ڈریسر (diamond dresser) کے ساتھ سان کے پیسے کی شکل دوبارہ گرائنڈ کرتے ہیں۔ جو پوڑی گرائنڈ کرنے والی مشین پر لگی انچ پیٹ سے رہبری حاصل کرتے ہیں۔ پوڑی کاٹنے والی مشین کے ذریعے سان کے پیسے کو کٹائی کی حرکت دی جاتی ہے۔ جاب آہستہ کم چکروں پر گھوم کر پیچ کے مطابق فیڈ کو حرکت دیتا ہے۔ چھوٹی پیچ کی پوڑیاں میٹریل میں سے گرائنڈنگ کر کے بنائی جاتی ہیں۔ بڑی پوڑیوں کے لیے پہلے خراہ پر کھردری ٹرننگ یا کھردری ملنگ کرنے بعد گرائنڈنگ کی جاتی ہے۔

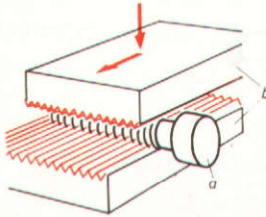


4. B 205 - چھوٹی (flat) رولنگ ڈائی سے پوڑیاں بنانا (a) جاب (b) چھوٹی رولنگ ڈائی (c) تھریڈ رولنگ مشین میں ڈائیاں لگائی جاتی ہیں۔ بالائی ڈائی کو بہت زیادہ دباؤ کے ساتھ جاب پر رول کرتے ہیں۔ اس طرح سے پوڑیاں دباؤ سے بنتی ہیں۔

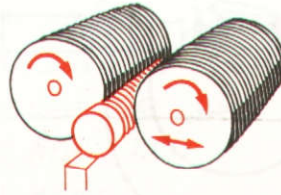

5. B 205 - رولروں کے ساتھ پوڑیاں بنانا (a) جاب (b) رولرز (c) رہبری پٹری (guide rail) (d) ساکن اور دباؤ سے انتقال پذیر رولروں کے درمیان جاب رکھا جاتا ہے۔ چھوٹی لمبائی اور بڑی لمبائی کی پوڑیاں رولنگ کے ذریعے بنائی جاتی ہیں۔

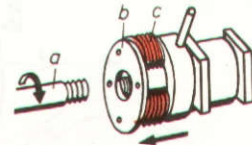

 6. B 205 - فیٹی (Ritee) تھریڈ رولنگ ڈائی ہائیڈ سے پوڑیاں بنانا (a) جاب (b) رولنگ ڈائی (c) پوڑی رولرز (thread rollers) تین رولروں سے پوڑیاں رولنگ سے بنائی جاتی ہیں۔ رولنگ کے بعد رولنگ ڈائی ہائیڈ خود بخود کھل جاتا ہے۔



رولنگ سے پوڑیاں بنانا : (Thread Rolling)


چھوٹی چھری دار ڈائیاں یا رولروں سے پوڑیاں بنائی جاتی ہیں (B 205, 4) اس طریقہ میں کٹن نہیں کاٹی جاتی اور یہ کثیر پیداوار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پوڑی کی سطح کٹائی سے چمکائی (die burnished) جاتی ہے۔ کھردرے گرائنڈ شدہ جابوں پر ”فائن گریڈ“ حاصل کیا جاسکتا ہے چونکہ میٹریل کے اندرونی ریشے (fibre) کٹے نہیں ہوتے لہذا اس طریقہ سے بنائی گئی پوڑیوں کے جابوں کی مضبوطی بہت اچھی ہوتی ہے۔ (B 205 7)




چوڑیوں کو ناپنا اور جانچنا: (measuring and testing of threads)

ناپنے اور جانچنے کے لیے پانچ اجزاء مد نظر رکھنے ہوتے ہیں۔ (صفحہ 187 پر B 187, 1) بیرونی، اندرونی اور پہلوی (flank) قطر، پیچ یعنی لیٹ اور چوڑی کا زاویہ یا چوڑی کی شکل (thread profile)۔ چوڑی کی صحیح فٹ (fit) کے لیے خصوصاً پیچ، پہلوی قطر اور چوڑی کا زاویہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ (صفحہ 189 پر B 189, 1)

ناپنے سے سائز یا پیمائش حاصل ہو جاتی ہیں۔ جانچنے سے جیسے فکس گیج کے ساتھ، علاوہ انہیں تبدیل پذیر خصوصیت کا تعین بھی کیا جاتا ہے۔ چوڑی کی پیمائش کو ناپنا مشکل ہوتا ہے۔ کیونکہ عناصر ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔

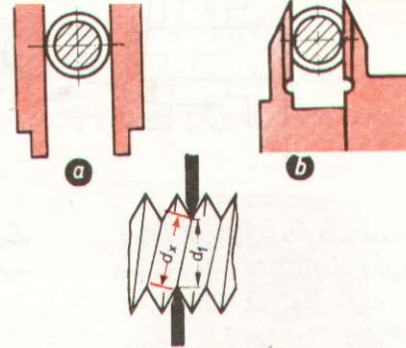


B 206, 1 - (اوپر) درنیر کیلپ سے ناپنا۔ (a) چوڑی کا بیرونی قطر ناپنا۔ (b) چوڑی کے کور سوراخ کا قطر ناپنا۔
B 206, 2 - چوڑی کا کور قطر ناپتے وقت غلطیاں۔ d_1 کور قطر سے 'dx' قطر بڑا ہے۔

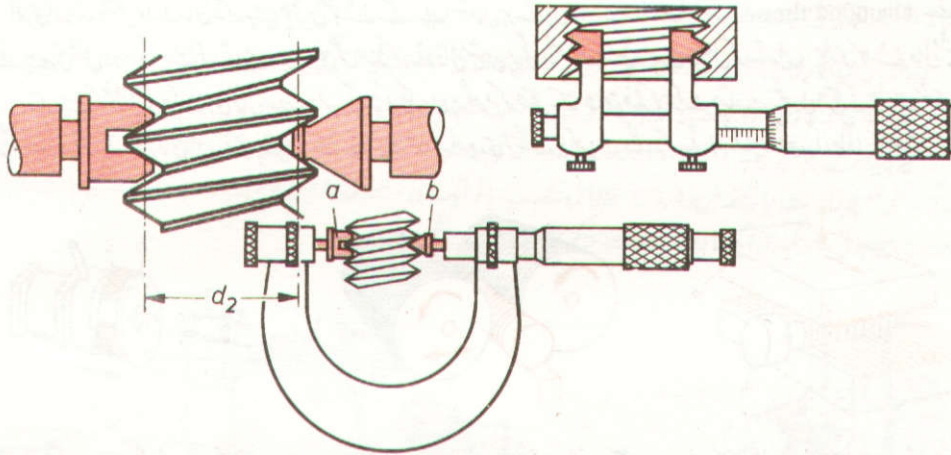


B 206, 3 - (بائیں) پہلوی قطر d_2 کی 'v' شکل کی اینول اور مخروطی نوک سے پیمائش کرنا۔ (a) 'v' شکل کی اینول (b) مخروطی نوک (cone shaped point)
B 206, 4 - (دائیں) اوپر) اندرونی چوڑیوں کو چوڑی ناپنے کے مائیکرومیٹر سے ناپنا۔
بیرونی اور کور قطر (core dia) کی بالترتیب درنیر کیلپ، مائیکرومیٹر، سکریو ٹیگ گیج اور کیلپ پیو گیج سے ناپ اور جانچ کی جاسکتی ہے۔ (B 206, 1)

چونکہ ایک دوسرے کے مخالف چوڑیاں پیچ کے نصف کے برابر ہوتی ہوتی ہیں۔ اس لیے ناپنے والے دو نوکیلے نقاط (B 206, 2) سے ناپنے کے دوران غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔


اندرونی و بیرونی چوڑیوں کے پہلوی قطر ناپنے کے لیے چوڑیاں ناپنے کے مائیکرومیٹر استعمال کر سکتے ہیں۔ 'v' شکل کی اینول اور مخروطی نوک والے چوڑیاں ناپنے والے مائیکرومیٹر (B 206, 3 & 4) درکشاپ میں ناپنے کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ 'v' شکل کی اینول اور مخروطی نوک باہم تبدیل پذیر ہوتے ہیں اور ہر پیچ کے لیے مخصوص سائز کے ہوتے ہیں۔ ناپنے سے پہلے پیمائش کے مطابق مائیکرومیٹر کے سوراخ میں 'v' شکل کی اینول یا مخروطی نوک داخل کر دیتے ہیں۔

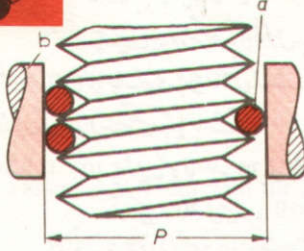


207, 2-B پوزیوں کے پہلوی سائز ناپنے کی سلاخیں۔
(a) پوزی ناپنے والی سلاخیں (b) اینول اور مائیکرو میٹر
کی پیمائشی سپنڈل (P) چیک گیج (check gauge)

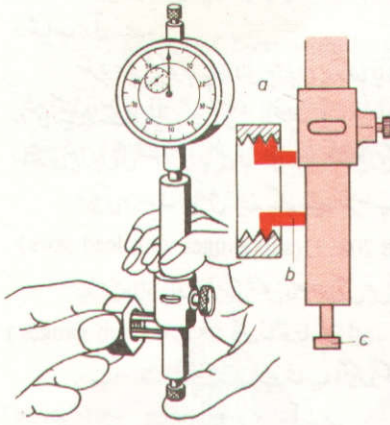

207, 3-B اندرونی پوزیوں کے لیے ڈائیل انڈیکسٹر۔
(a) شکل کی اینول والا ساکن بازو (b) حرکت کرنے والا
محفوظ شکل کا پیمائشی بازو جو ڈائیل انڈیکسٹر کی فیڈرین سے
جڑا ہوتا ہے (c) حرکت کرنے والے پیمائشی بازو کو دبائے
والا ٹیٹن۔

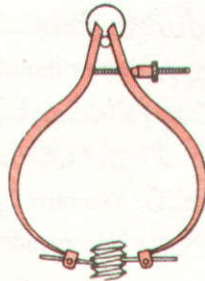

207, 4-B (وائیں) پہلوی قطر کی مینی میٹر گیج سے
موازنہ پیمائش۔

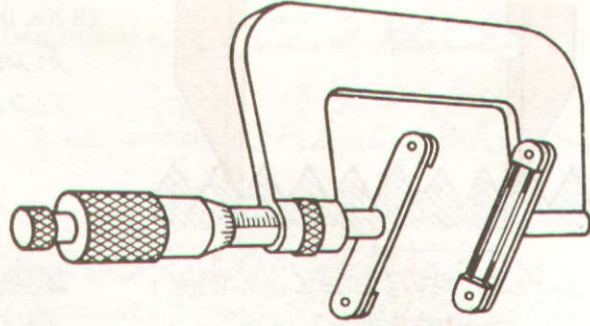



207, 1-B سلاخ گے ہوئے ہولڈر والا مائیکرو میٹر۔

پہلوی قطر کی درست پیمائش کرنے کے لیے ہولڈر میں لگی ہوئی چوڑیاں ناپنے کی سلاخیں
اکثر استعمال ہوتی ہیں (207, 1 & 2) ان ہولڈروں کو مائیکرو میٹر کی سپنڈل اور اینول پر لگا
دیا جاتا ہے۔ چیکنگ گیج P سے متعلقہ پہلوی قطر کو جدول میں دیکھتے ہیں۔ ناپنے کے لیے
تین سلاخیں درکار ہوتی ہیں۔ جو تین میں صحیح بیٹھ سکیں۔


مثال :

M 24 پوزی کے پہلوی قطر کو ناپنے کے لیے 2.05 ملی میٹر قطر کی سلاخیں درکار
ہوں گی۔ جب چیکنگ گیج $25.606 \pm P$ ملی میٹر ظاہر کرے تو پہلوی قطر کی صحیح پیمائش
22.051 ملی میٹر ہوگی۔


موازنہ کرنے کے پیمائشی آلات یعنی ڈائیل انڈیکسٹر اور مینی میٹر گیج (207, 3 & 4)
کے ساتھ بنیادی سائز اور پہلوی قطر میں انحراف معلوم کیا جاسکتا ہے۔ ناپنے سے قبل
آلات کو نمونہ جاب کے مطابق لازمًا باندھنا چاہیے۔ یعنی رنگ تھریڈ گیج اور چوڑی پلگ گیج
گول ٹوکوں والے چوڑی کیلیپر (thread calliper) سے جس کو نمونہ جاب کے مطابق باندھا
ہوئے بھی سادہ طریقہ سے ناپا جاسکتا ہے۔

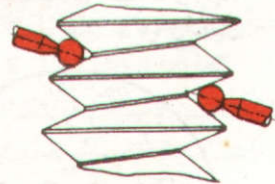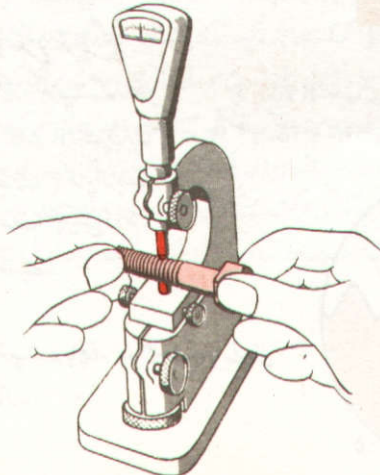


207, 5-B گول ٹوکوں والے چوڑی
کیلیپر سے جانچنا۔

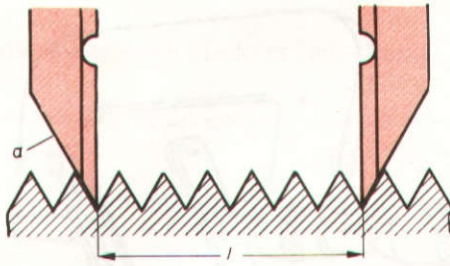


B 208, 1 - چوڑیوں کے گھٹنے سے پچ کو جانچنا۔ (a) ورنیر کیلیپر کی پیمائشی نوکیں (l) پیمائش شدہ لمبائی۔

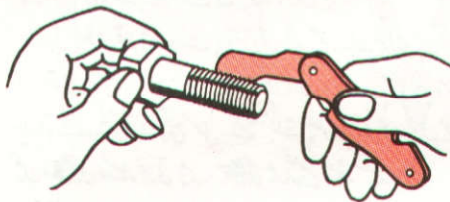

B 208, 2 - سکر و پچ گیج کے ساتھ پچ کو جانچنا۔

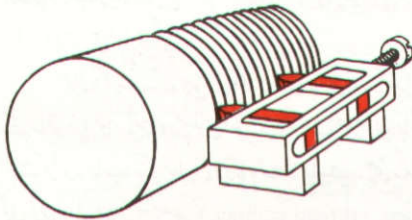

B 208, 3 - سلپ گیج (slip gauge) کے ساتھ پچ کو جانچنا۔ (a) سلپ گیج - (b) رہنما جبرے (lead jaws) (l) پیمائش شدہ لمبائی۔

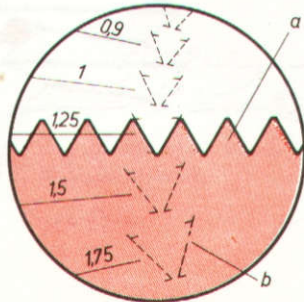

B 208, 4 - میٹرک چوڑیوں کی شکل کو شاپ مائیکروسکوپ سے جانچنا۔ (a) ٹیسٹ کی جانے والی چوڑی کا سایہ - (b) شکل کا بیرونی خاکہ۔

پچ کی قیمت چوڑیوں کی گنتی کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں (B 208, 1) میٹرک چوڑیوں پر ورنیر کیلیپر کی نوکوں سے متعدد چوڑیوں کا فاصلہ (اگر ممکن ہو 10) ناپا جائے گا۔ پچ حاصل کرنے کے لیے پیمائش شدہ مقدار کو چوڑیوں کی تعداد سے تقسیم کیا جائے گا۔

مثال: 10 چوڑیوں کا فاصلہ 30 ملی میٹر ہے۔

تو پچ = $30 \div 10 = 3$ ملی میٹر۔

وہٹ ورتھ چوڑیوں کے لیے ورنیر کیلیپر کو $1 = 25.4$ ملی میٹر کے فاصلہ کے درمیان پیمائشی نوکوں میں چوڑیاں گھٹنے سے چوڑیاں فی انچ معلوم کی جائیں گی (B 208, 2)۔

سکریو پچ سے چوڑیوں کو جانچا جاسکتا ہے جو کہ ایک مکمل سلسلے میں دستیاب ہوتی ہے۔

سکریو پچ گیج کو جانچنے والی چوڑیوں پر رکھا جاتا ہے اور خلاء سے روشنی دیکھنے کے طریقے سے پچ میں انحراف باسانی معلوم کیا جاسکتا ہے اور ساتھ ہی چوڑیوں کی شکل بھی جانچی جاسکتی ہے۔ مثلاً چوڑی کا زاویہ، گولائی وغیرہ۔ پچ کی درست پیمائش لینے کے لیے اکثر سلپ گیج بمع رہنما جبرے (slip gauges with lead jaws) (B 208, 3) استعمال ہوتے ہیں۔

چوڑی کا زاویہ اور چوڑی کی شکل عام صورتوں میں سکریو پچ گیجز (screw pitch gauges) کے ساتھ جانچتے ہیں۔

بہت درست جانچنے کے لیے شاپ مائیکروسکوپ (Shop microscope) (B 208, 4) درکار ہوتی ہے۔

مائیکروسکوپ کے اندرونی شیشے کے آڑے پیمانے پر بہت زیادہ درستی کے ساتھ چوڑی کی شکل کے نشان لگے ہوتے ہیں۔ چوڑی کی شکل کا منفرد خاکہ بصری وسعت میں جھلایا جاتا ہے۔ اس طرح سے نشان شدہ خاکے کو جاب کی چوڑی کی شکل کے ساتھ مطابقت کی کوشش کی جائے گی چوڑی (silhouette) کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ تین گنا بڑا دیکھنے کی وسعت کی وجہ سے انحراف باسانی نظر آسکتا ہے۔

بہت زیادہ درستی والی چوڑیوں کی پیمائشیں مثلاً سکریو تھریڈ گیج

 
(screw thread gauge) پر یونیورسل پیمائشی مائیکروسکوپ کے ساتھ

کی جاتی ہیں۔ سائے کے ساتھ جانچنے کے طریقے (B 208, 4) سے چوڑیوں


کے دوسرے عنصر بھی بالکل صحیح طریقے سے ناپے جاسکتے ہیں۔ چونکہ یہ آلہ بہت

زیادہ حساس (sensitive) ہوتا ہے۔ اس لیے یہ صرف انسپیکشن روم

(Inspection room) میں ہی استعمال کیا جاتا ہے۔



B 209, 2 - لٹ سکریو پلگ گیج

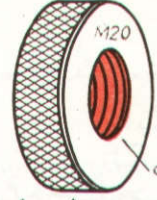

B 209, 1 - (دائیں اور اوپر) معیاری تھریڈ گیج (thread gauges) - (a) معیاری رینگ چوڑی گیج (b) معیاری پلگ چوڑی گیج

گیج سے چوڑیوں کو جانچنا : (Testing of threads with gauges)

چوڑی دار پرنزوں کی کثیر پیداوار کے دوران ہر ایک منفرد جاب کو جانچنا کفایت شعار نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ پرنزے کی قیمت سے زیادہ گراں ہو سکتے ہیں۔ اس کی بجائے سکریو تھریڈ گیج (screw thread gauge) استعمال کی جاتی ہیں جن سے چوڑی کی عام پیمائشیں بیک وقت ناپی جاسکتی ہیں۔

معیاری چوڑی گیج، (standard thread gauges) (B 209, 1) بہت کم استعمال ہوتی ہیں۔ بیرونی چوڑیاں معیاری رینگ تھریڈ گیج (standard thread ring gauges) سے اور اندرونی چوڑیاں معیاری پلگ چوڑی گیج (standard plug thread gauges) کے ساتھ جانچی جاتی ہیں۔


گیج کو بغیر کسی کلیئرینس کے اندرونی اور بیرونی چوڑیوں پر چڑھنا چاہیے۔ اندرونی چوڑی کا قطر جانچنے کے لیے پلگ گیج کا لائنم ہیلن نما (smooth cylinder gauge) حصہ استعمال ہوتا ہے۔ جانچنے کا انحصار حساسیت پر ہوتا ہے۔ مزید برآں ایک چوڑی جو آرام سے فٹ ہو کر کسی جاسکتی ہو، میں بھی اس بات کی شرط نہیں ہوتی کہ چوڑی صحیح فٹ ہوگی (صفحہ 198, 1 B 198) معیاری چوڑی گیج کے ساتھ پہلوی قطر اور پہلوی ملاپ والی سطحیں صحیح طور پر جانچی نہیں جاسکتیں۔

تھریڈ لٹ گیج (thread limit gauges) کو چوڑی کی تمام پیمائشوں کو صحیح طور پر اور سرعت سے جانچنے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ ان پر بھی دوسری تمام گیج کی طرح "گو" اور "ناٹ گو" سمتیں ہوتی ہیں۔ اندرونی چوڑیوں کی جانچ لٹ سکریو پلگ گیج (limit screw plug gauge) کے ساتھ (B 209, 2 & 3) کرتے ہیں۔ اس کی "گو" سمت پر مکمل چوڑیاں ہوتی ہیں اور ان کو باسانی اندر کسا جانا چاہیے۔ "ناٹ گو" سمت کی لمبائی کم ہوتی ہے اور اس پر دو یا تین چوڑیاں ہوتی ہیں۔ جو بیرونی قطر اور قطر پر کم پیمائش (under cut) کی کٹی ہوتی ہیں۔ اس سے صرف پہلوی قطر جانچا جاسکتا ہے اور اس کو چوڑی دار سوراخ کے اندر نہیں کسا جانا چاہیے۔


بیرونی چوڑیاں جانچنے کے لیے تھریڈ لٹ سنپ گیج، بمع چوڑی دار رولرز (thread limit snap gauge with threaded rollers)

انداز ایک دوسرے کے پیچھے "گو" اور "ناٹ گو" سمتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ "گو" سمت کی بناوٹ رولرز کے سامنے والے حصے پر ہوتی ہے۔ جس پر چوڑی کے صحیح فٹ وصال بننے ہوتے ہیں۔ اس کو اپنے ہی وزن سے جانچنے والی چوڑی پر پھسل کر چلنا چاہیے۔


"ناٹ گو" سمت پچھلے رولروں کے سلسلے پر مشتمل ہوتی ہے۔ رولروں پر چھوٹے پہلو بنے ہوتے ہیں تاکہ ان سے صرف پہلوی قطری ناپا جاسکے۔ پہلوی قطر کے پیش نظر "ناٹ گو" رولروں کا فاصلہ "گو" رولروں کے فاصلے سے گنجائشی سائز کے برابر چھوٹا ہوتا ہے۔ "ناٹ گو" سمت کو جاب پر فٹ نہیں ہونا چاہیے۔ پیمائشی رولرز ترتیب پذیر ہونے کی وجہ سے سینک گیج (B 209, 5) کے مطابق ترتیب کئے جاسکتے ہیں۔

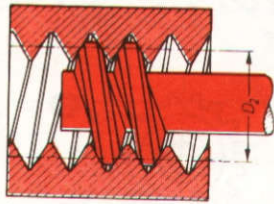

B 209, 3 - پاسوی قطر D2 کو لٹ پلگ گیج کی "ناٹ گو" کی سمت کے ساتھ جانچنا۔

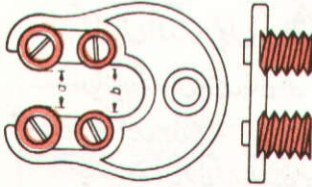

 B 209, 4 - تھریڈ لٹ سنپ گیج چوڑی دار رولروں کے ساتھ (a) "گو" کی سمت کے پیمائشی رولرز (b) "ناٹ گو" سمت کے چھوٹے پہلوؤں والے پیمائشی رولرز۔



B 209, 5 - چوڑی سینک گیج بمع دو پیمائشی حصوں کے جو تھریڈ لٹ سنپ گیج کی "گو" اور "ناٹ گو" سمتوں کی سینک کے لیے ہوتے ہیں۔




10 گرایاں بنانا : (Manufacture of Gears)

گرایوں کا استعمال : (Use of Gears)

گردشی حرکات اور ٹارک (torque) گرایوں سے منتقل کی جاتی ہیں۔ دندائوں اور دندائوں کی جگہیں آپس میں باہم ملنے کی وجہ سے حرکت مثبت ہوتی ہے۔

دندائوں کے نظام اندرونی اور بیرونی ہوتے ہیں (B 210, 1)۔ بیرونی دندائوں کے نظام میں گھومنے کی سمت مخالف سمتوں میں ہوتی ہے۔ اندرونی گرایوں میں گھومنے کی سمت ایک جیسی ہوتی ہے اور کم مرکزی فاصلہ ہوتا ہے۔ گردشی حرکت کو متوازی، خط مستقیم کی حرکت میں گرای اور دندائے دار ریک (tooth rack) کے ذریعے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

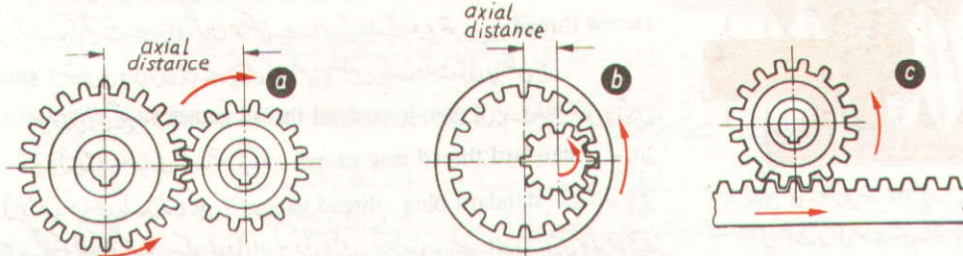


(B 210, 1) - اندرونی اور بیرونی دندائوں والی گرایاں۔ (a) بیرونی گرایاں (گھومنے کی سمت مخالف)۔ (b) اندرونی گرایاں (گھومنے کی سمت ایک جیسی مرکزی فاصلہ کم)۔ (c) دندائے دار ریک اور چھوٹی گرای (گردشی حرکت کو متوازی خط مستقیم حرکت میں تبدیل کیا جاتا ہے یا برعکس)

گرایاں اور گرایوں کی اشکال : (Gears and Shapes of Gears)

دو یا زیادہ گرایاں ترسیل بناتی ہیں۔ سب سے چھوٹی گرای پنن (pinion) کہلاتی ہے۔ شافتوں کی حالت کے مطابق گرایوں کی بہت سی مختلف بنیادی قسمیں ہوتی ہیں۔

سیدھے دندائوں والی گرایاں یعنی سپر گرایاں (B 210 2 a) (spur gears) شافت دندائوں کے متوازی چلتی ہے۔ دندائے سیدھے ہوتے ہیں۔ ترچھے دندائوں کی گرایاں یعنی ہیلک گرایاں (B 210, 2b) (Helical gears) بے آواز چلتی ہیں کیونکہ دندائوں کا ملاپ درجہ بہ درجہ ہوتا رہتا ہے۔ تاہم ایک محوری دباؤ بڑھتا ہے جو کہ تھرسٹ بیرنگ (thrust bearing) کو برداشت کرنا چاہیے۔ ہیرنگ بون گرایاں (B 210, 2c) (herring bone gears) زیادہ وزنی ترسیل کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں محوری دباؤ بٹ جاتا ہے۔

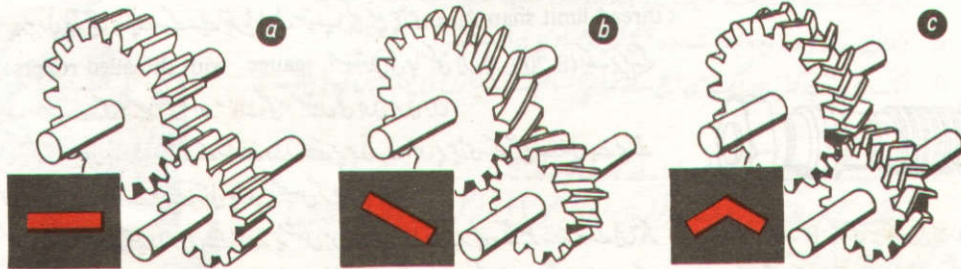

B 210 2 a - سیدھے دندائوں کی گرایاں
(spur gears)

B 210, 2b - ترچھے دندائوں والی گرایاں
(helical gears)


B 210 2c - ہیرنگ بون گرایاں
(herring bone gears)



محزوطی گرایاں : (Bevel gears) (B 211, 1)


ان کی شافٹوں کے محوری خطوط ایک نقطہ پر ملتے ہیں۔ ان گرایوں کی بنیادی شکل محزوطی ہوتی ہے۔ محزوطی گرایاں سیدھے دندلوں کے مقابلے میں دندلوں اور ہل دار دندلوں والی بھی ہوتی ہیں۔

- (a) سیدھے دندلوں والی محزوطی گرایاں۔
- (b) ہل دار دندلوں والی محزوطی گرایاں۔

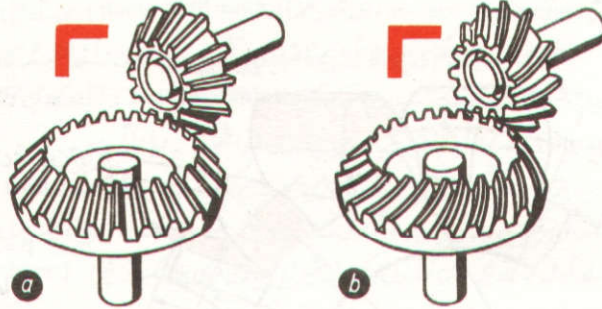

ہل دار گرایاں : (Spiral Gears) (B 211, 2)


ہل دار گرایوں میں دندانے ہل دار ہوتے ہیں اور شافٹوں کے محوری خطوط ایک دوسرے پر 90° پر ہوتے ہیں۔
دوم گرایاں، شافٹوں کے محوری خطوط ایک دوسرے پر 90° پر ہوتے ہیں۔ گنیر ڈرائیو۔ دوم اور دوم گرای پر مشتمل ہوتی ہے۔
اور بہت زیادہ طاقت کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ یہ گنیر ڈرائیو ملائیمٹ کے ساتھ اور مضبوطی سے جڑتی ہے۔ دوم گرای ہمیشہ دوم سے جڑتی ہے۔

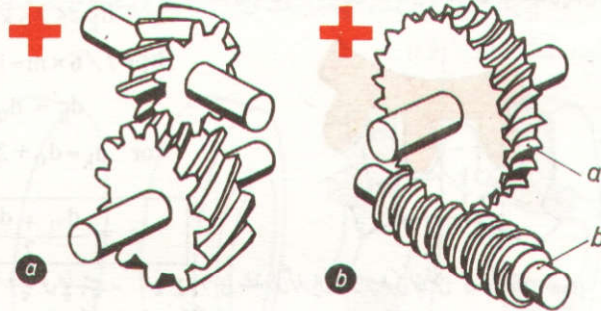

- (a) B 211, 2 (a) ہینچر گنیر ڈرائیو۔
- (b) دوم گرای ڈرائیو۔
- (a) دوم گرای۔
- (b) دوم۔

دندانوں کے خدوخال : (Profile of Teeth)

دو گرایوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جھکے سے مل کر چلنے سے شور اور رگڑ پیدا ہونے سے بچنے کے لیے دندانوں کے مخصوص خدوخال ہونے ضروری ہیں۔ سب سے زیادہ عام درپچہ خدوخال (Involute profile) ہے۔ درپچہ ایک قوس ہوتی ہے جو کہ دھماگے کے کھلنے یا دائرہ کے محیط سے خط مستقیم سے بنتی ہے (B 211, 3)۔ ایک میں دندان کا پہلو سیدھا ہوتا ہے۔ درپچہ: شاگراسی نظام معیاری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تدبیری دندان (cycloidal tooth) نظام بھی ہوتا ہے تاہم اب یہ مشینوں کے بنانے میں استعمال نہیں کیا جاتا۔

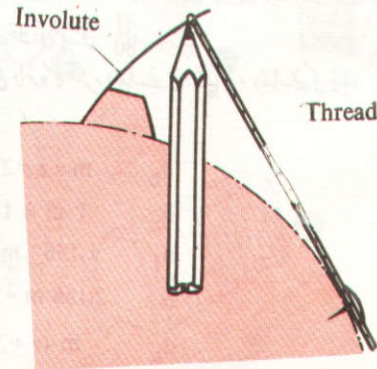

B 211, 3۔ درپچہ (Involute) قوس (پلیٹ دار گولائی) کی بناوٹ



سپر گرامی کی پیمائشیں : (Dimensions of spur gears)

دندانے کی شکل بالائی یعنی بیرونی اور بنیادی دائروں میں ہی محدود کی جاتی ہے۔ (B 212, 1)
 پیچ دائرہ (pitch circle) پر دندانے متعین کئے ہوتے ہیں۔ پیچ دائرہ پر نا پانگیا دو دندانوں کا درمیانی فاصلہ پیچ (pitch) کہلاتا ہے۔
 ایک راسخ (constant) اور π کا حاصل ضرب پیچ کہلاتی ہے۔ π سے ضرب دیے جانے والے عدد کو ماڈیول (module "m") کہتے ہیں۔ ایک منتخب شدہ سلسلے میں ماڈیول معیاری بنا دیے گئے ہیں۔

پیچ (p) = ماڈیول (m) $\times \pi$ ملی میٹر

$$p = m \times \pi \text{ mm.}$$

ماڈیول ایک کامل عدد ہوتا ہے اور پیچ معلوم کرنے کی صورت میں ماڈیول کا حاصل ضرب ملی میٹر میں
 لکھا جاتا ہے۔ مثال: ایک ماڈیول 2 کی ملی میٹر میں پیچ معلوم کریں۔

$$p = m \times \pi = 2 \times 3.14 = 6.28 \text{ mm.}$$

چونکہ پیچ π کا مضروب ہے۔ پیچ دائرہ کے قطر کیلئے سادے اعداد حاصل ہوتے ہیں۔

پیچ دائرہ کا قطر (d_o) = ماڈیول (m) \times دندانوں کی تعداد (z)

$$d_o = m \times z \text{ mm}$$

نوٹ : m = ماڈیول

$$h = 13/6 \times m = 2.166 \text{ m} = 0.7 \text{ p} \quad h = \text{دندانے کی اونچائی}$$

$$h_k = 6/6 \times m = 1 \text{ m} = 0.3 \text{ p} \quad h_k = \text{دندانے کی بلندی (ایڈنڈم)}$$

$$h_f = 7/6 \times m = 1.166 \text{ m} = 0.4 \text{ p} \quad h_f = \text{دندانے کی بنیاد (ڈیڈنڈم)}$$


$$d_k = d_o + 2 \quad h_k \quad d_k = \text{بیرونی قطر}$$

$$\text{یا } d_k = d_o + 2 \text{ m} \quad \text{or } d_k = m \times z + 2 \text{ m}$$

$$\text{or } d_k = m (z + 2)$$

$$c = \frac{d_{o1} + d_{o2}}{2} \quad c = \text{دو گرامیوں کا درمیانی فاصلہ}$$

B 212, 1 سیدھے دندانے کی سپر گرامی کے فوٹو مال کے نام (d_o) پیچ دائرہ کا قطر (d_k) بیرونی قطر (df) بنیادی قطر (h) دندانے کی بلندی (hf) دندانے کی بنیاد (dedendum) h_k - دندانے کی اونچائی (addendum) p - پیچ S - دندانے کی مٹائی (b) دندانوں کے درمیان خلا - (b) دندانے کی چوڑائی۔

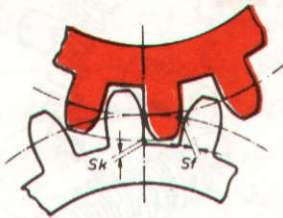

B 212, 2 طے والی گرامیاں۔ پسو کی گنجائش (flank clearance) بنیاد کی گنجائش (crest clearance) کی مقدار $m \times 0.166$ ہوتی ہے۔ دندانوں کے درمیان فلینک کلیئر (flank clearance) ہوتی ہے یعنی گولائی نما مٹائی $p \times \frac{39}{80}$ ۔ دندانے کے خلا کی چوڑائی $p \times \frac{41}{80}$ ۔

مثال : 30 دندانوں والی 2 ماڈیول کی گرامی کے لیے مندرجہ ذیل پیمائش معلوم کریں۔ پیچ دائرہ کا قطر، دندانے کی اونچائی، دندانے کی بنیاد، دندانے کی بلندی، بیرونی قطر۔

$$d_o = m \times z = 2 \times 30 = 60 \text{ mm}$$

$$h_k = 1 \text{ m} = 1 \times 2 = 2 \text{ mm}$$

$$h_f = 1.166 \text{ m} = 1.166 \times 2 = 2.332 \text{ mm}$$

$$h = 2.166 \text{ m} = 2.166 \times 2 = 4.332 \text{ mm}$$

$$d_k = m (z + 2) = 2 (30 + 2) = 64 \text{ mm}$$

$$d_o = \text{پیچ دائرہ کا قطر}$$

$$h_k = \text{دندانے کی اونچائی}$$

$$h_f = \text{دندانے کی بنیاد}$$

$$h = \text{دندانے کی بلندی}$$

$$d_k = \text{بیرونی قطر}$$

نوٹ : دندانوں کی تعداد اور ماڈیول کے ساتھ گرامی کی بہت اہم پیمائش کچھ دی گئی ہیں۔



گراریاں بنانے کے لیے میٹیریل : (Materials used for gears)

دھاتی میٹریل کی گراریاں : وہ گراریاں جن پر بہت تھوڑا زور (stress) اثر انداز ہو، کاسٹ اسٹیل یا عام ساخت کے اسٹیل کی بنتی ہیں۔ یعنی (St 60, St 50)

زیادہ زور سے اثر انداز والی گراریوں کے دندانے مکمل کرنے کے بعد دندانوں کے پہلوؤں کو سخت کرتے ہیں۔ سخت کرنے کے طریقے سطحی سختانا (surface hardening) اور شعلہ سختانا (flame hardening) ہوتے ہیں۔

سطحی سختانے کیلئے کم کاربن والا اسٹیل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ زیادہ کاربن والے عنصر میں کاربوریٹنگ سے دندانوں کے پہلوؤں میں کاربن دھنس جاتی ہے۔ شعلہ سختانی کے لیے آکسید داری کے قابل (heat treatable) زیادہ کاربن والا اسٹیل درکار ہوتا ہے۔ دندانوں کے پہلوؤں کی سطح کو برزوں (burners) سے گرم کیا جاتا ہے اور پھر پانی میں فوراً ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے۔

پلاسٹک کی گراریاں بغیر شور کے چلتی ہیں اور وزن کم ہوتا ہے۔ واٹر ٹائٹ (water tight) اور مزاحمت تیل (oil resistant) ہوتی ہیں۔ پلاسٹک کی ہر گراری دھاتی میٹریل کی گراری سے مل کر چلتی ہے۔ پلاسٹک کی گراریاں گیئر کسوں کے لیے ناموزوں ہوتی ہیں۔ کیونکہ گراریاں تبدیل کرتے وقت دندانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان گراریوں کے لیے میٹریل کیمیاوی مرکبی پلاسٹک فائبر (synthetic plastic fiber) اور ملاوٹ شدہ تہہ دار لکڑی (compregnated laminated wood) استعمال ہوتی ہے۔

کیمیاوی مرکبی پلاسٹک فائبر مثلاً نووٹیکسٹ (Novotext)، ریزیٹیکسٹ (Resitext) فائبر کی تہہ بہ تہہ تھوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو کیمیاوی گوند (synthetic resin) سے حرارت سے دباؤ دے کر جفتے ہیں۔


ملاوٹ شدہ تہہ دار لکڑی مثلاً لگنا فول (lignofol - Z) جو بہت زیادہ حرارت پر کیمیاوی گوند کے ساتھ دبا کر پلائی وڈ (ply wood) پر مشتمل ہوتی ہے۔

گراریوں کے بلینک (Gear blank) بنانا : (Manufacture of Gear Blanks)

اسٹیل کی چھوٹی گراریوں کے لیے گیر بلینک لمبی گول سلاخوں میں سے آری سے کاٹنے، یا کوٹ کر کھدوری شکل کے بنائے جاتے ہیں۔ ہب اکثر ویلڈ

کیے جوتے ہیں (B 213.1)

B 213.1 - چھوٹی گراریوں کے بلینک بنانے کی مثالیں :
(a) آری سے کاٹا ہوا - (b) کوٹ کر کھدوری شکل میں بنا ہوا -
(c) اور (d) ویلڈ شدہ ہب گراری کا بلینک -

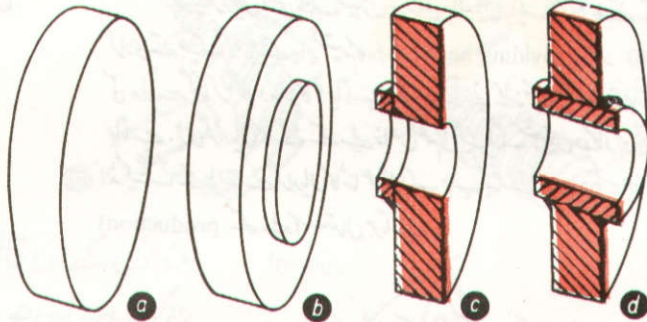


بڑی گراریوں کے لیے بلینک ڈھلائی (کاسٹ اسٹیل)، ڈبچی لوہا یا ویلڈنگ سے بنائے جاتے ہیں۔ بڑی ویلڈ شدہ گراریوں کے بلینک گراری کے گھیرے ہب اور گراری قوس سے بازو یا غیر بازو پر مشتمل ہوتے ہیں اسٹیل بطور میٹریل کے استعمال ہوتا ہے۔ ویلڈ شدہ گراریوں کا وزن ڈھلی ہوئی گراریوں سے کم ہوتا ہے۔ اس طرح میٹریل کی بچت ہوتی ہے۔

پلاسٹک کی گراریوں میں ریشوں کی تھوں کی بہت درست ہوتی چاہیے (B 213.2) اکثر ایک اسٹیل کی ہب کے طور پر پریس کی ہوتی ہے۔ گراری کے بلینک عام خراو، کیپشن خراو یا خود کار خراو مشینوں سے بنائے جاتے ہیں۔

B 213.2 - پلاسٹک کی گراریوں میں

ریشوں کی تھوں کی سمت (a) - میع

ہے - (b) غلط ہے -

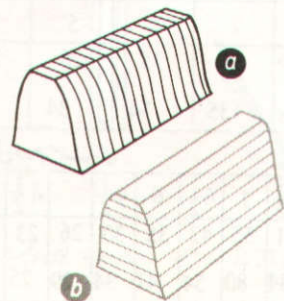



گراریاں بنانا : (Manufacture of Gears)

گراریوں پر دندانے عموماً ملنگ، باہنگ (Hobbing) شیپنگ اور گرائنڈنگ پر کاٹے جاتے ہیں۔ خصوصی صورتوں میں دندانے ڈھلائی یا پیچ کرنے (casting or punching) سے بھی بنائے جاتے ہیں۔

دندانوں کی کٹائی کرنا : (Cutting of Teeth)


دندانے کاٹنے کے لیے انڈیکسنگ کا طریقہ یا باہنگ کا طریقہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔
انڈیکسنگ کے طریقہ سے سپر گریوں کی ملنگ کرنا۔

(Milling of spur gears with the indexing method)

ملنگ کٹر دندانوں کے درمیان شکل یا فلاء سے متشابه بطور ٹول استعمال کرنے چاہئیں۔ (B 214, 2 & 3)

دندانوں کی کٹائی کی تعداد کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ دندانوں کا درمیانی فاصلہ یا فلاء مساوی پیچ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ دندانوں کی تمام اقسام کی تعدادوں کو کاٹنے کے لیے ہر ایک ماڈیول کے لیے ملنگ کٹروں کا مکمل سیٹ درکار ہوتا ہے۔ ایک مکمل کی ہونی گرائی کی درستی کا انحصار 8 ملنگ کٹروں یا 15 ملنگ کٹروں کے سیٹ میں سے کڑا کا انتخاب کرنے سے کیا جائے گا (T 214, 1) ملنگ کٹر پر مندرجہ ذیل اہم کوائف لکھے ہوتے ہیں۔ ماڈیول، کٹر کا نمبر کون سے دندانوں کی تعداد کیلئے موزوں ہے۔ ملی میٹر میں پیچ، اور دندانوں کی اونچائی = ملی میٹر میں ملنگ کرنے کی گہرائی۔

چھوٹی گرائیاں افقی ملنگ مشینوں پر بنائی جاتی ہیں۔ ایک دندانہ کاٹنے کے بعد گرائی کے بلینک کو پیچ کے برابر تقسیم کار ہیڈ (dividing head صفحہ 140) کی مدد سے گھما کر اگلا دندانہ کاٹا جاتا ہے۔ تمام دندانے کٹنے تک پہلا طریقہ جاری رکھا جاتا ہے۔ بڑی گرائیاں کاٹنے کے لیے خاص قسم کی گیر ملنگ مشینیں درکار ہوتی ہیں۔ انڈیکسنگ کے طریقہ سے گرائیاں کاٹنا عموماً ایک جاب بنانے (single part production) کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

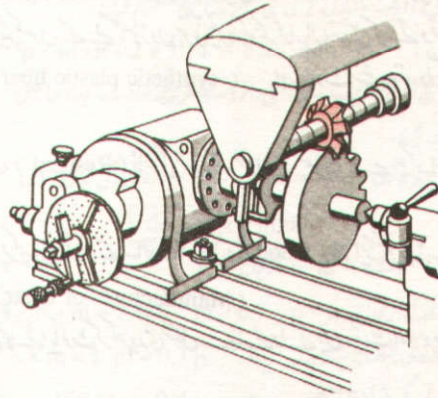


B 214, 1 - انڈیکسنگ کے طریقہ سے سپر گرائی کی ملنگ کرنا۔



B 214, 2 - دندانے کاٹنے والا ملنگ کٹر

T 214, 1 در پیچہ دندانے (involute teeth) کاٹنے کے لیے کٹروں کے سیٹ۔

8 ملنگ کٹروں کے سیٹ کی درجہ بندی							
کٹر کا نمبر	1	2	3	4	5	6	7
دندانوں کی تعداد کے لیے	12	14	17	21	26	35	55
دندانے دار ریک	13	16	20	25	34	54	135
دندانے دار ریک	13	16	20	25	34	54	135
15 ملنگ کٹروں کے سیٹ کی درجہ بندی							
کٹر کا نمبر	1	2	3	4	5	6	7
دندانوں کی تعداد کے لیے	12	14	17	21	26	35	55
دندانے دار ریک	13	16	20	25	34	54	135
دندانے دار ریک	13	16	20	25	34	54	135

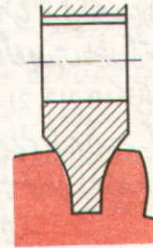

B 214, 3 - گرائی کاٹنے والے کٹر کی شکل دندانوں کے درمیانی فلاء یعنی فاصلہ سے متشابه۔

مثال :

ورک آرڈر: ایک سپر گرامی بنانی مقصود ہے۔

گراری کا بلینک خرابا ہوا ختمی حالت میں مہیہ کیا گیا ہے۔ دندلوں کی

کٹائی، ملنگ پر کرنا ہے۔

(Manufacture of Teeth) : دندانے کا ٹنا

کٹر کا انتخاب : 8 ملنگ کڑوں کے سیٹ (1) T 214,

صفحہ 214) میں سے کٹر منتخب کیا جائے گا اور اس کی خصوصیت مندرجہ ذیل ہوئی چاہئیں۔

7.85 ماڈیول 2.5، کٹر نمبر 25-21,4 z (وندانے)، پیچ

کٹائی کی گہرائی 5.42-

تقسیم کار ہیڈ کو سیٹ کرنا: ہینڈل کے چکروں کی تعداد معلوم کرنی پڑتی ہے۔ (صفحہ 141)


$$n_c = \frac{z}{n} = \frac{40}{25} = 1 \frac{15}{25} = 1 \frac{3}{5} = 1 \frac{12}{20}$$


ایک فرمان کا سننے کے بعد تقسیم کار ہیڈ کے ہینڈل کو ایک جگہ لگھا کر 20 سوراخوں والے دائرہ پر مزید 12 سوراخ آگے کی سمت گھمایا جائے گا۔ ملنگ کے دوران ٹھنڈا کرنے والا مائع کافی مقدار میں استعمال کیا جائے گا۔

ترتیب عمل

عمل	ٹولز
1 افقی منگ مشین پر تقسیم کار ہیڈ اور ٹیل سٹاک لگانا اور سیدھ درست کرنا۔	تقسیم کار ہیڈ، ٹیل سٹاک ڈائیں انڈیکٹر۔
2 آؤ بر پر منگ کٹر کا لگانا اور ہم مرکز چال کو جانچنا۔	کٹر ماڈرل 2.5 سے 21 ذمف، کٹر آؤ بر
3 جاب کو سینٹرل کے درمیان پکڑنا اور کٹر کے مرکز پر سیٹ کرنا۔	گھٹیا، سلپ گھج
4 تقسیم کار ہیڈ کی بریس (سوشیاں) مقدر کرنا۔	
5 چکرل کی تعداد کا تعین کرنا، منگ کی فیڈ لگانا۔	
6 کٹر کو سطح پر الکی سرخاش پیدا کرنا چاہیے۔	
7 جاب کو کٹر سے پیچھے ہٹا کر دندانے کی گہرائی 5.42 ملی میٹر کے برابر ٹیل کو اوجھا کرنا۔	
8 پہلے دندانے کو کاٹنا۔	
9 جاب کو کٹ سے باہر نکال کر دندانے کی تیج کے برابر ہینڈل گھمانا اور اگلا دندانہ کاٹنا۔	
10 باقی دندانوں کی منگ کرنا	

ناپنے اور جانچنے کے آلات : ورنیر کیلیپر، ٹائپر و میٹر، ڈائیں انڈیکٹر، سلپ گج، ورنیر گماری دندانہ کیلیپر (vernier gear tooth caliper)

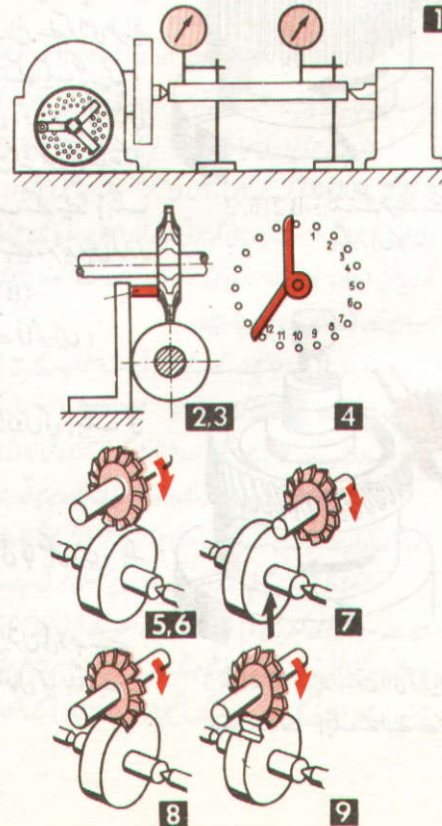


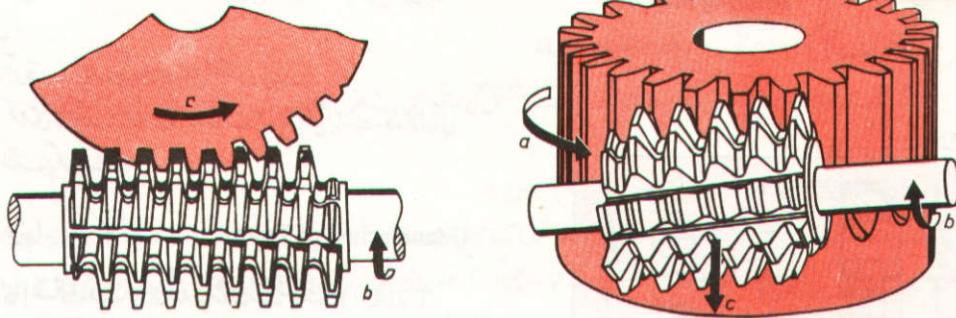

B 216, 1 ہابنگ کے دوران اقدامات - (a) گراری کے بلینک کی گردش حرکت - (b) ہابنگ کٹر کی گردش حرکت - (c) ہابنگ کٹر کی عمودی فیڈ حرکت


ہابنگ کے طریقے سے سپر گرایاں کاٹنا : (Cutting of spur gears by the hobbing method)

ہابنگ، ٹکنوسی کا ایک طریقہ ہے۔ دندانے کی شکل گراری کے بلینک کو درم نما ہابنگ کٹر پر گھمانے سے حاصل ہوتی ہے (B 216, 1)۔ ہابنگ کٹر کے دندانوں کا خدو خال کاٹے جانے والے دندانوں میں خلاء کے مطابق نہیں ہوتا جیسا کہ منگ کٹر میں ہوتا ہے۔ بلکہ ذوزنقہ نما (Trapezoidal) ہوتا ہے۔ جیسے دندانے دار ریک کے خدو خال ہوتے ہیں۔

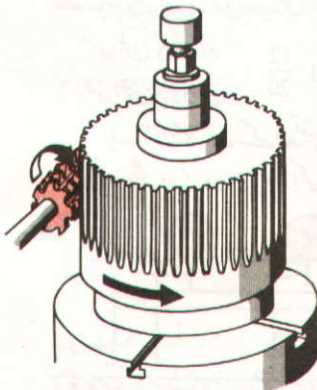

B 216, 2 ہابنگ کے طریقے سے سپر گرایاں کاٹنا۔

عام طور پر کٹائی کا یہ طریقہ گراری والی ہابنگ مشینوں پر کیا جاتا ہے (B 216, 2)۔ سپر گرایاں کاٹنے کے لیے ہاب (hob) کٹر کو پیچ کے برابر ترجہا باندھنا پڑتا ہے گراری کے بلینک کو مشین کی ٹیبل پر باندھا جاتا ہے۔ کٹر اور گراری کا بلینک مثبت ڈرائیو لے کر اسی طریقے سے گھومتے ہیں۔ جس طرح ورم اور ورم گراری گھومتے ہیں۔ گراری کے بلینک کے ایک چکر میں، کٹر کو اتنے ہی چکر گھومنا چاہیے۔ جتنے گراری بلینک پر دندانے کاٹنے درکار ہوں۔ دندانوں کی کٹائی کے دوران کتر میں روکاوٹ نہیں کرتیں۔ ہابنگ ہیڈ (hobbing head) بمع کٹر عمودی فیڈ حرکت سرانجام دیتا ہے۔ ترجہے (helical) یا بل دار (spiral) دندانوں والی ہابنگ کے لیے، ہابنگ کٹر کو دندانے کے ہیکس اینگل (helix angle) کے برابر ترجہا باندھنا چاہیے۔ مزید براں گراری کا بلینک ترجہے پن کے مطابق اضافی گردش حرکت حاصل کرتا ہے (B 216, 3)۔

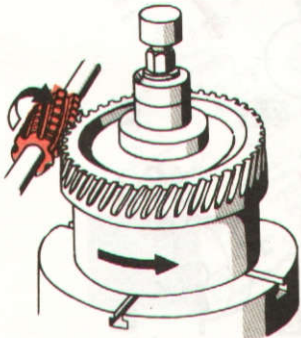

B 216, 3 ترجہے دندانوں والی گرایاں ہابنگ کے طریقے سے کاٹنا۔ (helical gears)

انڈیکنگ کے طریقے کے مقابلے میں ہابنگ کے طریقے کے بہت سے فوائد ہیں :
a دندانوں کے پہلو زیادہ درست اور پیچ زیادہ مسادی ہوتی ہے۔
b ایک ہی ہاب کٹر سے ایک ہی پیچ کے تمام اقسام کے دندانوں کی تعدادوں کی ہابنگ کی جاسکتی ہے۔
c ہابنگ کے طریقے سے جلدی دندانے کاٹے جاسکتے ہیں۔
ہابنگ کے طریقے سے نہ صرف سپر گرایاں، اور ترجہی یا بل دار گرایاں کاٹی جاسکتی ہیں۔ بلکہ ورم گرایاں بھی کاٹی جاسکتی ہیں۔

ہابنگ کے فوائد اور دیگر ناطقی منگ (rational milling) کے طریقوں کی وجہ سے انڈیکنگ کے طریقے سے گراری کاٹنا آج کل شاذ و نادر ہی کثیر پیداوار میں استعمال کیا جاتا ہے۔



شپینگ کے طریقے سے گریاں بنانا: (Gear shaping)


سپر گری کے دندلوں کو شپینگ کرنا۔
دندلوں کو اینڈیکسنگ کے طریقے یا تکوینی (generating) کے طریقے سے شکل دی جاسکتی ہے۔

اینڈیکسنگ کے طریقے سے دندلوں کو شکل دینا: (Shaping of Teeth with the Indexing Method)

اس مقصد کے لیے سلائنگ مشین استعمال کرتے ہیں (صفحہ 156-3 B 156)۔ 3-156 B 156 گری کا بلینک (Gear blank) مشین کے ٹیبل پر باندھا جاتا ہے۔ عمل کے لیے دندلوں کی شکل کے مطابق ٹول (profile tool) درکار ہوتا ہے۔ ایک دندانے کی جگہ کاٹنے کے بعد گری کو ایک پیچ کے برابر سرکایا جاتا ہے۔ بنے ہوئے دندلوں کی شکل کی درستی ٹول کی شکل اور اینڈیکسنگ سسٹم کی درستی پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ طریقہ شادو نادر ہی استعمال ہوتا ہے۔

تکوینی طریقے سے دندلوں کو شکل دینا: (Shaping of Teeth with the Generating Method)

دندلوں کو شکل دینے کے لیے ایک شکل دینے والی گری (gear shaper) استعمال ہوتی ہے۔ ریک نما (rack type) یا چھوٹی گری نما (pinion type) کے کٹرز (cutters) استعمال ہوتے ہیں۔ تکوینی کے طریقے سے دندلوں کو شکل دینا بائنگ (gear hobbing) کی نسبت زیادہ درست بھی ہے اور تیز بھی۔

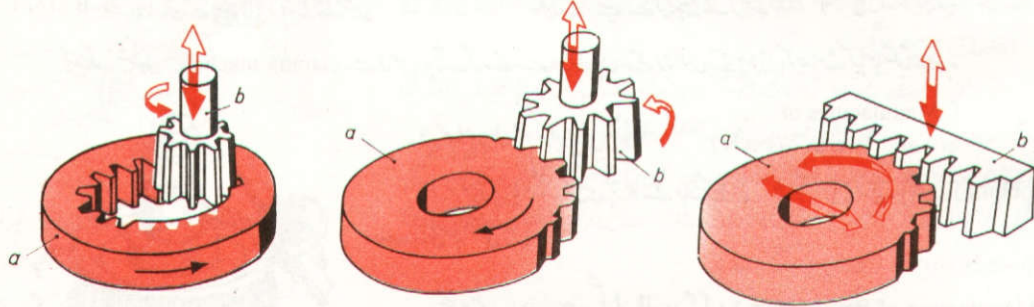

B 217, 3 - چھوٹی گری نما کٹر سے اندرونی دندلوں کی شکل بنانا۔ (a) گری کا بلینک (b) چھوٹی گری نما کٹر

B 217, 2 - چھوٹی گری نما کٹر سے بیرونی دندلوں کی شکل بنانا۔ (a) گری کا بلینک (b) چھوٹی گری نما کٹر


B 217, 1 - ریک کٹر سے گری کے دندلوں کی شکل بنانا۔ (a) گری کا بلینک (b) ریک نما کٹر

ریک نما کٹر کی ساخت دندانے دار ریک جیسی ہوتی ہے (B 217, 1)۔ یہ ایک ریم (ram) پر باندھا ہوتا ہے اور عمودی کٹائی کی حرکت کرتا ہے۔
ہاب تکوینی حرکت (generating motion) کرتا ہے جو کہ ریک نما کٹر کے متوازی گردشی اور لمبائی کے رخ حرکتوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ جب ہاب پر دندانے ریک نما کٹر کی لمبائی تک مکمل ہو جاتے ہیں تو مشین کا ٹیبل اپنی شروع ہونے والی پہلی حالت پر آ جاتا ہے۔ اس طرح ٹیبل پچ جاب ایک دندانے کے برابر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ عمل دہرایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ تمام دندلوں کی شکل بن جاتی ہے۔ سپر اور ترچھے دندلوں والی گریاں بھی اسی طرح بنائی جاسکتی ہیں۔
چھوٹی گری نما کٹر (B 217, 2) سے نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی دندلوں کی شکل بھی بنائی جاسکتی ہے۔ چھوٹی گری نما کٹر عمودی کٹائی کی حرکت کرتا ہے۔ جاب اور چھوٹی گری نما کٹر کی گردشی حرکت سے تکوینی حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ریم کے واپسی کے دوران چھوٹی گری نما کٹر کی کٹائی کی حرکت کے بعد، جاب کٹر سے دور ہٹ جاتا ہے اور کٹائی کی نئی سڑوک کے لیے اندر خود پہلی یعنی آغاز والی کٹائی کی حالت میں آ جاتا ہے۔




سپر گرائیوں کے دندانوں کے پہلوؤں کی گرائینڈنگ کرنا: (Grinding of Tooth Flanks of Spur Gears)

دندانوں کے بیرونی سطح کی درستگی اور سطح کا معیار گرائینڈنگ سے بہتر ہو جاتا ہے۔ سخت کی ہوئی گرائیاں گرائینڈنگ کرنی چاہئیں تاکہ خرابیاں دور ہو جائیں۔ نیز غیر سخت شدہ گرائیاں اگر گرائینڈنگ کی جائیں تو ملائمت سے چلتی ہیں (B 218, 1 & 2)۔
گرائینڈنگ کے دو طریقے ہیں۔ اول شکلی گرائینڈنگ (profile grinding) دوئم تکنیکی پہیہ (generating wheel) سے تکنیکی گریٹر گرائینڈنگ (Generation gear grinding)۔

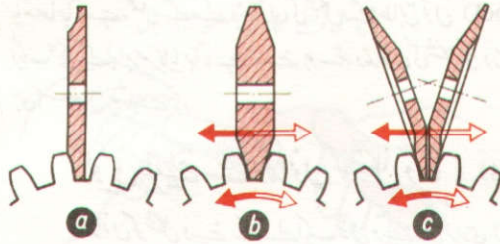

B 218, 2 - سپر گرائیوں کو گرائینڈنگ کرنے کے طریقے (a) شکلی (spur gears) گرائینڈنگ۔ (b) ایک تکنیکی سان کے پہیہ سے گرائینڈنگ کرنے (c) طشتری تکنیکی سان کے پہیہ سے گرائینڈنگ کرنا۔

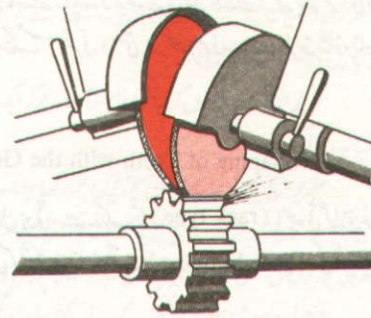

B 218, 1 - طشتری ناسان کے پہیہ والی گرائینڈنگ مشین

لیپنگ مشینوں (lapping machine) سے خاص لیپنگ کرنے سے دو گرائیوں کے دندانوں کے پہلوؤں کو صاف کیا جاسکتا ہے۔

درم اور ورم گرائیاں بنانا: (Manufacture of Worm and Worm Wheels)

درم خراہ پر یا ملنگ مشین پر کاٹے جاسکتے ہیں۔ درم گرائیاں صرف ہابنگ (hobbing) سے بنائی جاسکتی ہیں۔


محزوطی (Bevel) گرائیاں بنانا: (Manufacture of Bevel Gears)

چونکہ دندانوں کی موٹائی اور پہلوؤں کی گولائی مرکز کی طرف بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے محزوطی گرائیوں کے دندانے بنانا مشکل ہوتا ہے۔ محزوطی گرائیاں انڈیکسنگ یا تکنیکی طریقے سے بنائی جاسکتی ہیں۔


انڈیکسنگ کے طریقے میں چار ملنگ کٹر درکار ہوتے ہیں۔ چونکہ دندانوں کا درمیانی فاصلہ غیر یکساں ہوتا ہے۔ اس لیے دندانے کا پہلو علیحدہ طور پر بنانا پڑتا ہے۔

بہت زیادہ صحیح محزوطی گرائیاں محزوطی تکنیکی گرائی (bevel gear generating) سے ہی کاٹی جاسکتی ہیں (B 218, 4)۔

مشین دو ٹولز کی مدد سے کام کرتی ہے جو یکے بعد دیگرے کٹرن کاٹتے ہیں جب ایک دندانہ مکمل ہو جائے تو گرائی کا بلیک ایک تیج کے فاصلے کے برابر گھمایا جاتا ہے۔ تکنیکی حرکت اور ٹولز کی حرکت گرائیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ تکنیکی طریقے سے بل دار محزوطی گرائیاں بھی بنائی جاسکتی ہیں۔

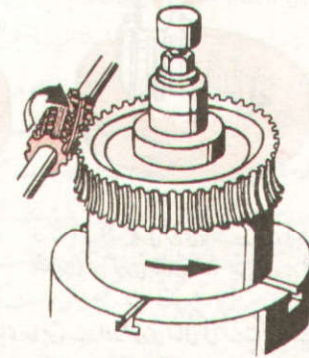

B 218, 3 - ہابنگ کے طریقے سے درم گرائیاں بنانا۔

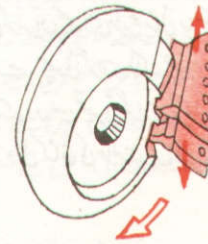

B 218, 4 - دو ٹولز سے تکنیکی طریقے سے محزوطی گرائیوں کے دندانوں کی شکلی بنانا۔



گراریوں کو ناپنا اور جانچنا: (Measuring & Testing of Gears)

خراب بنی ہوئی گراریاں چلنے کے دوران بہت شور پیدا کرتی ہیں اور لیٹر جھٹکے کے نہیں چلتیں اس لیے میعاد سے پہلے گھس جاتی ہیں۔ گراریوں کے دندانوں کے غلط ملاپ کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلاً دندانوں کی غلط موٹائی، دندانوں کی غلط سمت، دندانوں کی شکل اور ہم مرکزیت میں غلطیاں۔ دندانوں کی اقسام کو ناپنے اور جانچنے کے بہت سے مناسب آلات ہیں جن میں سے صرف چند ایک یہاں بیان کیے گئے ہیں۔

دندانے کی موٹائی ناپنا: (Measuring of the tooth thickness)

موٹائی ناپنے کے آلے کے طور پر دندانے ناپنے والا ورنیئر کیلیپر (vernier gear tooth caliper) جو ایک افقی اور عمودی ورنیئر سلائیڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔

استعمال کیا جاسکتا ہے (B219,1)

ناپنے کے لیے پہلے عمودی سلائیڈ کو سائز q پر سیٹ کیا جائے گا (B219,2) یہ پیمائش دندانے کے بالائی حصہ کی اونچائی سے بڑی ہے اور ہر قسم کے ماڈیول اور دندانوں کی تعداد کے لیے جدول T 219, 1 سے متعین کی جاسکتی ہے۔ دندانے کی موٹائی پیچ دائرہ پر دو پہلوؤں کی قوس کے برابر ہے۔ تاہم افقی سلائیڈ سے گولائی دار پیمائش نہیں ناپی جائے گی بلکہ قوس کے سروں کے درمیان خط مستقیم کو ناپا جائے گا۔ یہ خط مستقیم جو دندانے کی موٹائی سے متعلق ہے۔ تجزیہ سے معلوم کیا جائے گا۔

مثال: ایک سپر گرافی پر، ماڈیول 8، دندانوں کی تعداد 30 سیسی (chordal) موٹائی اور دندانے کا سائز q معلوم کرنا ہے۔

حل: پیچ $25.132 = P$ ملی میٹر

دندانے کی موٹائی (بغیر بیک لیش کے (backlash)

$$\frac{P}{2} = \frac{25.132}{2} = 12.566 \text{ mm}$$

ایک دندانے کی سیسی پیمائش بمطابق T 219, 1

$$12.56 = 8 \times 1.5700 \text{ (8 ماڈیول)}$$


سیسی موٹائی کو ناپنے کے لیے گراری کے دندانوں والے کیلیپر کو پیمائش q پر سیٹ کیا جائے گا۔ $8 \times 1.0206 = q$ ملی میٹر۔

دندانے ناپنے والی منظری گینج (B219,3) پر دندانے کی موٹائی اور دندانے کی اونچائی ایک نصب شدہ محراب شیشہ سے پڑھی جاتی ہے۔


گراری دندانے کیلیپر سے درست پیمائش اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ بیرونی دائرہ دندانوں کی قسم سے ہم مرکز ہو۔

دندانے ناپنے والے کیلیپر کا جدول برائے سپر گرافی

دندانوں کی تعداد	30	32	34	36	38	40	42
سیسی موٹائی	1.5700	1.5701	1.5702	1.5703	1.5703	1.5704	1.5704
دندانے کی اونچائی	1.0206	1.0192	1.0182	1.0171	1.0162	1.0154	1.0146

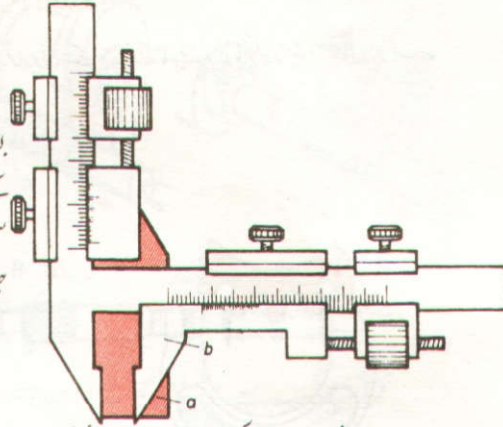


B 219, 1 - دندانے ناپنے والا ورنیئر کیلیپر (a) عمودی ورنیئر سلائیڈ - (b) افقی ورنیئر سلائیڈ۔

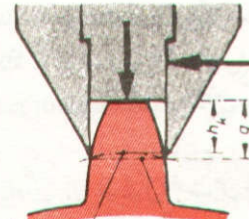

Thickness of tooth Chord


B 219, 2 - دندانے کی موٹائی کو دندانوں کے ورنیئر کیلیپر سے ناپنا۔

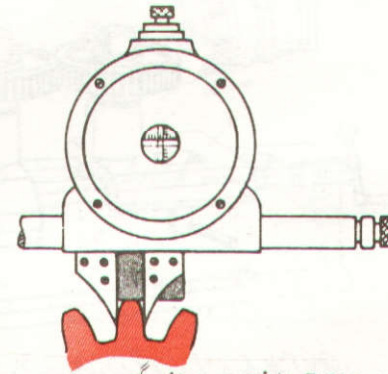


B 219, 3 - دندانے ناپنے والی منظری گینج



ہیچ کو ناپنے کے لیے ہیچ ناپنے والے آلات سے ناپا جائے گا۔ (B 220, 1)
 کئی دندانوں پر پھیلی ہوئی سیدھی پیائشوں (chordal measure) کے لیے گراہوں کے دندانے ناپنے والا مائیکرو میٹر استعمال ہوتا ہے
 (B 220, 2) اس میں دندانے کی موٹائی اور ہیچ شامل ہو جاتی ہے۔
 سائز 'w' کے مطابق ہیچ کا حساب کیا جاسکتا ہے۔

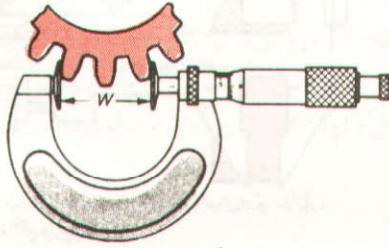


B 220, 2 - گراہی کے دندانے ناپنے والے مائیکرو میٹر سے کئی دندانوں پر پھیلی ہوئی پیائش کو ناپنا۔

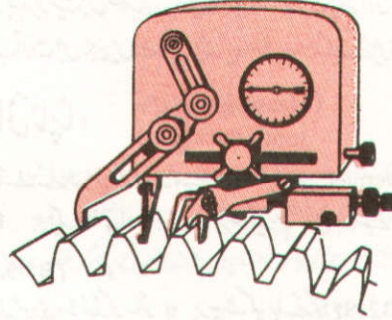


B 220, 1 - دندانے کی ہیچ ناپنے والے آلے سے ناپنا

دندانوں کی سیدھ کو جانچنا (B 220, 3) - سپر گراہی (spur gear) کے لیے موازنہ گیج (comparator gauge) کو دندانوں کے پہلوؤں کے ساتھ چلا کر جانچا جاتا ہے۔ دندانے میں خرابیاں سوئی کے انحراف سے معلوم ہوتی ہیں۔
 کثیر پیداوار میں ہم مرکزیت (concentricity) دندانے کی بناوٹ اور ہیچ مثلاً آٹوموٹائیل اور گراہیاں بنانے کی صنعت میں ہاتھ سے چلنے والے آزمائشی نقشوں سے جانچتے ہیں (B 220, 4) اس کے لیے یا تو ایک ہی سلسلے کی گراہیوں کا سیٹ یا صرف ایک جانچی جانے والی گراہی اور ایک درست بنی ہوئی ماسٹر گراہی ایک دوسرے سے ملا کر چلانے سے جانچی جاتی ہیں۔

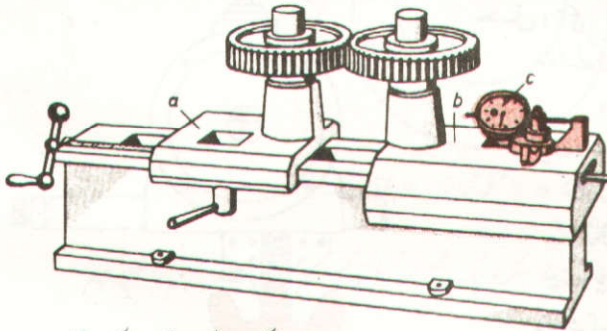

B 220, 4 - ہاتھ سے چلنے والے نقشے سے گراہی کے چلنے کو جانچنا۔
 a. ساکن سلائیڈ b. حرکت کرنے والی سلائیڈ c. ڈائیل انڈیکیٹر

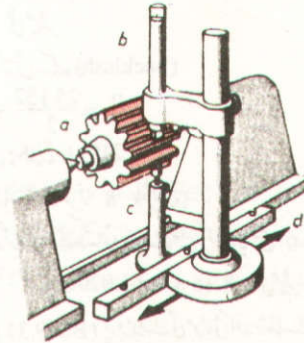

B 220, 3 - دندانے کی سیدھ کو جانچنا۔ a. جانچنے والی گراہی - b. موازنہ گیج (comparator gauge) - c. مرکزی ریلیٹ d. پھیلنے والا پیانا

جانچنے جانے والی گراہیاں مدار (pivot) پر لگائی جاتی ہیں اور مرکزی فاصلہ صمیع رکھنا جاتا ہے۔ حرکت کرنے والی سلائیڈ ساکن سلائیڈ پر ذرا آہستہ سے دباؤ ڈالتی ہے۔ گراہی کو ہاتھ سے گھمایا جائے اور اگر بغیر ڈھیل (play) کے گھومیں تو ڈائیل انڈیکیٹر (Dial-Indicator) مرکزی فاصلے کا انحراف ظاہر کرتا ہے۔ ڈائیل انڈیکیٹر ہم مرکزیت ہیچ اور دندانے کی شکل کی خرابیاں بھی ظاہر کرتا ہے۔ اکثر گراہیاں جانچنے والے نقشوں پر ریکارڈ کرنے والا لگا ہوتا ہے جو جانچنے کا نتیجہ تقریباً یکساں چلنے والے خط سے کاغذ کی پٹی پر ریکارڈ کرتا ہے۔

فہرست

87	بورنگ سلاخ		"ل"
106, 87	بورنگ ٹولز	184	ایکمی چوڑی
159	بروجنگ	22	ایپرن
159	بروجنگ کیے ہوئے پرنس	45	اتفاقہ وقت
160	بروجنگ مشینیں	103	آٹے سوراخ
164, 161	بروجنگ ٹولز	212	اونچائی دندانہ
105	بش	101	ایڈجسٹبل ریپر
169	بیلن ناگرائیڈنگ	63	ایٹاس انڈیکٹر
21	بجلی کے گئیر ڈرائیور	120	اینڈ ملنگ
63	بجلی کے دقیق انڈیکٹرز	16	انجن لیتھ
48	بیرونی مائیکرو میٹر	54	اونچائی خط کش (سرفیس گیج)
193	بیرونی چوڑیاں	83	افقی ملنگ مشین
60, 53	بیرونی کیلیپر	120	افقی بورنگ مشین
84	برموں سے کیے ہوئے سوراخوں کے سائزوں میں زیادتی	147	افقی پلیٹنگ
		143	افقی سلائنگ مشین (شیپنگ مشین)
29	بغلی ٹول	60	اندرونی کیلیپر
87	بورنگ کے مخصوص ٹولز	107	اندرونی مائیکرو میٹر
17	بالائی سلائڈ	176	اندرونی بیلن ناگرائیڈنگ
		192	اندرونی چوڑی
		17	اوندھی V نما رہبر
	"پ"		
42	پکڑنے کی طاقت		"ب"
24	پائیداری		بھرتی ٹول اسٹیل
181, 59	پیما نشوں کی درستی	25	غیر بھرتی ٹول اسٹیل
212	پنج دائرہ	25	
28, 27	پلمین اینگل	103	بیرنگ بلاک
143	پلیننگ کرنا	18	بیلٹ ڈرائیو
154	جب کی	23	بیلٹ فیلڈ ڈرائیو
151	بلاک کی	18	بیلٹ پلیاں
124	پلمین ملنگ کٹر	81	بنچ ڈرلنگ مشین
153, 151, 144	پلیننگ ٹولز	115, 114	بیول پروڈیکٹر
147	پلیننگ مشین	66	بلاک گیجز (سلپ گیجز)

206	چوڑیاں ناپنا
187	چوڑیاں : میٹرک
205	وہٹ ورتھ
188	ایکمی
188	بٹریس
188	گول
209	چوڑیوں والی پلگ گچ
188	چوڑیوں کے خدو خال
208	چوڑیوں کی سکریو پیچ گچ
193	چوڑیوں کی ٹوائی
195	چوڑی کاٹنے کے ٹولز

“ ح ”

	حادثات کی روک تھام
93	ڈرائنگ
168	گرائینڈنگ
132	ملنگ
150	پلمینگ
41	ٹرننگ
16	حریف رگڑ بیرنگ
	حرکات دوران
159	بروچنگ
78	ڈرائنگ
169, 179,	گرائینڈنگ
119	ملنگ
143	پلمینگ
156	سلاٹنگ
15	ٹرننگ
104, 100, 96	حوالہ جاتی پلگ گچ

“ خ ”

76	خود کار خرد مشین
26	خردانے کے ٹولز کا فیس
132	ختمی ملنگ

116	سلا میوں کو
209	چوڑیوں کو

“ چ ”

135	چابی کے لیے جھریوں کی ملنگ
31	چہار پہلو ٹول اڈی
42	چک
42	چک : تین گٹکوں والا
50	اندر کھینچنے والا
50	اندر ونی درجہ دار
50	بیر ونی درجہ دار
	چک میں پکڑنا :

88	برسے
128	ملنگ کسٹرز
147	پلمینگ ٹولز
102	ریمرز
31	ٹرننگ ٹولز

135	چابی
157	چابی کے راستے
	چکری منٹ برائے
89	ڈرائنگ
164	گرائینڈنگ
130	ملنگ
36, 35	ٹرننگ

184	چوڑیاں
194, 193, 190	چوڑی کاٹنا
189	چوڑیاں ، نقص دار
189	چوڑی کا قطر
189	چوڑیوں کی فٹس
189	چوڑیوں کی اشکال
186	چوڑیوں کی پکڑ کا اثر
184	چوڑی کی پیچ
209	چوڑی کی لمٹ گچ
189	چوڑی بنانا

62	ڈائیل انڈیکسٹر	40, 29	ختمی ٹرننگ
207	ڈائیل انڈیکسٹر برائے اندرونی چوڑیاں	29	ختمی ٹولز
25	ڈائیمینڈ	182	خراہ کے سینٹر یعنی مرکز
70	ڈائیمینڈ ٹرننگ	58	خراہ کے مینڈرل
141	ڈفرنشل انڈیکسنگ	73, 65	خط کشی (مارکنگ)
21	ڈائیرکٹ کرنٹ موٹر	30	خراہے ہوئے پُرزے
24	ڈائیز کی گیسٹر	13	خراہنا
157	ڈاگ کلچ	46, 38	کابلے
92	ڈرلنگ کے لیے پکڑنے کے تکنیکی آلات	105	بش
84	ڈرلنگ ٹولز	72	ڈھکنے (کیسنگ)
17	ڈرائیونگ بیلٹ	64	منحرف المرکز پُرزے
57	ڈرائیونگ پلیٹ	68	گولائیاں یا اشکال
99	ڈرلنگ مشین پر صحیح اور صاف سوراخ کرنا	52	شافت
	ڈرائیوز :	109	سلامیاں
21	P I V	197	چوڑیاں
21	P K	15	خراہ مشینیں
81, 79	ڈرلنگ مشین، کالم :	13	خراہنے کے طریقے
	” ر ”	13	خراہنے کا عمل
		25	خراہنے کے ٹولز
		75	خراہ مشین : ٹرٹ ،
			” د ”
94, 36	رفتار کٹائی ڈائیکرام		درجے دار پلیاں
	رفتار کٹائی برائے	19, 18	دور
97	کاؤنٹر سننگ	149	دقیق ٹرننگ اور دقیق برزنگ
89	ڈرلنگ	183	دندانے کی اونچائی
173	گرائیڈنگ	212	در پیچہ
130	ملنگ	211	دقیق کیلیپر
149	پلیننگ	60	دندانے کی بنیاد
102	ریمنگ	212	دندانے کی موٹائی
18	چوڑیاں کاٹنا	212	دندانے کی اونچائی
35	ٹرننگ	212	دندانے ناپنے والا درنیر کیلیپر
82	ریڈیل ڈرلنگ مشین	219	” د ”
	ریک ایبلنگ		ڈھلے ہوئے پُرزے
123	ملنگ کٹر پر		
26	خراہنے کے ٹول پر		
101	ریمرز		
99	ریمنگ	72	

108	سوراخوں کو جانچنا (لمٹ گیج کے ساتھ)	45	رلیفا
117	سلاخوں کے لیے سوراخ کرنا	213	ریزی ٹیکسٹ
41	سکرال (اندرونی چوڑی دار پلیٹ)	97	روز بٹ (برما)
45	سیننگ وقت	205	روٹنگ سے چوڑیاں بنانا
124	سائیڈ ملنگ کٹر	102	ریمنگ کے لیے سائزوں میں کمی
17	سلیو		
156	سلائنگ		
156	سلائنگ مشین	113	زاویے
16	سپنڈل بیرنگ	28	زاویے: کٹائی کے ٹولز پر
155	سپرٹ لیول	124	ملنگ کٹرز پر
211	سپر گرایاں	113	کا سانچہ
125	سٹرپڈ کٹرز (گینگ ملنگ کٹر)	113	ناپنے اور جانچنے کے آلات
58	سیدھا کرنے والا پرس یا شکنبج	147	زاویائی پلیٹنگ
70	سیدھی زرننگ	46, 38	زیادہ سے زیادہ سائز
145	سٹروک کی لمبائی	113	زاویے جانچنا
160	سطحی بروچنگ		
178	سطحی گرائینڈنگ		
44	سطحی نشانات		
17, 11	سلامی بور	25	سیمنٹڈ کار بائیٹ
109	سلامی پیما لٹشیں	87	سینٹر بٹ
118	سلامی بنانا	55	سینٹر ڈرل
117	سلامی سلاخ	54	سینٹر ہیل
116, 102	سلامی ریمر	16, 14	سینٹر لیٹھ
116	سلامی جانچنا	54	سینٹر گیج
110	سلامی خرا دنا	25	سرامک کٹنگ میٹریل
	سٹین	168	سلنڈر ریکل گرائینڈنگ مشین
	بھرتی	103, 96, 91, 77	سوراخ اور بورز
25	غیر بھرتی		سوراخ اور بورز کرنا
25	شانیں	90, 77	ڈرلنگ مشین پر
51	شانیں	103	افقی بورنگ مشین پر
143	شانیں	106	خرا د مشین پر
144	شانیں	156	ساکن سٹیڈی
208	شاپ مائیکروسکوپ	165	سان کے پیپے
		25	سختی
		107, 104, 100, 91, 90	سوراخوں کو ناپنا اور جانچنا
183	عمدہ بورنگ		

“ ز ”

“ س ”

“ ش ”

“ ع ”

17	کمپاؤنڈ سلائیڈ	183, 182	عمدہ ختمی گرائینڈنگ کے طریقے
98, 97, 95	کاؤنٹر سنگ		عمودی ملنگ مشین
17	کراس سلائیڈ	15	عمودی خراہ اور بوزنگ مل
128	کٹر آربر		
28	کٹائی کی دھار		”ف“
	کٹ کی گہرائی برائے	178	فیس گرائینڈنگ
171	گرائینڈنگ	99	فیس ملنگ کٹر
131	ملنگ	125	فیس مل
149	پلیننگ	75	فیس پلیٹ
200	چوڑیاں کاٹنا	15	فینگ لیٹھ
37	ٹرننگ		فیڈ برائے
37, 31	کٹائی کی قوت	89	ڈرلنگ
169, 119, 78, 15	کٹائی کی حرکت	173	گرائینڈنگ
87	کاٹنے والا ٹول	131	ملنگ
	کٹائی کٹرن دوران	144	پلیننگ
131	ملنگ	37, 23, 15	ٹرننگ
149	پلیننگ	22	فیڈ گیرز
200	چوڑیاں کاٹنا	205	فیڈی متھرڈ رولنگ ڈائی ہیڈ
37	ٹرننگ	82	فلنج موٹر
25	کٹائی کے دوران درجہ حرارت	15	فیڈ ایڈجسٹمنٹ
25	کاٹنے والے ٹول		”ک“
12	کفائیت شعار پیداواری		
26	کاٹنے والی دھار	46, 38	کابلے
46, 38	کم سے کم سائز	60, 53	کیلپیر
213	کیمیائی مرکبی پلاسٹک فائبرز	25	کاربن
97	کورڈرل : تین دھار والے	17	کیرتج
	کاموں کی مثالیں	22	کیڑج گراہی
162	بروچنگ	72	کینگ
103, 99, 95, 90, 117, 105	ڈرلنگ اور بروچنگ	85	کٹائی کی دھاروں کے درمیان مرکزی لائن
181, 177, 172	گرائینڈنگ	37	کٹرن کی اشکال
139, 137, 135, 133	ملنگ	26	کلیرنس اینگل
154, 151	پلیننگ	28	کلیرنس فیس
214	گراہیاں	120	کلائمب ملنگ
157	سلائیڈنگ	25	کوبالٹ

“ل”

21	لامحدود تغیر پذیر ڈرائیو
182	لیپنگ
17	لیڈ سکریو
108	لمٹ پلگ گج
59	لمٹ سنپ گج
171	لمبائی کے رخ گرائیڈنگ
15	لمبائی کے رخ خردانا

“م”

131	ملنگ کے دوران کترن کی مقدار
12	مشین ٹولز کی احتیاط اور دیکھ بھال
91	مرکزی ناصلہ
55	مرکزی سوراخ
54	مرکز لگانا
33	محیطی رفتار
60	موازنہ پیمائش
116	موازنہ گج (بیرونی سلامی)
120	مروجہ ملنگ
76	متشابه یا ہم شکل خردانا
64	منحرف المرکز شافٹ
123	ملنگ کٹر کا فیس
37	مسلل کترن
139	ملنگ پر ماس سطحیں بنانا
204	ملنگ سے لمبی چوڑی کاٹنا
101	مشین ریمر
11	مشین ٹولز
11	مشین ٹولز سے کٹائی کے طریقے
45	مشیننگ میں صرہ وقت
180	مقناطیسی چک
160	میں حرکت (موشن) دوران
	بروچنگ

199, 197, 191	چوڑیاں کاٹنا
105, 72, 68, 64, 52, 46, 38, 112	خردانا
	کام کرنے کے اصول
161	بروچنگ
93	ڈرلنگ
167	گرائیڈنگ
132	ملنگ
111	سلامی خردانے
198	چوڑی کاٹنے
74, 56, 42	ٹریننگ
211	ورم گئیرنگ

“گ”

87	گہرے سوراخ کرنے کا برما
41	گہرائی گج
158	گہرائی گج (اندرونی)
136	گہرائی گج کے لیے جابی کے راستوں
82	گینگ سپنڈل ڈرلنگ مشین
66	گج بلاک (سلیپ گج)
20	گئیر کس
211, 18	گئیرنگ
219	گرادی کی پیمائش کرنا
214	گرادیاں بنانا
210, 18	گرادیاں
220	گرادیوں کے دندانے ناپنے والا مائیکرو میٹر
59	”گو“ سمت
163	گرائیڈنگ
71	گولائی یا فشکی گج
124	گولائیاں یا اشکال بنانے والے ملنگ کٹرز
60, 29	گولائی یا فشکی ٹولز
69	گولائیاں یا اشکال خردانا
207	گول ٹوکول والا چوڑی کیلیپر
205	گرائیڈنگ سے چوڑیاں کاٹنا

116	معیاری اسلامی (ٹیپر)
211	مخروطی گریاں
204	ملنگ سے چڑیاں کاٹنا
205	ملنگ سے تیز رفتاری سے چڑی بنانا
25	مضبوطی

“ ن ”

49	ناپنے کی قوت
	ناپنا، کے ساتھ
115, 114	بیول پروڈیکٹر
96, 41	گہرائی گنج
62	ڈائیل انڈیکٹر
207	ڈائیل انڈیکٹر برائے اندرونی
207	چڑیاں
49, 48, 47	بیرونی مائیکرومیٹر
107	اندرونی کیلیپر
107	مائیکرومیٹر گہرائی گنج
60	مٹی میٹر گنج
60, 53	بیرونی کیلیپر
206	چڑیاں ناپنے والے مائیکرومیٹر
155	سپرٹ لیول
91, 41	ورنیر کیلیپر
45	ناپیداداری وقت
24	نارٹن گیٹر (فیڈ گیر)
213	نوٹیکسٹ
27	نوکی اینگل
19, 18	نسبت مستعلق

“ ۵ ”

62	ہم مرکزیت جانچنا
80	ہینڈ ڈرل
101	ہینڈ ریمر
69	ہینڈ ٹول
49	ہاتھ کی گرامش

78	ڈرلنگ
179, 176	گرائیڈنگ
119	ملنگ
143	پلیننگ
156	سلاٹنگ
13	ٹرننگ
12	مشین ٹولز کی دیکھ بھال
21	میکینیکل سپیڈ ڈرائیوز
49, 48, 47	مائیکرومیٹر
138, 107	مائیکرومیٹر گہرائی گنج
119	ملنگ کے طریقے
119	ملنگ، کرنا
137	پھسلوں سطحوں کی
216, 215	گریوں کی
139	مدرس سطحوں کی
135	چابی کے راستوں (جھریوں) کی
133	ہموار سطحوں کی
123	ملنگ کٹر
	ملنگ کٹر (شینک والے)
121	ملنگ مشین
120	ملنگ کا عمل
121	ملنگ سپنڈل
	ملنگ ٹیبل
212	ماڈیول
81	متحدہ سپنڈل ڈرلنگ مشین
65	منحرف المرکز یا ہٹے ہوئے مرکز پر خرا دنا
115	مناظری بیول پروڈیکٹر
63	مناظری دقیق انڈیکٹر
120	محیطی ملنگ
23	منتخب گریاں تبدیل کرنا
131	ملنگ کے لیے فیڈ کی شرح
129	متبادل ملنگ
204	ملنگ سے چھوٹی چڑی کاٹنا
38	معیاری قطر

89 ڈرننگ
168 گرائنڈنگ
142, 132 ملنگ
102 ریننگ
189 پوڑیاں کا ٹنا
43 ٹرننگ

”جھ“

44 جھری کا ٹنا اور جھری کا طینے کے ٹول
52 جھریاں

”کھ“

87 کھوکھلا برما
کھردری کٹائی برائے
132 ملنگ
28 ٹرننگ
28 کھردری کٹائی کے ٹول

20, 16 ہینڈ ٹاک
25 ہائی سپیڈ سٹیل
216 ہابنگ
99 ہاؤسنگ کے ڈسٹیکٹ
21 ہائیڈرالک ڈرائیو

”ی“


114, 112 یونیورسل پیول پروڈیکٹر
122 یونیورسل ملنگ مشین

”پھ“

49 پھیلاؤ کی شرح
37 پھیٹی ہوئی کترن
135 پھلوں پانی

”ٹھ“

ٹھنڈا کرنا اور چکنا کرنا برائے

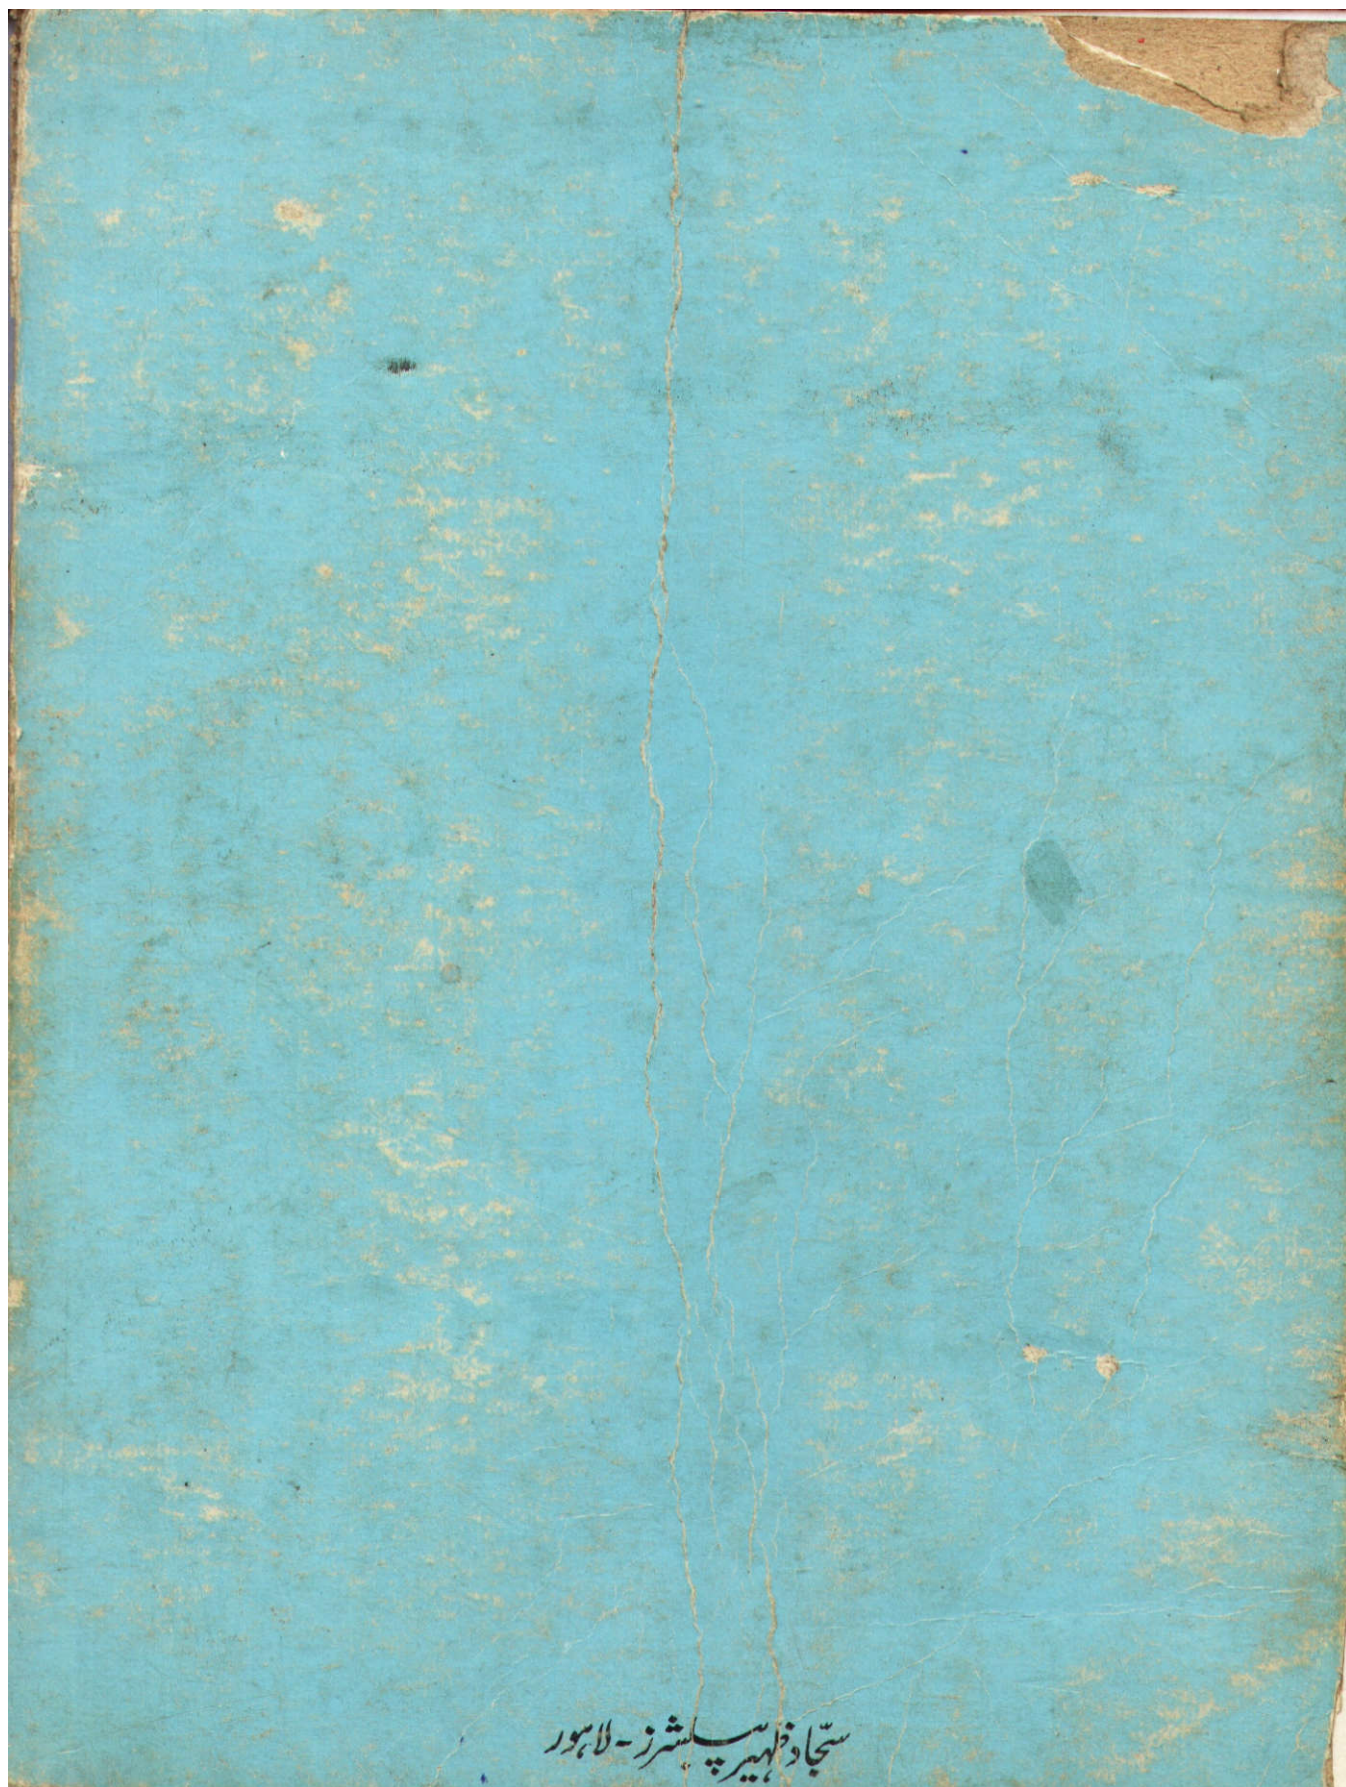

سجاد ظہیر پشاور - لاہور